



Andreas Ücker


KFZ Sachverständigen Büro

# Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen  
GA-202411020

Datum  
18.11.2024

Hersteller  
Land Rover 

Modell  
Range Rover (LM)

Auftraggeber  
Hartmut Ernst

Wiederbeschaffungswert  
6.100,00 €  
steuerneutral

Stichtag  
undefined

Sachverständiger  
Andreas Ücker

Tel.: 0881 – 63006  
Mobil: 0175 – 6832562  
Fax: 0881 – 92754444  
Mail: [info@kfz-sv-uecker.de](mailto:info@kfz-sv-uecker.de)  
Web: [www.kfz-sv-uecker.de](http://www.kfz-sv-uecker.de)

Steuernummer: 168/282/10746  
Umsatzsteuer ID: DE233451214



# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

KFZ Sachverständigen Büro Andreas Ücker – Merowingerring 13 – 82407  
Wielenbach

Herrn  
Hartmut Ernst  
Hoferstr. 10  
82407 Wielenbach

Wielenbach, 18.11.2024



Aktenzeichen

GA-202411020

## Zusammenfassung

Es handelt sich um einen **Totalschaden**.

<b>Schadenhöhe</b>	Reparaturkosten ohne MwSt.	10.595,68 €
	Schadenhöhe ohne MwSt.	10.595,68 €
	<b>Schadenhöhe inkl. MwSt. (2.013,18 €)</b>	<b>12.608,86 €</b>
	Wiederherstellungsaufwand ÷ WBW	207 %
	Fiktive Abrechnung	Nein
<b>Reparatur</b>	Reparaturkosten inkl. MwSt. (2.013,18 €)	12.608,86 €
<b>Fahrzeugwert</b>	Wiederbeschaffungswert (steuerneutral)	6.100,00 €



# Andreas Ücker

---

KFZ Sachverständigen Büro

## Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

---

<b>Anspruchsteller</b>	Name	Hartmut Ernst
	Straße	Hoferstr. 10
	PLZ Ort	82407 Wielenbach
	Telefon	0160 7713899
	E-Mail	ernst_hartmut@web.de
<b>Fahrzeughalter</b>	Name	
	Vorsteuerabzug	Nein
<b>Besichtigung</b>	Datum	07.11.2024 - 14:00 Uhr
	Ort	Otto-Hahn-Str. 13, 82380 Peißenberg
	Sachverständiger	Andreas Ücker
	Anwesende	Sachverständiger
<b>Auftrag</b>	Datum	07.11.2024
	Erteilt durch	Hr. Ernst
	Beauftragung	persönlich

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.



## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag .....	3
Inhaltsverzeichnis .....	4
Fahrzeugdaten .....	5
Fahrzeug .....	5
Zustand .....	5
Bereifung .....	6
Reparierte Vorschäden.....	6
Nicht reparierte Vorschäden.....	6
Fahrfähigkeit .....	7
Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung.....	7
Anstoß-/Schadenbereich .....	7
Schadenbeschreibung .....	7
Airbags .....	7
Quelle der technischen Daten .....	8
Instandsetzungskosten.....	8
Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung .....	8
Beilackierung nicht erforderlich.....	8
Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen .....	9
Reparaturkostenkalkulation.....	10
Werkstattkostensätze .....	13
Reparaturrisiken.....	13
Reparaturdauer .....	13
Wiederbeschaffungswert .....	14
Merkantiler Minderwert (keiner).....	14
Restwertermittlung (keine).....	14
Beurteilung .....	14
Gutachtenfertigstellung .....	15
Fotoanlage .....	16





## Fahrzeugdaten

### Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	WM BA 148
Hersteller	Land Rover
Modell/Haupttyp	Range Rover (LM)
Untertyp	Range Rover
Erstzulassung	28.09.2007
Letzte Zulassung	19.03.2008
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	SALLMAM247A [REDACTED] 4
Schlüssel-Nr.	2143AAM
Antriebsart	Diesel / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	200 KW / 3.628 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	7

### Zustand

Allgemeinzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Karosseriezustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Innenraumzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	Stornoway Grau (907) Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Nein
Laufleistung abgelesen	370.440 km
Nächste HU	06.2023



# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	255/55 R 19 111 W
Profiltiefe	7.2 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Winter

### Reifen hinten rechts

Dimension	255/55 R 19 111 W
Profiltiefe	7.2 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Winter

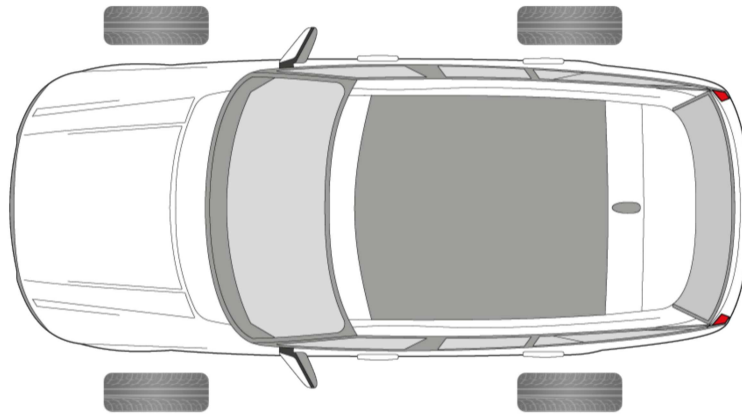

### Reifen vorne links

Dimension	255/55 R 19 111 W
Profiltiefe	7.2 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Winter

### Reifen hinten links

Dimension	255/55 R 19 111 W
Profiltiefe	7.2 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Winter

## Reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug sind keine reparierten Vorschäden erkennbar

## Nicht reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug sind diverse Altschäden erkennbar An dem Fahrzeug sind diverse Altschäden erkennbar (Innenraum verschmutzt, Kratzer Kotflügel rechts, + beide Türen rechts + beide Türgriffe rechts + Rückspiegel links + Motorhaube, beide Seitenteile + Heckklappe durchgerostet, Stoßfänger hinten verformt, Nebelscheinwerferblende links fehlt, Bremsen vorne + hinten eingerostet.



# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

## Fahrfähigkeit


Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug in einem nutzungsfähigen, aber nicht verkehrssicheren Zustand.

## Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Otto-Hahn-Str. 13, 82380 Peißenberg

Während der Besichtigung am 07.11.2024 war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug befand sich offensichtlich noch im gleichen Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

## Anstoß-/Schadenbereich

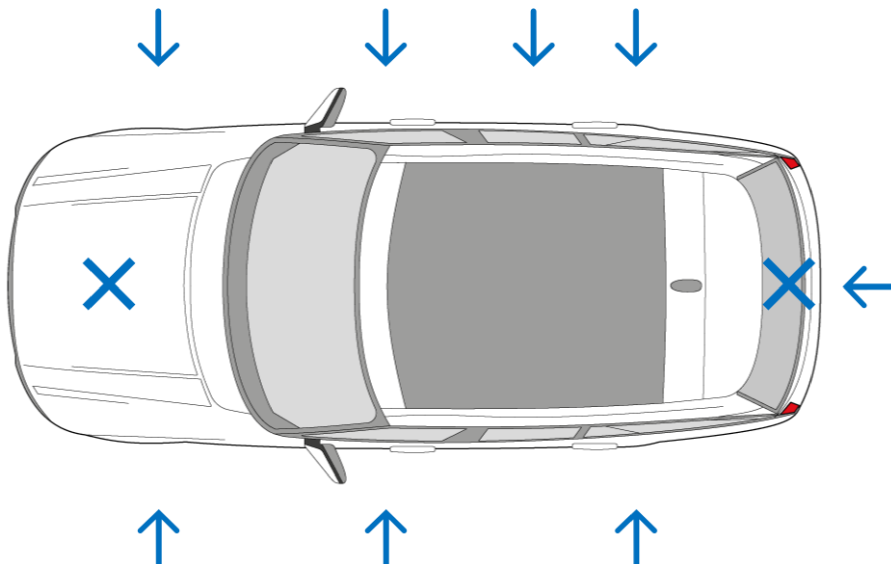

## Schadenbeschreibung

An dem Fahrzeug sind diverse Altschäden erkennbar (Innenraum verschmutzt, Kratzer Kotflügel rechts, + beide Türen rechts + beide Türgriffe rechts + Rückspiegel links + Motorhaube, beide Seitenteile + Heckklappe durchgerostet, Stoßfänger hinten verformt, Nebelscheinwerferblende links fehlt, Bremsen vorne + hinten eingerostet.

## Airbags

Durch das Schadensereignis wurden die Airbags im Fahrzeug nicht ausgelöst.



# Andreas Ücker

---

KFZ Sachverständigen Büro

## Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein konnte dem Gutachter nicht vorgelegt werden. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Andreas Ücker am Fahrzeug überprüft.

## Instandsetzungskosten

### Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AWs) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im Einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen „P“ aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte der genaue Schadenumfang bei der Besichtigung nicht eindeutig abgeschätzt werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter „Legende“.

Hinweis:

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeugs waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach der Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

### Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich.

Auch in Anbetracht des Farbtones "Stornoway Grau (907) Metallic (2-Schicht)" sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.



# Andreas Ücker

---

KFZ Sachverständigen Büro

## Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen

Das vorliegende Schadensbild erfordert keine gesonderte Analyse der Wirtschaftlichkeit zwischen dem Ersatz oder der Instandsetzung von Kunststoffbauteilen.



# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

## Reparaturkostenkalkulation

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N

18.11.2024

FZ-HALTER HERR HARTMUT ERNST  
HOFERSTR. 10 82407 WIELENBACH

FABRIKAT LAND ROVER RANGE ROVER (L322) GRUNDMODELL  
FZ-IDENT-NR SALLMAM247A AMTL KZ WM BA 148 TYP-CODE 33 42 01  
ERSTE ZUL 28.09.2007 LAUFLEIST 370440

AUSFUEHR- AB 7A 000001 TEMP-REGELANL AUTOM XENONSCHWEINWERFER  
VARIANTEN REGENSENSOR 3628CCM 200/203KW 6-GANG AUTOMATIK  
KOPFAIRBAG H

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =153.50 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
KN	RUESTZEIT FUER KAROSSERIEBLECHARBEIT/EN	5.0	76.75
76.22.72)	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	7.0	107.45
86.40.96	NEBELSCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
86.40.49)	SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
76.16.01/99	MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	4.0	61.40
76.44.10	SCHRIFTZUG MOTORHAUBE L ERSETZEN	3.0	46.05
76.44.10	SCHRIFTZUG MOTORHAUBE R ERSETZEN	3.0	46.05
76.10.48	RADLAUFVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	5.0	76.75
86.40.53	SEITENBLINKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
76.10.03	BLENDE KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
76.34.01/99	TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	4.0	61.40
76.11.10)	AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	4.0	61.40
76.34.01/99	TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	4.0	61.40
76.11.10)	AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	4.0	61.40
76.31.53)	SCHACHTDICHTUNG R A AUS/EINBAUEN	5.0	76.75
76.58.07)	TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	5.0	76.75
76.42.05	BLENDE TUER V R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
76.34.04/99	TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
76.31.54	SCHACHTLEISTE TUER H R A AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
76.58.02)	TUERAUSSENGRIFF H R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
76.42.06	BLENDE TUER H R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
76.13.12	VERKLEIDUNG RADHAUS H L AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
76.13.12	VERKLEIDUNG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
76.10.49)	RADLAUFSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
76.10.49)	RADLAUFSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
76.22.74)	STOSSFAENGER H (AUSGEBAUT) ERSETZEN	1.0	15.35
	UMFASST: NOTWENDIGE ANBAUTEILE		
	AUS-/EINBAUEN		
KN	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
KN	HALTER STOSSFAENGER H L AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
KN	HALTER STOSSFAENGER H R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
KN	HECKKLAPPE U AUS-/EINBAUEN	4.0	61.40
76.28.30)	HECKKLAPPE U ERNEUERN (AUSGEBAUT)	8.0	122.80
76.44.04	SCHRIFTZUG HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
86.40.70	RUECKLEUCHTE L AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
86.40.70	HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
60.25.06)	RAD V L AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
60.25.06)	RAD V R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35

Tel.: 0881 - 63006

Mobil: 0175 - 6832562

Fax: 0881 - 92754444

Mail: [info@kfz-sv-uecker.de](mailto:info@kfz-sv-uecker.de)

Web: [www.kfz-sv-uecker.de](http://www.kfz-sv-uecker.de)

Steuernummer: 168/282/10746

Umsatzsteuer ID: DE233451214



# Andreas Ücker

## KFZ Sachverständigen Büro

60.25.06)	RAD V L/R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
70.12.10/05	BREMSSCHEIBE V L AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
70.12.10/05	BREMSSCHEIBE V R AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
70.40.02/06)	SATZ BREMSKLOETZE V L AUS-/EINBAUEN	1.5	23.03
70.40.02/06)	SATZ BREMSKLOETZE V R AUS-/EINBAUEN	1.5	23.03
60.25.06)	RAD H L AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
60.25.06)	RAD H R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
60.25.06)	RAD H L/R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
70.12.13)	BREMSSCHEIBE/N H AUS-/EINBAUEN	2.0	30.70
70.12.33)	BREMSSCHEIBE H L AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
70.12.33)	BREMSSCHEIBE H R AUS-/EINBAUEN	1.0	15.35
70.40.03)	BREMSKLOETZE H L AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
70.40.03)	BREMSKLOETZE H R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
70.40.09)	BREMSKLOETZE H L AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
70.40.09)	BREMSKLOETZE H R AUS-/EINBAUEN	3.0	46.05
86.40.17	SCHEINWERFER EINSTELLEN	1.0	15.35
7032IFL	FAHRZEUG REINIGEN VOR REPARATUR UMFASST: ZUR SCHADENERFASSUNG ERFORDERLICHE VORREINIGUNG (NICHT REINIGUNG VOR LACKIERUNG)	10.0*	153.50
3742	SEITENWAND H R U INSTANDSETZEN	30.0*	460.50
-----			
KN	SEITENWAND H R HOHLRAUMKONSERVIEREN	7.0	107.45
2931	KOFFERRAUMKLAPPE U HOHLRAUMKONSERV.	3.0*	46.05
3481	SEITENWAND H L HOHLR KONSERVIEREN	1.0*	15.35
3481	SEITENWAND H L UNTERBODENSCHUTZ	1.0*	15.35
3482	SEITENWAND H R UNTERBODENSCHUTZ	3.0*	46.05
-----			

### L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 15.02.2024

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC	AW
2931	KOFFERRAUMKLAPPE U	NEUTEILLACK ST I	13.0
0651	ZIERRING N-SCHEINW L	NEUTEILLACK ST K1R	3.0
2583	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK ST K1R	10.0
0471	DECKEL V	REPARATURLACK ST III	35.0
0742	KOTFLUEGEL V R	REPARATURLACK ST III	11.0
1522	TUER V R OHNE F-RAHM	REPARATURLACK ST III	15.0
1566	AUSSENGRIFF TUER V R	REPARATURLACK ST K3	9.0
1822	TUER H R OHNE F-RAHM	REPARATURLACK ST III	13.0
1866	AUSSENGRIFF TUER H R	REPARATURLACK ST K3	9.0
3481	SEITENWAND H L	REPARATURLACK ST III	15.0
3742	SEITENWAND H R U	REPARATURLACK ST III	11.0

LACKIERUNG NOCH ERHALTEN GEBLIEBEN (LV)

AUSSENSPIEGEL L

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	164.25 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		144.0	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17.0	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		8.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	169.0	2775.83

LACKIER-MATERIALKOSTEN PREIS  
NEUTEILLACKIERUNG 120.90

Tel.: 0881 - 63006

Mobil: 0175 - 6832562

Fax: 0881 - 92754444

Mail: [info@kfz-sv-uecker.de](mailto:info@kfz-sv-uecker.de)

Web: [www.kfz-sv-uecker.de](http://www.kfz-sv-uecker.de)

Steuernummer: 168/282/10746

Umsatzsteuer ID: DE233451214







# Andreas Ücker

## KFZ Sachverständigen Büro

SCHWEMM-MATERIAL	20.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....	3 951.02	
R E P A R A T U R K O S T E N    OHNE MWST.....	10 595.68	
-----	-----	
MWST 19.00 %	2 013.18	
R E P A R A T U R K O S T E N    MIT MWST.....	12 608.86	

### ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN

\* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = QSVANDUE

SYSTEM AUDATEX

## Werkstattkostensätze

Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

## Reparaturrisiken

Im angetroffenen Zustand ließ die Schadenaufnahme eine ausreichende Schadenfeststellung zu. Wesentliche Reparaturrisiken sind nicht gegeben. Sollten sich dennoch im Rahmen der Reparaturdurchführung weitere, wesentliche unfallbedingte Schäden herausstellen, die von den aufgeführten Reparaturkosten abweichen, so ist der Sachverständige umgehend zu informieren und die zusätzlich beschädigten Teile aufzubewahren. Im Falle der Nachbesichtigung erfolgt ein Gutachtennachtrag.

## Reparaturdauer

Reparaturzeit in Tagen, vorbehaltlich einer pünktlichen, rechtzeitigen Ersatzteillieferung ohne Verzögerungen aufgrund von Lieferproblemen

Tel.: 0881 – 63006

Mobil: 0175 – 6832562

Fax: 0881 – 92754444

Mail: [info@kfz-sv-uecker.de](mailto:info@kfz-sv-uecker.de)

Web: [www.kfz-sv-uecker.de](http://www.kfz-sv-uecker.de)

Steuernummer: 168/282/10746

Umsatzsteuer ID: DE233451214



# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

## Wiederbeschaffungswert

Wiederbeschaffungswert: 6.100 €

Besteuerungsart: steuerneutral

Der Wiederbeschaffungswert für das beschädigte Fahrzeug wurde für den Zeitpunkt vor Eintritt des Schadenereignisses unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Investitionen, der Bereifung, des mitbewerteten Sonderzubehörs, der nächsten Hauptuntersuchung, der allgemeinen und der derzeitigen örtlichen Marktlage ermittelt.

Quelle	Korridor von	Korridor bis	Fahrzeugwert
VALUEpilot	5.200 €	6.100 €	k. A.
<b>Vom Sachverständigen festgelegt</b>			<b>6.100 €</b>

## Merkantiler Minderwert (keiner)

Aufgrund der Schadenart und des Schadenumfangs sind die Voraussetzungen für einen merkantilen Minderwert nicht gegeben.

## Restwertermittlung (keine)

Auf die Ermittlung eines Restwertes wurde in Anbetracht der hohen Differenz zwischen dem zu erwartenden Wiederbeschaffungswert und den voraussichtlichen Reparaturkosten verzichtet.

## Beurteilung

Schadenklasse: Totalschaden

Mit Rücksicht auf die voraussichtlichen Instandsetzungskosten, das anstehende Reparaturrisiko, die anfallenden Nebenkosten sowie den zu erzielenden Restwerterlös ist eine Durchführung der Reparatur nicht zu empfehlen.



# Andreas Ücker

---

KFZ Sachverständigen Büro

## Gutachtenfertigung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 28 Seiten
- 25 Fotos

Wielenbach, den 18.11.2024

Der Sachverständige



Andreas Ücker



Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

## Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Tel.: 0881 – 63006  
Mobil: 0175 – 6832562  
Fax: 0881 – 92754444  
Mail: [info@kfz-sv-uecker.de](mailto:info@kfz-sv-uecker.de)  
Web: [www.kfz-sv-uecker.de](http://www.kfz-sv-uecker.de)

Steuernummer: 168/282/10746  
Umsatzsteuer ID: DE233451214





Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

Foto 3



Foto 4



Tel.: 0881 – 63006  
Mobil: 0175 – 6832562  
Fax: 0881 – 92754444  
Mail: [info@kfz-sv-uecker.de](mailto:info@kfz-sv-uecker.de)  
Web: [www.kfz-sv-uecker.de](http://www.kfz-sv-uecker.de)

Steuernummer: 168/282/10746  
Umsatzsteuer ID: DE233451214



# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

Foto 5



Foto 6







Foto 7



Foto 8





Foto 9



Foto 10







Foto 11



Foto 12





# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

Foto 13



Foto 14





Foto 15



Foto 16





Foto 17



Foto 18







Foto 19



Foto 20





Foto 21



Foto 22





Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

Foto 23



Foto 24







# Andreas Ücker

KFZ Sachverständigen Büro

Foto 25





# VALUEpilot

## AUTOonline WBW-Korridor

Sehr geehrte Damen und Herren,

der AUTOonline Wiederbeschaffungswert-Korridor für das zuvor beschriebene Fahrzeug liegt im Bereich:

**von 5.200 EUR bis 6.100 EUR (inkl. MwSt)**

Diese Werte wurden unter Berücksichtigung der Erstzulassung, der Laufleistung, der Motorisierung und der Sonderausstattung ermittelt.

Die Basis bilden die AUTOonline Berechnungsverfahren und die Internetrecherche nach tatsächlich verfügbaren Vergleichsfahrzeugen.

Audatex AUTOonline GmbH

Ein langjähriger Partner im Kfz-Schadenbusiness

<b>Abfragedatum:</b>	18.11.2024 04:45
<b>Aktenzeichen:</b>	valuepilot-market-analysis.pdf
<b>Nur Händlerfzg.:</b>	Nein
<b>Standort:</b>	D 82407
<b>Umkreissuche:</b>	automatisch
<b>Fahrgestell-Nr.:</b>	39664 (die letzten 5 Stellen)
<b>Fahrzeug-Art:</b>	PKW
<b>Hersteller:</b>	Land Rover
<b>Typ:</b>	Range Rover (LM)
<b>Variante:</b>	Range Rover
<b>Aufbau:</b>	SUV
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Erstzulassung:</b>	09.2007
<b>Laufleistung:</b>	370.440 km
<b>Motorart:</b>	Diesel
<b>Leistung:</b>	200 kW
<b>Hubraum:</b>	3.628 ccm
<b>Getriebeart:</b>	automatic
<b>Antriebsart:</b>	beliebig
<b>Ausstattung:</b>	Klimaautomatik, Xenon Scheinwerfer, Schiebedach, Lederausstattung

**WBW-Korridor**  
**5.200 EUR - 6.100 EUR**  
(inkl. MwSt)

**Vergleichsangebote**

**AUTO**

**SCOUT 24**

**mobile.de**

**Berücksichtigte Suchkriterien**

<b>Abfragedatum:</b> 18.11.2024 04:45	<b>Motorart:</b> Diesel
<b>Nur Händlerfzg.:</b> Nein	<b>Leistung:</b> 200 kW ± 1 kW
<b>Umkreissuche:</b> bundesweit	<b>Hubraum:</b> 3.628 ccm
<b>Hersteller:</b> Land Rover	<b>Getriebeart:</b> Automatikgetriebe
<b>Typ:</b> Range Rover	<b>Antriebsart:</b> beliebig
<b>Aufbau:</b> Geländewagen / SUV	<b>Ausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Klimaautomatik inkl.</li> <li> Xenon Scheinwerfer 770 EUR</li> <li> Schiebedach 1.590 EUR</li> <li> Ledererausstattung inkl.</li> </ul>
<b>Anzahl Türen:</b> 5	
<b>Erstzulassung:</b> 09.2007	
	05.2007 - 01.2008
<b>Laufleistung:</b> 370.440 km	
	225.000 km - 370.500 km

**Vergleichsfahrzeuge**

<b>WBW-Korridor:</b>	5.200 EUR - 6.100 EUR
<b>Händlerfahrzeuge:</b>	5 (100%)
<b>Privatfahrzeuge:</b>	0 (0%)
<b>MwSt. ausweisbar:</b>	0 (0%)
<b>MwSt. nicht ausweisbar:</b>	5 (100%)

---

<b>Innerhalb des Korridors:</b>	2 (40%)
<b>Unterhalb des Korridors:</b>	1 (20%)
<b>Oberhalb des Korridors:</b>	2 (40%)
<b>Gesamtanzahl:</b>	5

**Innerhalb des Korridors liegen die nachfolgenden 2 Gebrauchtwagenangebote vor.**

**1 Range Rover V8 TD Vogue\*HARM..**

CA-AUTOMOBILE, D 50737 Köln  
Tel: +491736432083



**5.999 EUR**  
Entfernung: 462 km

<b>Variante:</b>	VOGUE
<b>Erstzulassung:</b>	05.2007
<b>Farbe:</b>	Blau
<b>Laufleistung:</b>	314.757 km
<b>Referenzpreis:</b>	95.100 EUR
<b>Inserat:</b>	Händler
<b>MwSt:</b>	Nein
<b>Inseriert am:</b>	16.11.2024

**Ausstattung und Beschreibung:**  
Airbag, ABS, Kurvenlicht, Allrad, Bordcomputer, Stabilitätskontrolle, Freisprecheinrichtung, Weitere Airbags, Klimaautomatik, Kurvenlicht, Ledererausstattung, Leichtmetallfelgen, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Navigation,

**Übereinstimmung**  
Abweichung  
Ausstattung:  
Erstzulassung:  
Laufleistung:  
Preis:



**Erkannte Ausstattung**



**Fehlende Ausstattung**



Euro4

**2 Range Rover V8 TD Vogue VOLL..**

Privat Autos 24, D 60486 Frankfurt am Main




**5.998 EUR**  
Entfernung: 310 km

<b>Variante:</b>	VOGUE
<b>Erstzulassung:</b>	10.2007
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Laufleistung:</b>	293.000 km
<b>Referenzpreis:</b>	96.400 EUR
<b>Inserat:</b>	Händler
<b>MwSt:</b>	Nein
<b>Inseriert am:</b>	16.11.2024

**Ausstattung und Beschreibung:**  
Airbag, ABS, Kurvenlicht, Allrad, Anhängerkupplung, Bluetooth, Bordcomputer, Rußpartikelfilter, Elektr. Sitzeinstellung, Stabilitätskontrolle, Freisprecheinrichtung, Weitere Airbags, Klimaautomatik,

**Übereinstimmung**  
Abweichung  
Ausstattung:  
Erstzulassung:  
Laufleistung:  
Preis:

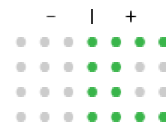

**Erkannte Ausstattung**



**Fehlende Ausstattung**



Euro4

Vergleichsangebote



Unterhalb des Korridors liegen die nachfolgenden 1 Gebrauchtwagenangebote vor.

1

**Range Rover Motor Schaden Mo..**

Farhat Cars, D 01257 Dresden  
Tel: +4917621666904



**3.800 EUR**

Entfernung: 397 km



**Variante:** SE  
**Erstzulassung:** 11.2007  
**Farbe:** Blau  
**Laufleistung:** 225.000 km  
**Referenzpreis:** 80.100 EUR  
**Inserat:** Händler  
**MwSt:** Nein  
**Inseriert am:** 16.11.2024

**Ausstattung und Beschreibung:**  
Airbag, ABS, Anhängerkupplung, Bluetooth, Bordcomputer, Dachreling, Isofix, Weitere Airbags, Katalysator, Klima (manuell), Leichtmetallfelgen, Lichtsensor, LED Scheinwerfer, Multifunktionslenkrad,

**Übereinstimmung**  
Abweichung  
Ausstattung:  
Erstzulassung:  
Laufleistung:  
Preis:



Erkannte Ausstattung



Fehlende Ausstattung



Vergleichsangebote



Oberhalb des Korridors liegen die nachfolgenden 2 Gebrauchtwagenangebote vor.

**1 Range Rover Vogue Navi/Stand..**

Auto Knappkötter, D 83059 Kolbermoor bei Rosenheim  
Fax: +49 806192403



**10.690 EUR**

Entfernung: 64 km



**Variante:** VOGUE  
**Erstzulassung:** 05.2007  
**Farbe:** Schwarz  
**Laufleistung:** 248.730 km  
**Referenzpreis:** 95.100 EUR  
**Inserat:** Händler  
**MwSt:** Nein  
**Inseriert am:** 17.11.2024

**Ausstattung und Beschreibung:**  
Airbag, ABS, Allrad, Bordcomputer, CD-Player,  
Elektr. Sitzeinstellung, Stabilitätskontrolle,  
Weitere Airbags, Klimaautomatik,  
LederAusstattung, Leichtmetallfelgen,  
Multifunktionslenkrad, Navigation,

**Übereinstimmung**  
Abweichung  
Ausstattung:  
Erstzulassung:  
Laufleistung:  
Preis:



Erkannte Ausstattung



Fehlende Ausstattung



**2 Range Rover Vogue Xenon/Stan..**

Auto Knappkötter, D 83059 Kolbermoor bei Rosenheim  
Fax: +49 806192403



**9.390 EUR**

Entfernung: 64 km



**Variante:** VOGUE  
**Erstzulassung:** 05.2007  
**Farbe:** Silber  
**Laufleistung:** 263.196 km  
**Referenzpreis:** 95.100 EUR  
**Inserat:** Händler  
**MwSt:** Nein  
**Inseriert am:** 17.11.2024

**Ausstattung und Beschreibung:**  
Airbag, ABS, Allrad, Bordcomputer, CD-Player,  
Elektr. Sitzeinstellung, Stabilitätskontrolle,  
Weitere Airbags, Klimaautomatik,  
LederAusstattung, Leichtmetallfelgen, Metallic,  
Multifunktionslenkrad, Navigation,

**Übereinstimmung**  
Abweichung  
Ausstattung:  
Erstzulassung:  
Laufleistung:  
Preis:



Erkannte Ausstattung



Fehlende Ausstattung



## Fahrzeugverteilung

AUTO

SCOUT 24

mobile.de

### Ursprüngliche Suchkriterien

<b>Abfragedatum:</b>	18.11.2024 04:45	<b>Motorart:</b>	Diesel
<b>Nur Händlerfzg.:</b>	Nein	<b>Leistung:</b>	200 kW ± 1 kW
<b>Umkreissuche:</b>	bundesweit	<b>Hubraum:</b>	3.628 ccm
<b>Hersteller:</b>	Land Rover	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Typ:</b>	Range Rover	<b>Antriebsart:</b>	beliebig
<b>Aufbau:</b>	Geländewagen / SUV	<b>Ausstattung:</b>	 Klimaautomatik inkl.
<b>Anzahl Türen:</b>	5		 Xenon Scheinwerfer 770 EUR
<b>Erstzulassung:</b>	09.2007		 Schiebedach 1.590 EUR
	05.2007 - 01.2008		 Lederausstattung inkl.
<b>Laufleistung:</b>	370.440 km		
	225.000 km - 370.500 km		

Es stehen nicht genügend Daten zur Diagrammgenerierung zur Verfügung.