

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen
BE-1123-133

Vom
16.11.2023

Hersteller
BMW 

Modell
X6 (F16/F86)

Auftraggeber

Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung

Marktwert

31.249,99 €
regelbesteuert

Stichtag

13.11.2023

Sachverständiger

Thomas Köhler

Kraftfahrzeug - Techniker - Meister (HWK Wiesbaden)

KFZ-Sachverständigenbüro-KÖHLER – Wiesenau 37 – 61137 Schöneck/Büdesheim

Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung
Kaiser Straße 16-18
63065 Offenbach am Main

Schöneck/Büdesheim, 16.11.2023

AZ 7800 JS 241885/21

Aktenzeichen

BE-1123-133

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung Kaiser Straße 16-18 63065 Offenbach am Main d.jung@gvzpost.de
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Abschleppdienst Offenbach ADAC 13.11.2023 - 10:00 Uhr Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main Thomas Köhler Sachverständiger eingeschränkt (Verschmutzung, Lichtverhältnisse)
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	13.11.2023 Auftraggeber schriftlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	AZ 7800 JS 241885/21
Hersteller	BMW
Modell/Haupttyp	X6 (F16/F86)
Untertyp	X6 xDrive 30d
Baujahr	2018
Erstzulassung	23.08.2018
Letzte Zulassung	04.06.2021
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WBAKV210000Z83067
Schlüssel-Nr.	0005BYD
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung/Hubraum	190 KW / 2.993 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 6)

Zustand

Allgemeinzustand	mäßig
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	verschmutzt
Lackzustand	gut
Lack	Carbonschwarz Metallic (416) Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Laufleistung abgelesen	98.132 km
Nächste HU	05.2023


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	255/50 R 19 107 W
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	285/45 R 19 111 W
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

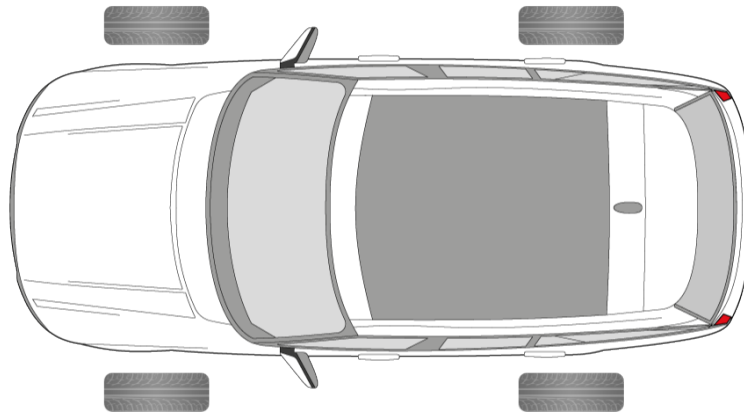

Reifen vorne links

Dimension	255/50 R 19 107 W
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	285/45 R 19 111 W
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Es wurde eine leicht erhöhte Nachlackierung an folgendem Karosseriebauteil lokalisiert.

Betroffenes Karosseriebauteil: Seitenwand hinten rechts 183 µm

Nicht reparierte Vorschäden

Gesamtzustand / Lackierung - AUFLISTUNG sämtlicher Beanstandungen

- Stoßfänger Verkleidung vorn - gestaucht / verformt sowie Anbauteile gebrochen - ern. **2100 EUR**
- Motorhaube - mittig im Kantenbereich verformt und nach innen gestaucht - erneuern **1650 EUR**
- Außenspiegelgehäuse vorn links - gebrochen - erneuern **580 EUR**
- Tür Fensterscheibe hinten rechts - Glasbruch - erneuern **450 EUR**

Innenraum Zustand - AUFLISTUNG überdurchschnittlicher Beanstandungen

- Innenraum gesamt - unterdurchschnittlicher Zustand - Intensiv-Reinigung **160 EUR**
- Lederlenkrad Fahrer AIRBAG - ausgelöst / fehlt - erneuern **800 EUR**
- Gurtschnalle Fahrerseite - Gurtstraffer ausgelöst - erneuern **160 EUR**
- Beifahrerseite AIRBAG - ausgelöst / fehlt - erneuern **800 EUR**
- Armaturenbrett - aufgerissen - erneuern **2000 EUR**


Technik / Bremsanlage / Anbauteile

- Bremsanlage Vorder- und Hinterachse überfällig - ersetzen/austauschen **880 EUR**
- Motorölwechsel und Inspektion - überfällig - durchführen / erneuern **480 EUR**
- Batterie - tiefen entladen - erneuern **350 EUR**
- Hauptuntersuchung - überfällig seit 05/2023 - durchführen / erneuern **150 EUR**
- Bereifung VA und HA - 3 mm Restprofil mit Materialabtrag an den Außenflanken - ern. **1200 EUR**

Nachschäden

Nach aktueller Erkenntnis können bei Zerlegung / Reparaturbeginn noch weitere beschädigte Bauteile bzw. betroffene Komponenten ersichtlich werden. Daher ist eine Schadenerweiterung nicht auszuschließen.

Anstoß-/Schadenbereich

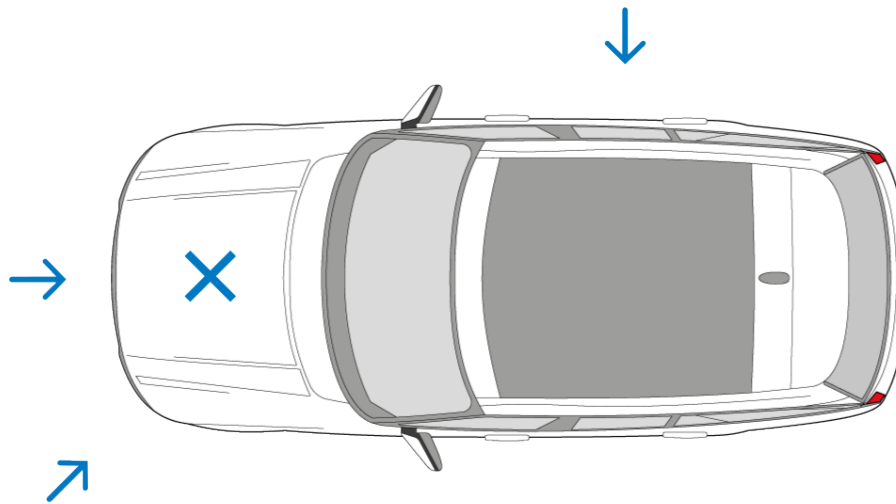

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 32 Seiten
- 48 Fotos

Schöneck/Büdesheim, den 16.11.2023

Der Sachverständige



Thomas Köhler

Kraftfahrzeug - Techniker - Meister (HWK Wiesbaden)

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

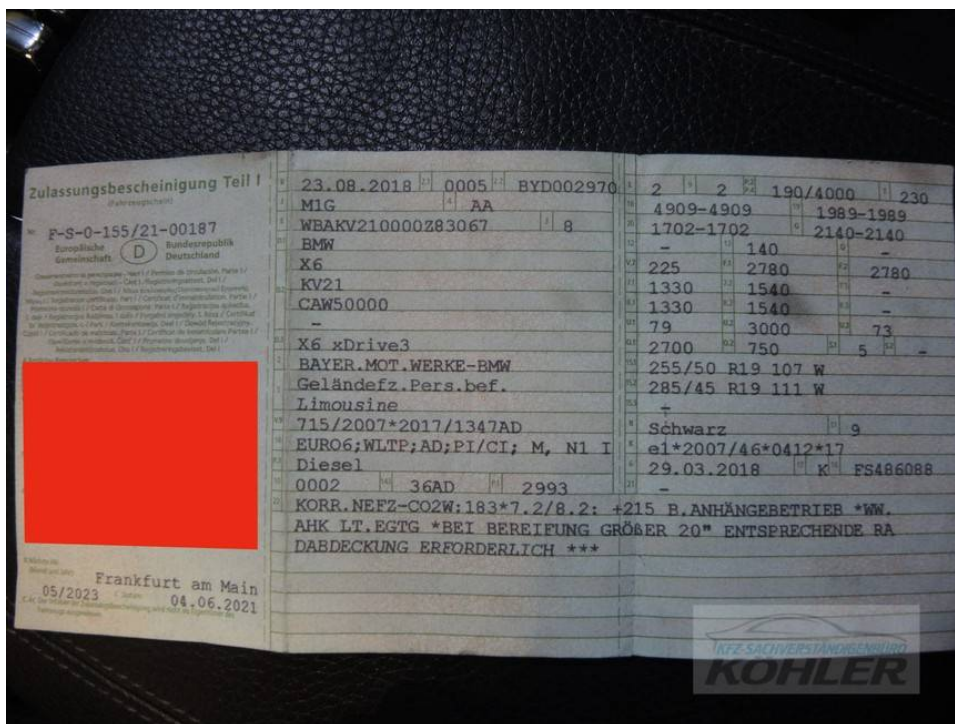


Foto 8



Foto 9



Motorölwechsel / Inspektion überfällig seit 18000 km

Foto 10



- 1 Bremsanlage Vorderachse überfällig seit 3100 km

Foto 11



1 Bremsanlage überfällig seit 1200 km

Foto 12


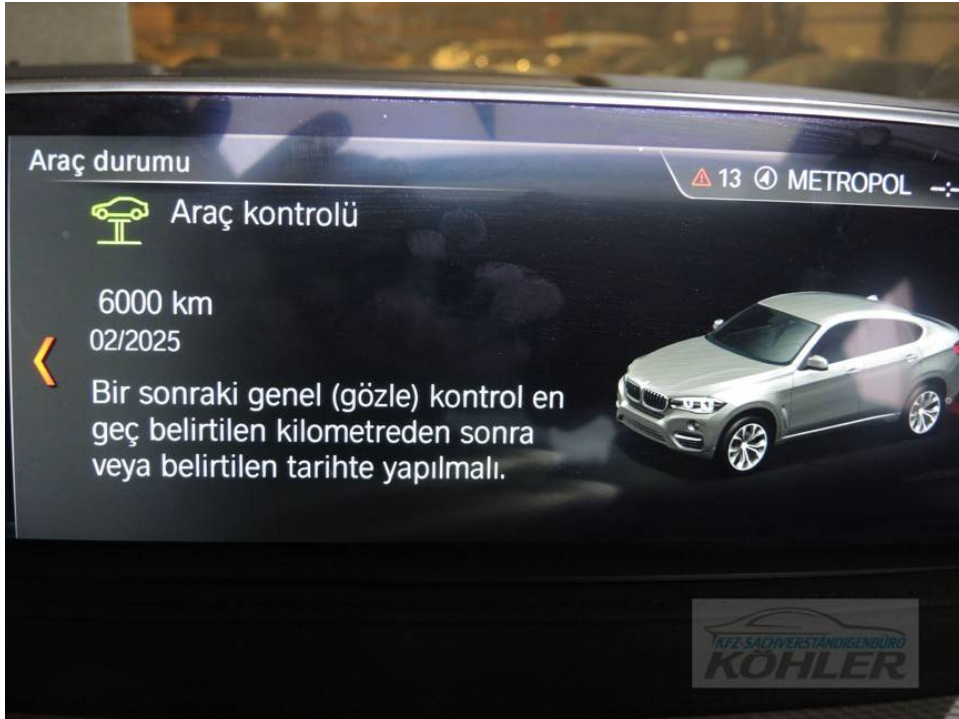


Foto 13

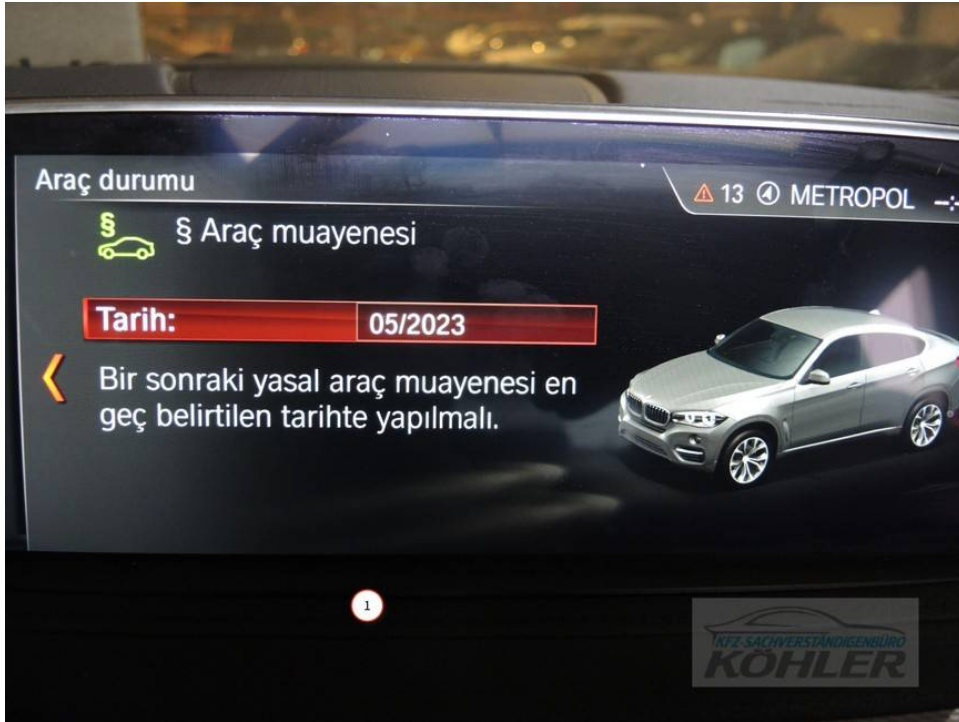

Hauptuntersuchung überfällig seit 05/2023

Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19

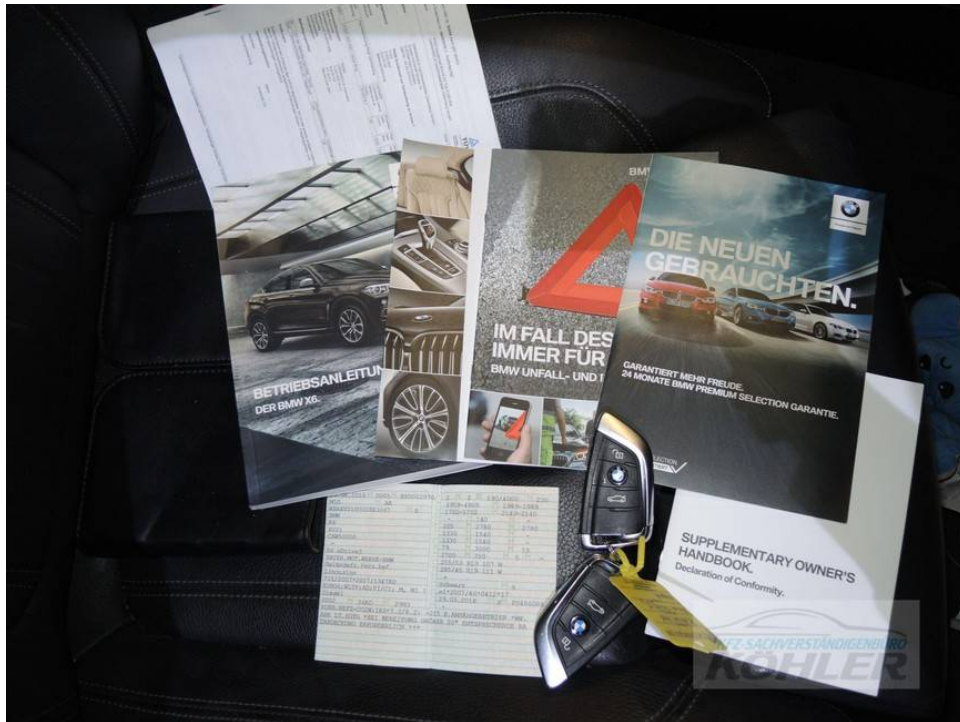


Foto 20

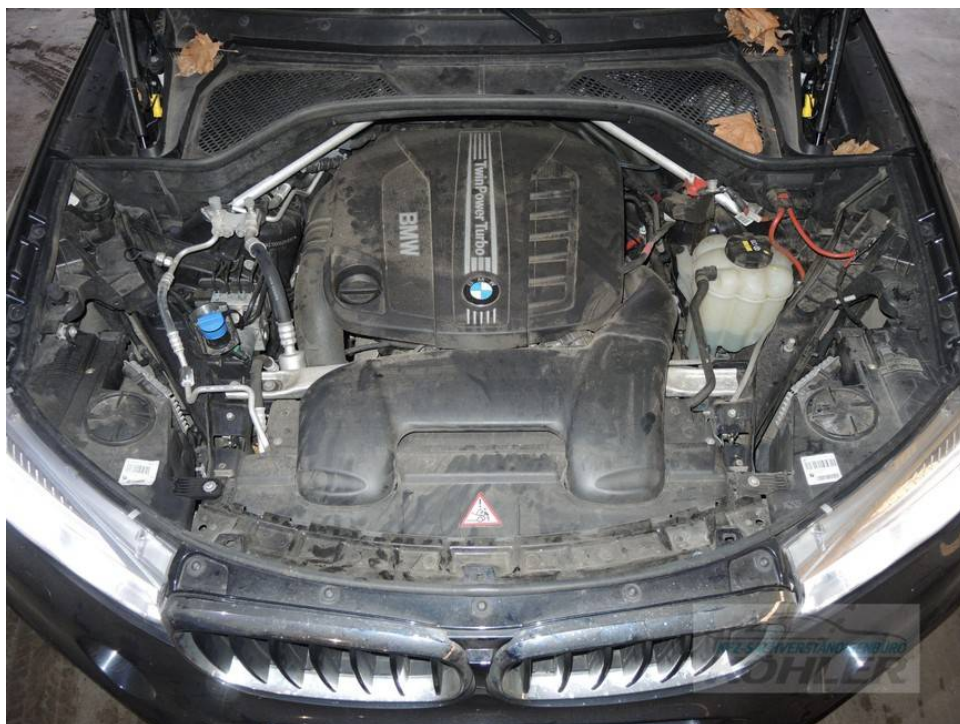


Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24

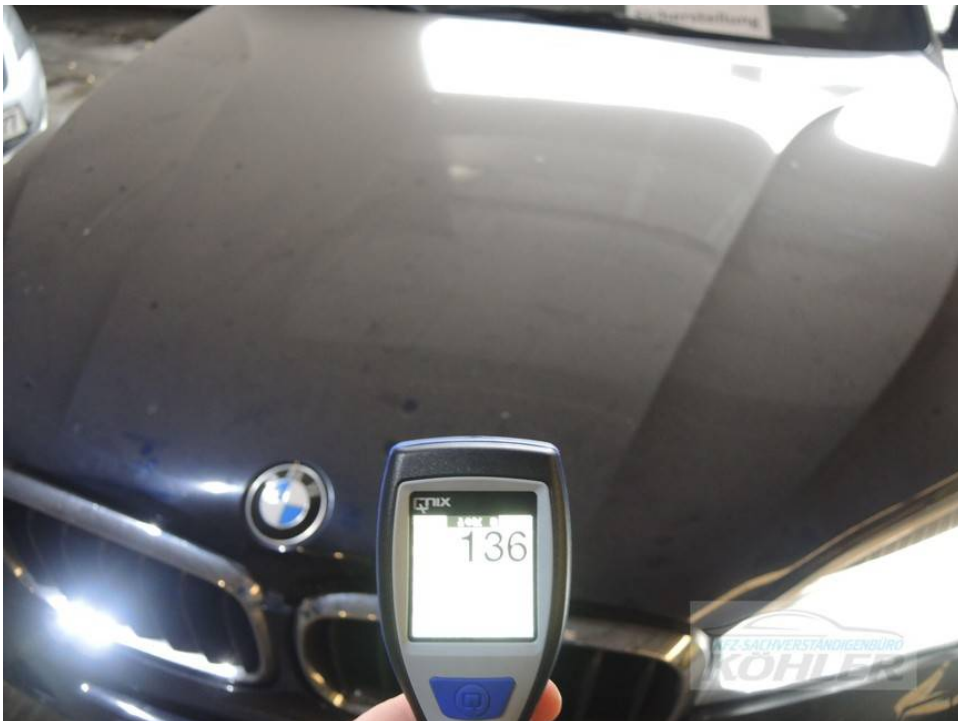


Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



1 Fahrerairbag ausgelöst / fehlt !!!

Foto 41



1

Beifahrerairbag ausgelöst / fehlt !!!

Foto 42



1 Fahrergurtstraffer ausgelöst / defekt !!!

Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48

