

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Staatsanwaltschaft Stade, Frau Scherer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.12.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.12.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Firma Gotthard GmbH, Hauptstr. 22, 21717 Fredenbeck, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	02.06.2022

Sonderausstattung

225/50R17 98H M+S Reifen, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt, Lackierung: Uni Sonderlack, MB LM-Felgen 17", Paket: Advanced Infotainment-Paket, Paket: Night (mit AMG Line Exterieur), Paket: Park, Paket: Spiegelpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO zweifarbig, Radiozubehör: Advanced Soundsystem, Radiozubehör: MBUX Entertainment, Sitze: Sportsitze, Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung vorn rechts verschürft, smart repair (Bild 9); Innen- und Außenreinigung, erneuern (Bild 10); HU/AU Nachweis fehlt, erneuern; Zusatzschlüssel fehlt, erneuern; Service überfällig, erneuern (Bild 7); Sommerräder AMG 19" fehlen, erneuern; Türverkleidung vorn rechts verschrammt, erneuern (Bild 8); Sitzbezug vorn rechts durch Schimmelpilz beschädigt, erneuern (Bild 11).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
[REDACTED]

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn
Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten
Fahrzeug diagonal hinten rechts



Bild 3 : Innenraum Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument

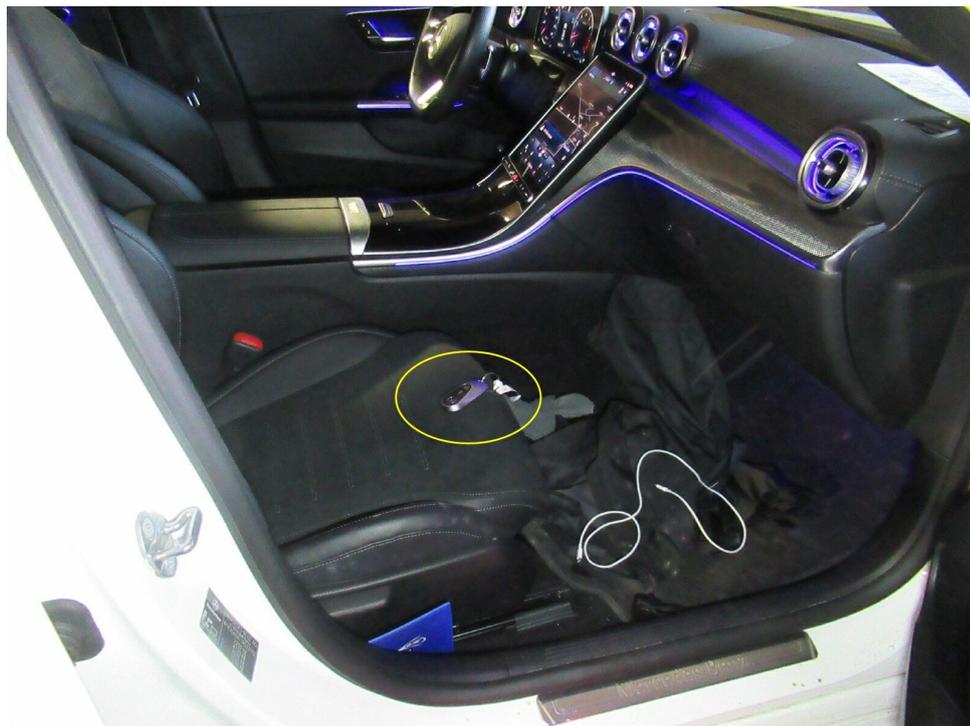


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Typenschild



Bild 7 : Service überfällig



Bild 8 : Türverkleidung vorn rechts verschrammt



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung vorn rechts verschürft



Bild 10 : Innen- und Außenreinigung



Bild 11 : Sitzbezug vorn rechts durch Schimmelpilz beschädigt