



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Staatsanwaltschaft Stade, Frau Scherer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.12.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.12.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Firma Gotthard, Hauptstr. 22, 21717 Fredenbeck, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Aufgrund der Folierung war die Lackschichtmessung nicht möglich.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	22.03.2019

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2024
---------------	-----------



## Sonderausstattung

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen, Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen, Allradantrieb "quattro" mit Sportdifferential, Allradlenkung-Dynamik, Anhängervorrichtungsvorrüstung, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory, Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur, Dachhimmel in Stoff schwarz, Dekoreinlagen: Aluminium matt gebürstet dunkel, Fahrwerk: adaptive air suspension, Garagentoröffner, Head-up Display, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig, Interieurelemente in Kunstleder oben und unten, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Diebstahlwarnanlage, Kraftstoffbehälter (73 Liter), LED-Scheinwerfer HD Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-D.m.Multif. u.Schaltwippen, unten abgeflacht, Nachtsichtassistent, Paket Assistenzpaket Stadt, Paket Interieur S line, Paket Optik schwarz, Paket: Ablagepaket, Paket: Ambiente-Lichtpaket plus, Radiozubehör: Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D Klang, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Servoschließung für die Türen, Sitzbezüge in Leder Valcona mit S-Prägung (für Sportsitze), Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz, Sitzheizung vorn und hinten, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar, Sonnenschutzrollo elektrisch für die Heckscheibe, Telefon: Audi phone box, Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenscheiben, Verglasung: Frontscheibe in Klimakomfort-/Akustikverglasung drahtlos beheizbar, Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Einstieg hinten rechts verkratzt, smart repair (Bild 10); Grill eingedrückt, erneuern (Bild 8); Fahrzeug komplett entfolieren, reinigen. Innenreinigung, reinigen. HU/AU überfällig, erneuern.

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge hinten links verschrammt, erneuern; Service 01/25 fällig, erneuern (Bild 11).

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich  
[REDACTED]

Der Sachverständige  
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen**

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn  
Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten  
Fahrzeug diagonal hinten rechts



Bild 3 : Innenraum  
Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

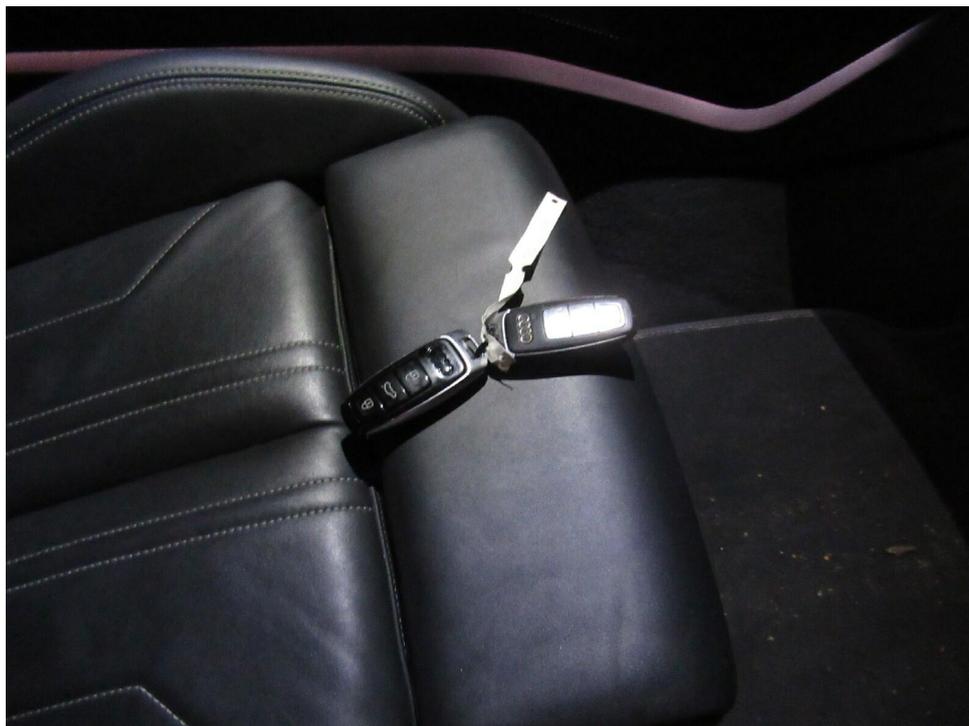


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Typenschild



Bild 7 : Tür vorn rechts Folierung beschädigt



Bild 8 : Grill eingedrückt



Bild 9 : Felge hinten links verschrammt, Minderwert



Bild 10 : Einstieg hinten rechts verkratzt



Bild 11 : Service 01/25 fällig