

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Hannover
[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andre Waschkau
Tel. direkt 0511 42079-132

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

Referenznummer	DR II 744/23
Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Hannover, [REDACTED]
Ihr Auftrag vom	18.12.2023, per e-Mail
Eingang am	02.01.2024
Besichtigung	04.01.2024 um 11:30 Außenparkplatz Scania Hannover, Wiesenauer Str. 10, 30179 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	6.500,00 EUR	7.735,00 EUR
Händlerverkaufswert	8.400,00 EUR	9.996,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, mit Eingang vom 02.01.2024. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.01.2024 um 11:30 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Außenparkplatz Scania Hannover, Wiesenauer Str. 10, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	31.03.2011

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2022
Fälligkeit § 57b	09.07.2022
Fälligkeit SP	06 / 2022

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sattelzugmaschine
Hersteller	SCANIA (S)
Typ / Verkaufsbezeichnung	A4X2 / Baureihe R 480
HSN / TSN	9120 / AAN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XLER4X20005260967
Leergewicht	5600 kg
zul. Gesamtmasse	18000 kg
Maße über alles L / B / H	5535 / 2500 / 2640 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Farbe	Gelb, Creme
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	353 kW / 12740 cm ³

Km-Stand abgelesen

1.085.791

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	385 / 55 R 22.5 160 K	Continental / Hybrid HS3+	W /O	8 mm
rechts	385 / 55 R 22.5 160 K	Continental / Hybrid HS3+	W /O	8 mm
2 links innen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Riken / Extengo 2	W /O	10 mm
links aussen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Riken / Extengo 2	W /O	10 mm
rechts innen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Riken / Extengo 2	W /O	10 mm
rechts aussen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Riken / Extengo 2	W /O	10 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

EGR, ab Fg-Nr 2050360 (SSS)/3655082 (SLA)/5232181 (SNL)/9144888 (SAN), Fahrerhaus lang Topline (Typ 19T), Euro 5, Fahrgestellbreite vorn 1140mm, Spritzschutz, Xenonscheinwerfer, Seitenverkleidungen, Leuchtweitenregulierung, LED-Tagfahrlicht Stossfänger, Scheinwerferreinigungsanlage, Lenkung 17-20:1, Fahrgestellklasse L (Fernverkehr), 385/55 R 22.5, FHS mit Dachluke elektrisch, Rückfahrwarner, Lüfter 11 Blatt, Sonnenblende zweiteilig, Fernscheinwerfer Sonnenblende, Fahrerhauslagerung 4-Punkt Luft, Klimaanlage, ABS, Getriebe GRS905, Temperaturregelung automatisch, Retarder, Fahrersitz Medium, Staukasten Seitenwand links, Stossfängerposition hoch, Staukasten Seitenwand rechts, 315/70 R 22.5, Generator 100A, Weitwinkelspiegel doppelt, Schaltung Opticruise, Aussenspiegel heizbar, Kraftstoffbehälter Aluminium, Armaturenbrett lang, Lenksäule verstellbar, Batterien 225Ah, Türverkleidung Stoff, Windschutzscheibe getönt, Sattelzug, Parabelfeder 2x32, Produktionsland Niederlande (5), 700x670mm links (weit), 700x670mm rechts (weit), AM/AMA 740, Fahrgestellbreite 2600mm, Sattelpkupplung Fischer SK-S36.20 2/150, Radio mit Bluetooth, DC13 07 353kW.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Zustand nicht akzeptabel

- Windabweiser links Lackabplatzer, smart repair (Bild 17)
- Stoßfängerverkleidung Eckumführung unten links verschrammt, smart repair
- Frontscheibe Steinschlag außerhalb Fernsichtbereich, smart repair
- Fernschweinwerfer oben links und rechts Streuscheibe matt, erneuern
- seitliche Schutzvorrichtung links Verschluß defekt, erneuern
- Zusatzbeleuchtung Dach entfernen, instandsetzen
- Radabdeckung 2. Achse links und rechts oben eingerissen, erneuern
- Kotflügel 2. Achse rechts hinten gebrochen, erneuern
- Schlussleuchte Streuscheibe Glas gebrochen, erneuern
- seitliche Schutzvorrichtung rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
- Tür rechts rötliche Farbantragung inkl. Lackbeschädigung, smart repair
- Türverkleidung links Lautsprechergritter gebrochen, erneuern
- Armaturenbrett / Instrumententafel Bohrlöcher, smart repair
- Fahrerhausinnenverkleidung Himmel Wasserflecken, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Zusatzbeleuchtung Seitenspoiler entfernen, instandsetzen
- Windabweiser rechts Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau
- Matratze Bezug beschädigt, erneuern
- Sitz links Sitzbezug Sitzfläche Brandloch, smart repair
- Kontrollleuchte Kühlwasserstand erlischt nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zustand akzeptabel

- Einstiegskasten links verschrammt
- Spiegelgehäuse rechts verschrammt
- Weitwinkelspiegel links Gehäuse verschrammt
- Türverkleidung rechts Farbablösung

Fehlende Teile

Wartung fällig, 2. Schlüssel fehlt, HU nach § 29 StVZO fällig, SP nach § 29 StVZO fällig, EG-Kontrollgerät Prüfung nach § 57(b) StVZO

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Übersicht

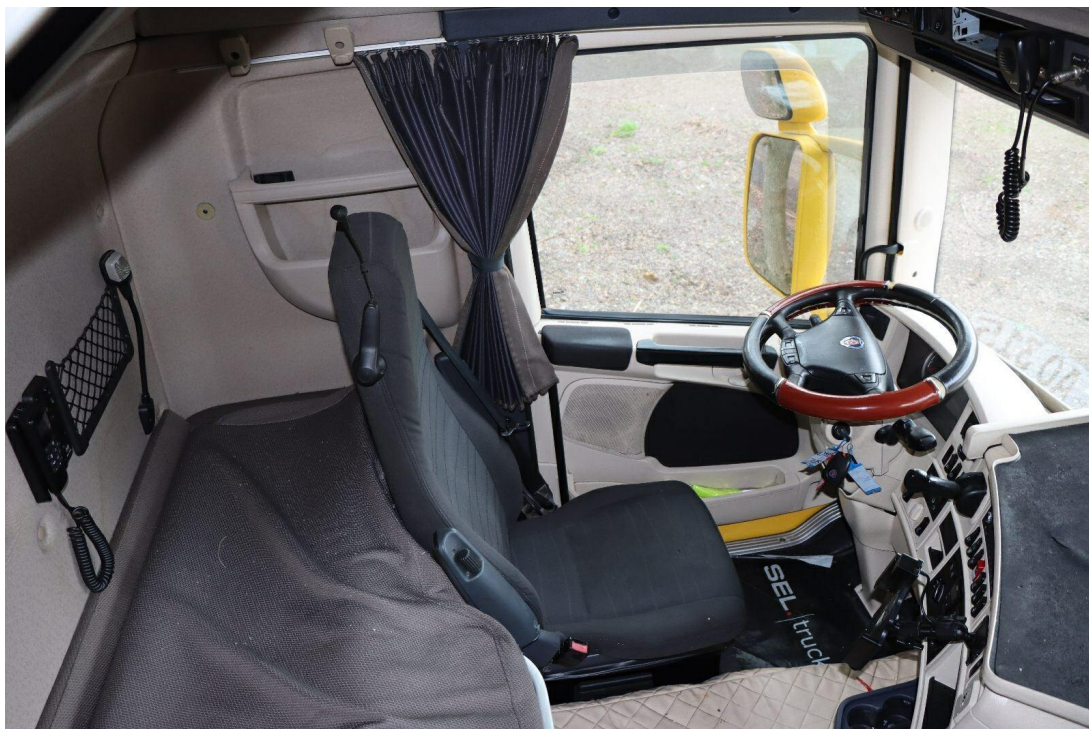


Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Türverkleidung links Gitter Lautsprecherbox eingerissen



Bild 8 : Türverkleidung rechts Farbabblösungen



Bild 9 : Türverkleidung links Gitter Lautsprecherbox eingerissen



Bild 10 : Himmel Feuchtigkeitsflecken



Bild 11 : Bohrlöcher Instrumententafel



Bild 12 : Fahrersitz Brandloch im Sitzflächenbezug



Bild 13 : Schlafliege unten Matratze Bezug beschädigt



Bild 14 : Schlafliege oben Matratze fleckig
Fahrerhaus Rückwandverkleidung fleckig



Bild 15 : Frontscheibe Steinschlag außerhalb Fernsichtbereich



Bild 16 : Fahrerhaus außen Eckumführung Lackbeschädigungen

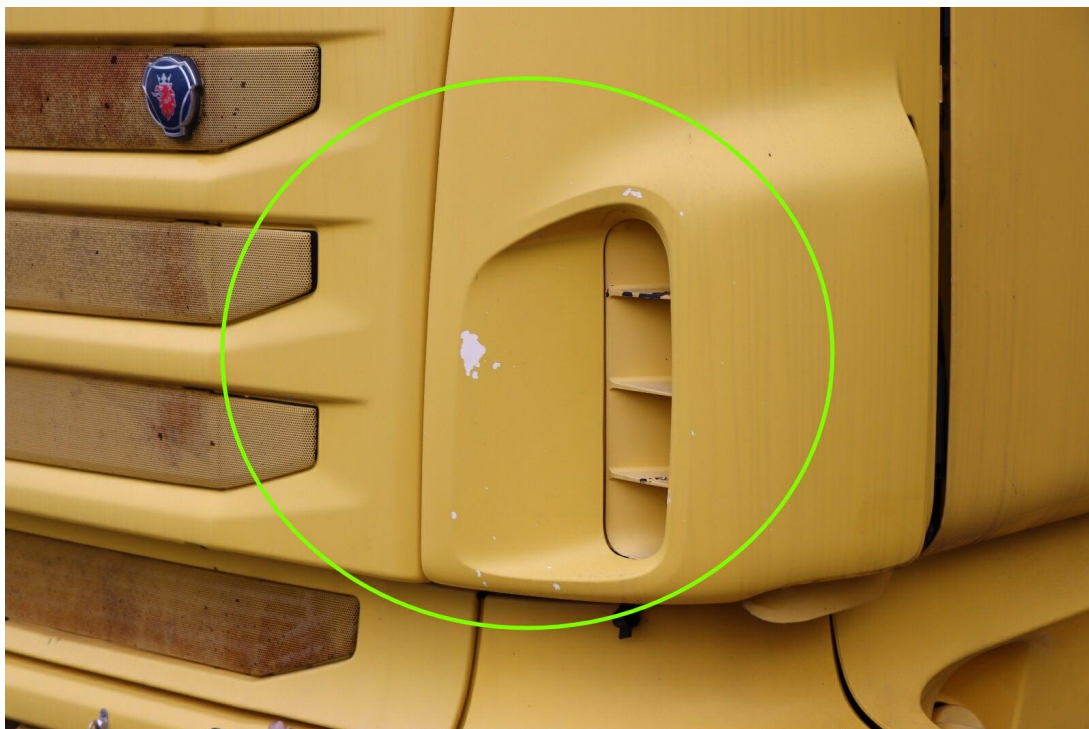


Bild 17 : Windabweiser links Lackabplatzer



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung Eckumführung links verschrammt



Bild 19 : Fernschweifer oben links und rechts Abschlusscheibe matt



Bild 20 : Übersicht Frontbereich



Bild 21 : Gitter Kühlergrill bräunlich verfärbt



Bild 22 : Spiegelgehäuse rechts leicht verschrammt



Bild 23 : Spiegelgehäuse Weitwinkelspiegel links verschrammt



Bild 24 : seitliche Schutzvorrichtung klappbar Befestigung / Verschuß vorne links defekt



Bild 25 : seitliche Schutzvorrichtung klappbar Befestigung / Verschuß vorne links defekt



Bild 26 : Zusatzbeleuchtung / unzulässige Beleuchtung entfernen rechts



Bild 27 : Zusatzbeleuchtung / unzulässige Beleuchtung entfernen links



Bild 28 : Zusatzbeleuchtung / unzulässige Beleuchtung entfernen



Bild 29 : 2. Achse links Radabdeckung eingerissen



Bild 30 : 2. Achse rechts Radabdeckung eingerissen



Bild 31 : Schlussleuchte links Abschlussscheibe beschädigt



Bild 32 : seitliche Schutzvorrichtung rechts verschrammt



Bild 33 : seitliche Schutzvorrichtung rechts verschrammt



Bild 34 : Seitenspoiler rechts unten verschrammt



Bild 35 : Tür rechts rötlich Farbantragung

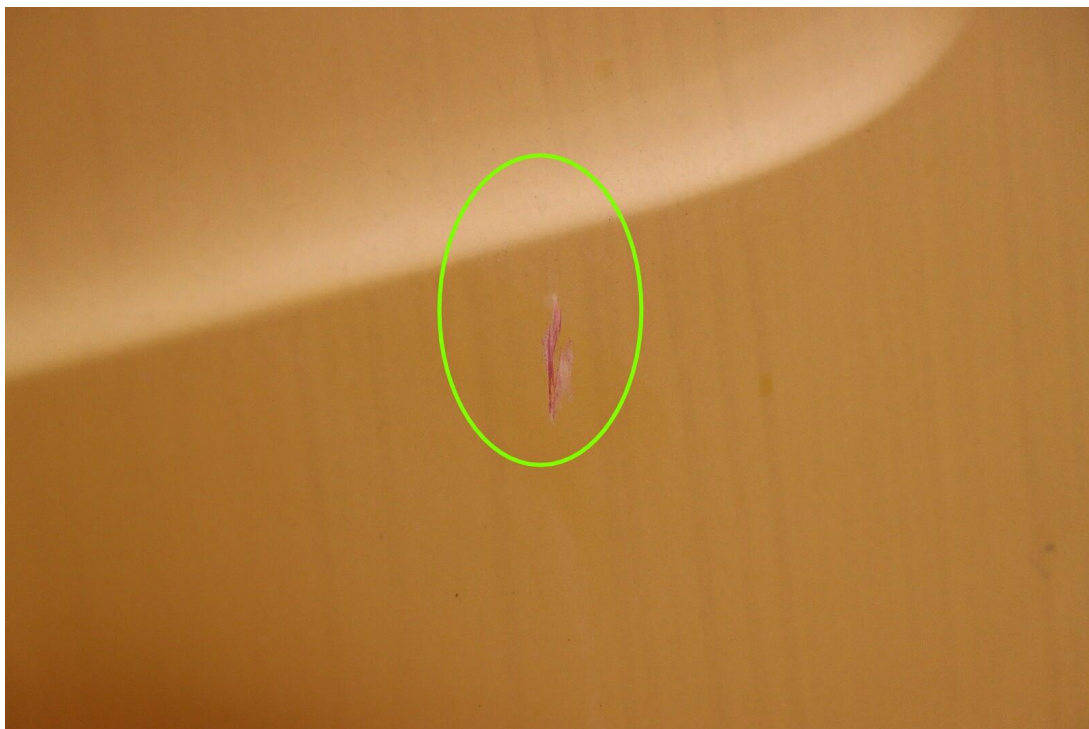


Bild 36 : Tür rechts rötlich Farbantragung

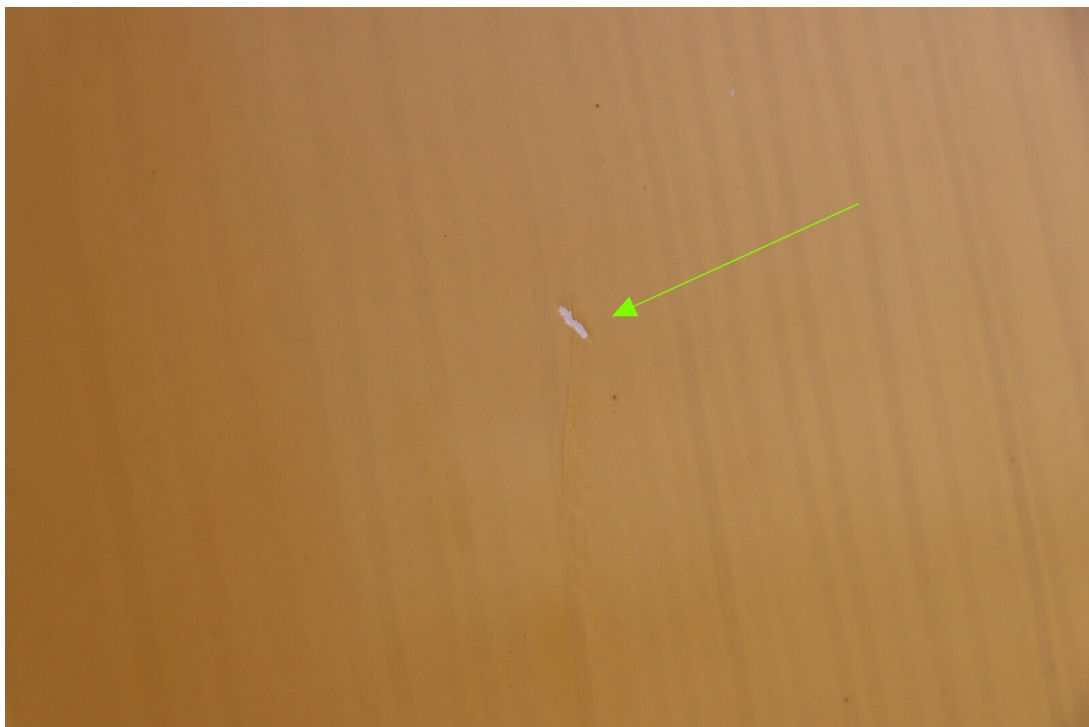


Bild 37 : Tür rechts Lackbeschädigung

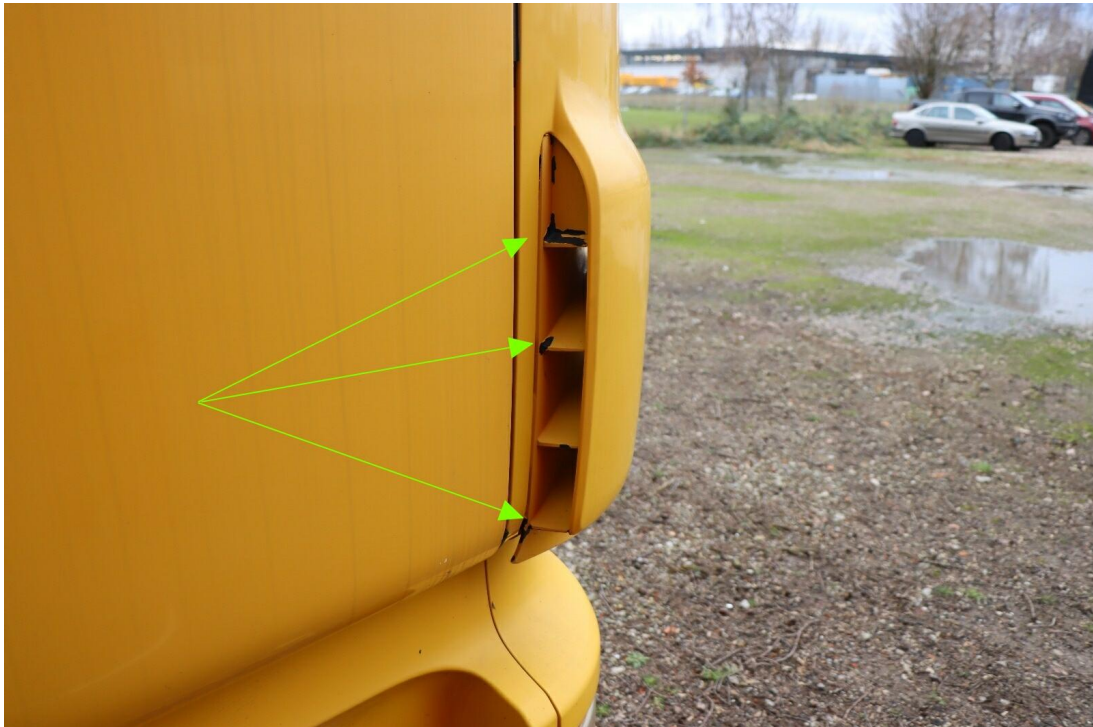


Bild 38 : Windabweiser rechts Lackbeschädigung



Bild 39 : Radabdeckung 2. Achse rechts eingerissen

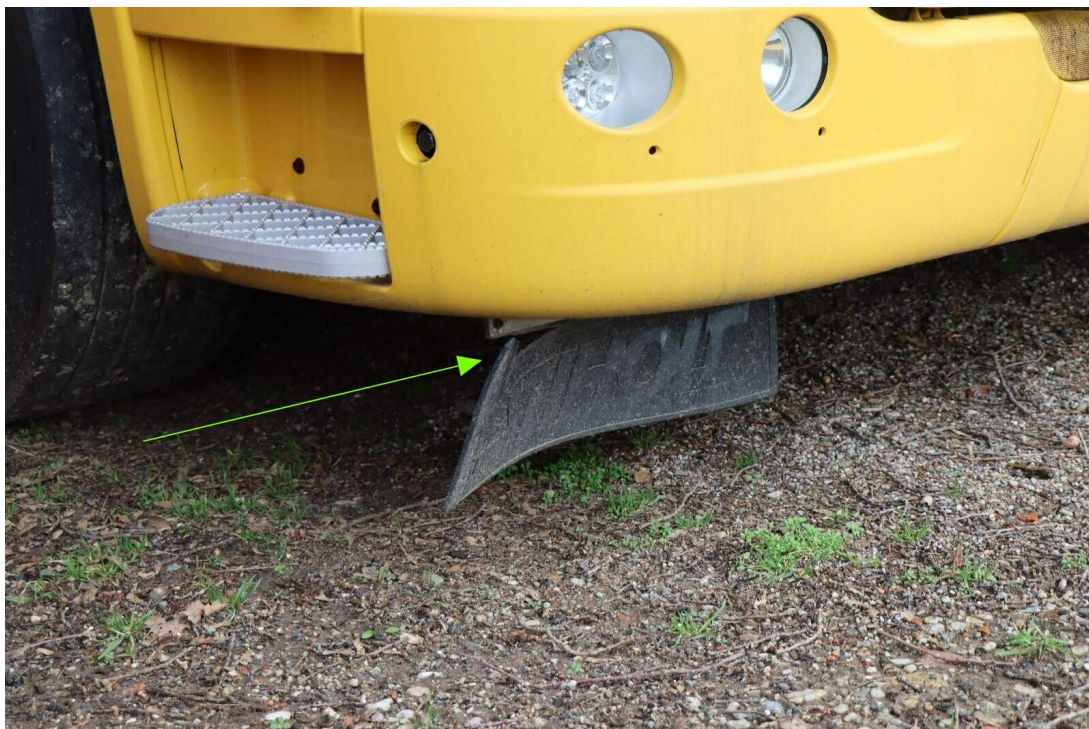


Bild 40 : Schmutzfänger vorne rechts lose