

## Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.355,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

vom 23.07.2024

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.07.2024

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Motorhaube sowie Seite rechts nachlackiert*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Tag der Erstzulassung 11.01.2008  
Zul.Besch. Teil1/Fz-Schein vom 25.10.2022

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf V Lim. (1K1)(10.2003->2008) / Golf V 2.0 TDI United DPF
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / ALT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1KZ8W197159
Türen	5
Farbe	unitedgrey-Metallic (A7T)
Lackierung	X6, LA7T
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	162.177

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Matador / MP93 Nordicca	W/O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Matador / MP93 Nordicca	W/O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Matador / MP93 Nordicca	W/O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Matador / MP93 Nordicca	W/O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Batterie 44 Ah, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (255 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (280 mm x 22 mm), Doppelscheinwerfer (Halogen), Doppeltonhorn, Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Textil, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen verstellbar, Kupplung: Sachs, LM-Felgen 6,5x16 (Mugello), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkgetriebe - Generation 2, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Longlife-Service, Mittelarmlehne, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelscheinwerfer integriert, Nebelschlussleuchte, Reifen 205/55 R16 ..H, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sondermodell United, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türlautsprecher vorn, Verglasung grün / hinten schwarz getönt, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung

---

## Sonderausstattung

Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Klimaautomatik, Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung, Metallic-Lackierung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (BKD), Raucher-Paket, Tagfahrlicht

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaubendämmmatte zerfressen, erneuern (Bild 9); Tür hinten links verschrammt mit Stoßleiste, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Kniestück hinten links eingedrückt/ verschrammt, instandsetzen (Bild 6); Türstoßleiste vorn links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel links eingedrückt / verzogen, erneuern (Bild 8); Frontgrill falsche Farbe, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 11, 12); Fahrzeug innen verschmutzt mit Stockflecken- nass, reinigen (Bild 5); Tür hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Spiegelkappe rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Fahrzeug steht schon lange- Bremse instand, instandsetzen; Batterie laden- leer, instandsetzen.

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



**Bild 5 :** Fahrzeug innen verschmutzt mit Stockflecken- nass



**Bild 6 :** Tür hinten links verschrammt mit Stoßleiste  
Kniestück hinten links eingedrückt/ verschrammt



Bild 7 : Türstoßleist vorn links verschrammt



Bild 8 : Kotflügel links eingedrückt / verzogen

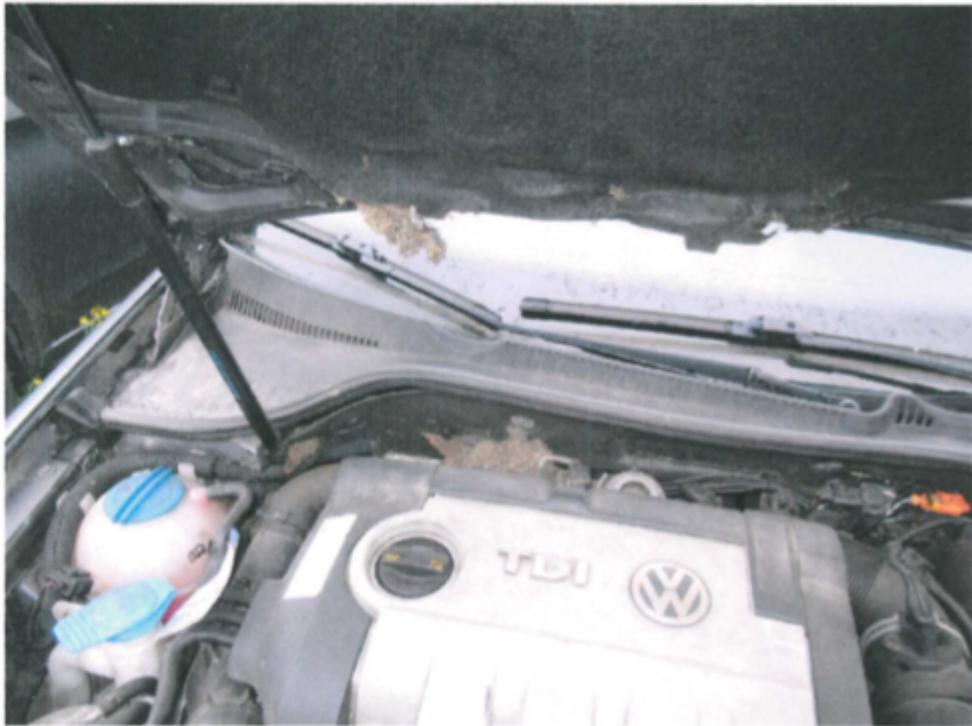


Bild 9 : Motorhaubendämmmatte zerfressen



Bild 10 : Spiegelkappe rechts verschrammt



Bild 11 : Stoßfänger hinten deformiert



Bild 12 : Stoßfänger hinten deformiert