

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber / Halter*: L.Fengeler Gerichtsvollzieherin Kapellengasse 6 63785 Obernburg am Main [REDACTED]		
Kennzeichen: [REDACTED]	Auftrag vom: 18.06.2024 10:37	Besichtigungsdatum / Ort: 01.07.2024 15:25 / Klingenberg am Main, Philipp-Kachel-Straße 42
Besichtigung durch: Herrn Theo Schmitt		bei der Besichtigung anwesend: ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person
 <p>DESAG © Kfz-Sachverständigenbüro Theo Schmitt 01.07.2024</p>		

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne MwSt.	2.441,09 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	463,81 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	2.904,90 €
Wiederbeschaffungswert (incl. 19 % MwSt.) (inklusive MwSt. 2.406,93 EUR)	15.075,00 €
Dieses Gutachten umfasst:	23 Seiten
	23 Bilder



Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]		Reimport aus Ungarn			
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter		Aufbau Kastenwagen			
Fabrikat Volkswagen		Typ und Ausführung Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020) Maxi Kasten Trendline BMT			
Fahrzeugidentnummer WV1ZZZ2KZKX021629		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0603/BXG	EDV-Abruf-Code 019051182220007HU004		Bauzeit 19.09.2018
Motorart Diesel R 4 Zyl. -Schleppmoment-Regulator (MSR)		Katalysator bzw. Schadstoffklasse EU6		Umwelt-Plakette Grün (4)	
Antriebsart / Getriebe Frontantrieb / Manuell 5-Gang		Leistung 75 kW		Hubraum 1.968 ccm	
Erste Zulassung 10.01.2019		Letzte Zulassung 21.10.2021	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.467 / 2.299		Anzahl Türen 4
Anzahl Plätze 2					
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		Michelin - Energy Saver 195/65R15 95T		5,0 - - 5,0 Stahl (Original)	
2. Achse		Michelin - Energy Saver 195/65R15 95T		6,0 - - 6,0 Stahl (Original)	
Reserverad		Michelin - Energy Saver 195/65R15 95T		8,0 - - Stahl (Original)	
Anz. Vorbesitzer 0		nächste HU 10.2023	Tacho abgelesen 10.795 km	Tacho geschätzt 10.795 km	Tacho angegeben 10.795 km
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend			Farbe Candy-Weiß		
Bemerkung					
Serien-Ausstattung					
3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrers. (Airbag Beifahrers. abschaltbar), Airbag Fahrers., ABS, Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außensp. asphärisch, links, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. konvex, rechts, Außensp. lackiert, Außensp., Ausführung: NFZ, Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology, BlueMotion Technology, Bremsassistent, Dachhimmel Komfort vorn, Dachreling/Dachträger Vorbereitung, Elektron. Differentialsperre (EDS), ESP, Berganfahr-Assistent, Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterh. elektr. vorn, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 5-Gang, Handschuhfach abschließbar und bel., Innenleuchten im Fahrerhaus: LED, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lendenwirbelstütze Sitz v.l., Lenkrad (3 Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verst., Höhen-/Längsverstellung, LKW-Zulassung, NR-Paket, Nutzlast Standard, Radstand 3006 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenw. mit Intervallschaltung, Schiebetür rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn (Schublade / Ablagefach unter Sitz v.r., Schublade / Ablagefach unter Sitz v.l.), SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenschutzleisten, Servolenkung elektron. gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Sitz v.r., Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Trendline, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Wärmeschutzvergl. grün getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit FB					
Sonderausstattung					
Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN) (Lautsprecher (2), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN), Bodenbelag vorn (Gummi), Connectivity-Paket (WLAN-Hotspot), Einparkhilfe hinten, Funkschlüssel (2) klappbar, Heckflügeltüren mit Verglasung, Klimaanlage (Handschuhfach mit Kühlfunktion), Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) (Bordwerkzeug und Wagenheber)					
Zusatzausstattung					
Anhängerkupplung, Getönte Scheiben Flügeltüren hinten, STOP & GO Marderschutz Marderschreck Typ 7 Plus-Minus 07566					

Auftrag

Gemäß schriftlichem Auftrag vom 18.06.2024 um 10.37 Uhr durch den Auftraggeber wurde das näher bezeichnete Fahrzeug VW Caddy mit der Fahrgestellnummer WV1ZZZ2KZKX021629 zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Der Auftrag wurde erteilt durch Frau L. Fengler Gerichtsvollzieherin.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist vorsteuerabzugsberechtigt.

Reimportfahrzeug aus Ungarn.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung, der Unterboden konnte eingeschränkt besichtigt werden. Ein Probelauf konnte durchgeführt werden, der Motor sprang sofort an, eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt. Die Kennzeichen befanden sich nicht am Fahrzeug, zur Besichtigung lag ein Fahrzeugschlüssel vor.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung. Im Zuge der Besichtigung wurden die Lackschichtstärken mit einem Schichtdickenmessgerät Würth SDM, Dual 3mm überprüft.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden und Mängel

Die Feststellungen bezüglich nicht reparierter Vorschäden beruhen auf der persönlichen Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Zerlegung und Freilegung. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden und Mängel auf:

Die Seitenwand hinten rechts ist deformiert.	1.800,00 €
Hauptuntersuchung abgelaufen.	150,00 €
Fahrzeug außen durch Moosanlagerungen in den Kanten und Falzen verunreinigt.	250,00 €
Nach Angabe der Instrumententafel sind Wartung und Service fällig.	250,00 €

Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden 2.450,00 €

Hinweise zur Bewertung

Zur Bewertung wurde das Bewertungssystem DAT3 von Deutsche Automobil Treuhand herangezogen sowie eine automatisierte Marktanalyse mit der Software DAT3 Web Scan von Deutsche Automobil Treuhand durchgeführt. Die Protokolle befinden sich in der Anlage zu diesem Gutachten.

Der Tachostand des hier in Rede stehenden Fahrzeugs weist eine Laufleistung von 10.795 Km vor, am Markt konnte kein Fahrzeug mit vergleichbar geringer Laufleistung ermittelt werden, die durchschnittliche Laufleistung der herangezogenen Vergleichsfahrzeuge beträgt 44.199 km. Daher wurde eine zusätzliche Laufleistungskorrektur in Höhe von 950 € (je Km 0,0285 € Quelle DAT3) vom Unterzeichner berücksichtigt und auf den Wiederbeschaffungswert aufgeschlagen.

Die voraussichtlichen Reparaturkosten für den nicht reparierten Vorschaden Seitenwand hinten rechts deformiert in Höhe von 2904,90 € inkl. MwSt. wurde vom Unterzeichner mit dem Kalkulationssystem DAT3 von Deutsche Automobil Treuhand für Kfz-Sachverständige kalkuliert. Es wurde die Stundenverrechnungssätze einer Ortsansässigen VW Markenwerkstatt herangezogen. Für den nicht reparierten Vorschaden, wurden aus den kalkulierten Reparaturkosten ein anteiliger Wert im Verhältnis zum relativen Fahrzeugwert, hier 62 % (Quelle DAT3), in Höhe von 1.800 € vom Wiederbeschaffungswert abgezogen.

Fehlerauslese/Fahrzeugdiagnose

Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Hierfür wurde das Modell XDS 1000 der Firma AVL DITEST genutzt. Das Protokoll befindet sich in der Anlage zu diesem Gutachten.

Bemerkung

Angesichts der abgelaufenen Hauptuntersuchung und Moosanlagerungen in den Kanten und Falzen ist aus Sachverständigensicht davon auszugehen dass das Fahrzeug länger stand, daher können Standschäden nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Elsenfeld, 04.07.2024



me. Theofilos Schmitt



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	01.07.2024 15:25
Modell	Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020)	DAT Europa-Code®	019051182220007HU004
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	0603/BXG
Bezeichnung	202407FB1341TS	Aufbauart	Kastenwagen
Fahrzeug-Ident.Nr	WV1ZZZ2KZKX021629	Farbe	Candy-Weiß
Typ	Maxi Kasten Trendline BMT	Sitzplätze / Türen	2 / 4
Leistung / Hubraum	75 kW / 1968 ccm	Motorart	Diesel R 4 Zyl. -Schleppmoment-Regulator (MSR)
Getriebe	Manuell 5-Gang	Inner/Außer/Komb/Co2	- / - / 4,7 / 124,0
Erstzulassung/HU	10.01.2019 / 10.2023	Zul. Gesamtgewicht	2299 kg
Laufleistung (km)	10.795	Nutz-(Auftriege) Last	832 kg
Anzahl Halter	1	Laderaum / Inhalt	4200 / 4200
Vorschaden	nicht reparierter Unfallschaden	Radstand / Anz. Achsen	3006 / 2
Zustand	Alter und Laufleistung entsprechend		

Bereifung

1. Achse	Michelin - Energy Saver	195/65R15 95T	5,0	-	-	5,0
2. Achse	Michelin - Energy Saver	195/65R15 95T	6,0	-	-	6,0
Reserverad	Michelin - Energy Saver	195/65R15 95T	8,0	-	-	-

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

15.075,00 EUR

(inklusive MwSt. 2.406,93 EUR)

Währungsbeträge sind Brutto

Besteuerungsart: Regelbesteuert

Wertfeststellung am 04.07.2024 zum 01.07.2024

Datenstand 7/2024

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Außenspiegel lackiert
- > Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- > Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- > BlueMotion Technology
- > Bremsassistent
- > Dachhimmel Komfort vorn
- > Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- > Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Frontscheibe Verbundglas getönt
- > Getriebe 5-Gang
- > Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- > Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Karosserie/Aufbau: Kasten
- > Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lenkrad (3 Speichen)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > LKW-Zulassung
- > Nichtraucher-Paket
- > Nutzlast Standard
- > Radstand 3006 mm
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- > Schiebetür rechts
- > Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- > Seitenschutzleisten
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Stahlfelgen 6x15
- > Start/Stop-Anlage
- > Tagfahrlicht
- > Trendline
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- > Wegfahrsperrung (elektronisch)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
Lautsprecher (2), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- > Bodenbelag vorn (Gummi)
- > Connectivity-Paket
WLAN-Hotspot
- > Einparkhilfe hinten
- > Funkschlüssel (2) klappbar
- > Heckflügeltüren mit Verglasung
- > Klimaanlage
Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- > Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Bordwerkzeug und Wagenheber

Zusatzausstattung

- > Anhängerkupplung
- > Getönte Scheiben Flügeltüren hinten
- > STOP & GO Marderschutz Marderschreck Typ 7 Plus-Minus 07566

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Bezeichnung	202407FB1341TS	Besichtigungsdatum	01.07.2024 15:25
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	019051182220007HU004
Fahrzeug-Ident.Nr	WV1ZZZ2KZKX021629	KBA-Schlüssel	0603/BXG
Hersteller	Volkswagen	Aufbauart	Kastenwagen
Modell	Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020)	Farbe	Candy-Weiß
Typ	Maxi Kasten Trendline BMT	Sitzplätze / Türen	2 / 4
Leistung/Hubraum	75 kW / 1968 ccm	Auftragsnummer	
Getriebe	Manuell 5-Gang	Vertragsnummer	
Erstzulassung/HU	10.01.2019/10.2023	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Laufleistung (km)	10.795	letzter Kundendienst	
Vorschaden	nicht reparierter Unfallschaden	nächster Kundendienst	

Wertermittlung zum 04.07.2024

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		24.892,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	+	3.538,39 EUR
Listenneupreis gesamt		28.430,39 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		13.514,83 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 90.000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 10.795 km / -79205 km		
Laufleistungskorrektur	+	2.261,98 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	315,54 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		15.461,27 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	1.046,32 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		16.507,58 EUR
Werterhöhung	+	950,00 EUR
Wertminderung	-	2.450,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	76,16 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	0,00 EUR
Zwischensumme I		15.083,75 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter ()	0,0% -	0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% +	0,00 EUR
Zwischensumme II		15.083,75 EUR
Reparaturkosten (inklusive 0,00 EUR MwSt.)	-	0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (inklusive MwSt. 2.408,33 EUR)		15.084,00 EUR
Handelsspanne (inklusive 254,81 EUR MwSt.)	-	1.596,00 EUR
Händlereinkaufswert (inklusive MwSt. 2.153,52 EUR)		13.487,87 EUR

Datenstand 7/2024

Reparaturkosten-Kalkulation

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	██████████
Haupttyp:	Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020)	Erstzulassung:	10.01.2019
Untertyp:	Maxi Kasten Trendline BMT	Letzte Zulassung:	21.10.2021
VIN:	WV1ZZZ2KZKX021629	Nächste Hauptuntersuchung:	10.2023
DAT Europa-Code@:	01 905 118 222 0007	Laufleistung laut Tacho:	10.795 km
KBA-Schlüssel:	0603/BXG	Laufleistung geschätzt:	10.795 km
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	Laufleistung laut Angabe:	10.795 km
Karosserie:	Karosserie/Aufbau: Kasten	Fahrzeugfarbe:	Candy-Weiß
Getriebe:	Getriebe 5-Gang	Farbcode:	B4
Bauzeit:	5856	Lacknummer:	LB9A

Halter

Firma
Bräutigam Maschinenbau GmbH
Daimlerring 3
63839 Kleinwallstadt

Deutschland

Werkstatt

Firma
Autohaus Link GmbH
Aufseßring 26
63925 Laudenbach

Telefon 09372 / 9998 0
E-Mail info@auto-link.de

Deutschland

Serienausstattung

18900 3. Bremsleuchte	12878 Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
26802 Airbag Beifahrerseite	33303 Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
26909 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	69002 Lenkrad (3 Speichen)
26801 Airbag Fahrerseite	69502 Lenksäule (Lenkrad)mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	00196 LKW-Zulassung
70303 Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	00504 Longlife-Service
70600 Antriebsart: Frontantrieb	79706 Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
02605 Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology	02904 Nichtraucher-Paket
15804 Außenspiegel asphärisch, links	97893 Nutzlast Standard
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	71713 Radstand 3006 mm
15702 Außenspiegel konvex, rechts	40506 Scheibenbremse hinten
15709 Außenspiegel lackiert	19103 Scheibenwischer mit Intervallschaltung
15414 Außenspiegel, Ausführung: NFZ	36217 Schiebetür rechts
97876 BlueMotion Technology	39503 Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
40801 Bremsassistent	77030 SCR-System (AdBlue-Technologie)
40826 Bremssscheiben hinten (272 mm x 10 mm)	26609 Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
40705 Bremssscheiben vorn (288 mm x 25 mm)	20008 Seitenschutzleisten
27833 Dachhimmel Komfort vorn	69801 Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
16180 Dachreling/Dachträger Vorbereitung	37015 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
18001 Doppelscheinwerfer (Halogen)	32704 Sitz vorn links höhenverstellbar
70108 Elektron. Differentialsperre (EDS)	32202 Sitz vorn rechts
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	30500 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
70603 Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	43709 Stahlfelgen 6x15
40959 Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	77601 Start/Stop-Anlage



35001 Fensterheber elektrisch vorn
 22508 Frontscheibe Verbundglas getönt
 35539 Funkschlüssel (1)klappbar
 74300 Generator 140 A
 75005 Getriebe 5-Gang
 37816 Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
 37736 Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
 29108 Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
 10305 Karosserie/Aufbau: Kasten
 29101 Kältemittel R 134 A

21308 Stoßfänger grau
 18904 Tagfahrlicht
 97700 Trendline
 36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
 39531 Verbandkasten und Warndreieck
 37107 Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
 38106 Wegfahrsperrung (elektronisch)
 22304 Wärmeschutzverglasung grün getönt
 35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

24154 Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
 72506 Batterie 70 Ah
 25039 Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
 27709 Bodenbelag vorn (Gummi)
 39533 Bordwerkzeug und Wagenheber
 02340 Connectivity-Paket
 25802 Einparkhilfe hinten
 39506 Handschuhfach mit Kühlfunktion
 36002 Heckflügeltüren mit Verglasung
 37900 Innenspiegel abblendbar
 28900 Klimaanlage

78062 Klimazone: Nicht Heissland
 27524 Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
 24599 Lautsprecher (2)
 86441 Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI KAT (DFSD)
 25025 Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)mit AUX-IN
 57806 Reifen 195/65 R15 ..T
 68703 Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
 77602 Rußpartikelfilter
 77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
 00622 Steuer-AV Ausstattung TDI

Zusatzausstattungen

98000 Anhängerkupplung
 Getönte Scheiben an Heckflügeltüren
 STOP & GO Marderschutz Marderschreck Typ 7 Plus-Minus 07566

Reifen: Michelin - 195/65R15 95 T

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt
 Dieses Fahrzeug ist für ein anderes Land bestimmt. Einige Daten liegen daher nicht für das aktuelle Land vor.

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Mengeneinheit	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	99040		SCHWEMMMATERIAL	1 St.	* 10,00	* 10,00
E	99051		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1 St.	* 10,00	* 10,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
A	24112	58 65 19 00	SCHIEBETUER R. A+E	K	2	0,50	205,00	102,50
A	24284	58 78 19 50	FUEHRUNGSSCHIENE TUER H.R. A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,20	205,00	41,00
A	52262	66 76 19 00	RADHAUSSCHALE H.R. A+E	M	2	0,40	205,00	82,00
A	55412	94 31 19 00	SCHLUSSLEUCHE R. A+E	M	2	0,20	205,00	41,00
A	57240	63 69 19 06	STOSSF.-ABDECKUNG H. A+E	M	2	0,80	205,00	164,00
T	98033	#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION	M	2	0,30	205,00	61,50
E	99051	ARBEITS-AUFWAND	HOHLRAUMSCHUTZ NACHARBEITEN	K	3	* 0,30	205,00	61,50
I	53112	51 34 63 00	SEITENTEIL H.R. AUSBEULEN	K	3	* 1,50	205,00	307,50



Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	Materialkosten(45,00)	Gesamtpreis
		ARBEITS-AUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,70	348,50	156,83	505,33
		ARBEITS-AUFWAND	FARBMUSTER ANFERTIGEN	0,30	61,50	27,68	89,18
		ARBEITS-AUFWAND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE	0,30	61,50	27,68	89,18
2	53112	INSTANDSETZUNG	SEITENTEIL H.R.	2,90	594,50	267,53	862,03

Zusammenfassung

Summenblock Nebenkosten

Nebenkosten	Gesamtpreis
	20,00

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 2	0,70	205,00	143,50
Karosserie 3	1,80	205,00	369,00
Mechanik 2	1,70	205,00	348,50
Summe aller Arbeitslöhne	4,20		861,00

Summenblock Lackierung

Lohn		Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn		5,20	205,00	1.066,00
Material				Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (45,00% von 1066,00)				479,70
+ 3,0% Entsorgungskosten				14,39
Summe Material				494,09
Summe Lackierung				Gesamtpreis
Summe Lohn				1.066,00
Summe Material				494,09
Summe Lackierung				1.560,09



Gesamtsummen		Gesamtpreis
Summe Nebenkosten		20,00
Summe Arbeitslöhne		861,00
Summe Lackierung		1.560,09
Reparaturkosten netto		2.441,09
Mehrwertsteuer (19,00%)		463,81
Reparaturkosten brutto		2.904,90

Alle Beträge in EUR S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen DAT System / SD3 CalculateExpert

- | | |
|---|---|
| #=Richtzeit: (noch)keine HST-Angabe | +=neue Position aus Reparaturlogik |
| (=ETN nicht zur Bestellung geeignet | *=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht) |
|)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar | !=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet |
| »=Fremdleistung | A=Zeit gemäß Ausbeuformel |
| IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste | BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste |
| d=Preis aus DMS | |
| T=Technische Prüfung | |
| >=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt | |
| ✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt | |
| ^=Steuerneutral Position | |

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn



Foto 2: Übersichtsansicht von vorn

Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsansicht von hinten



Foto 4: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation

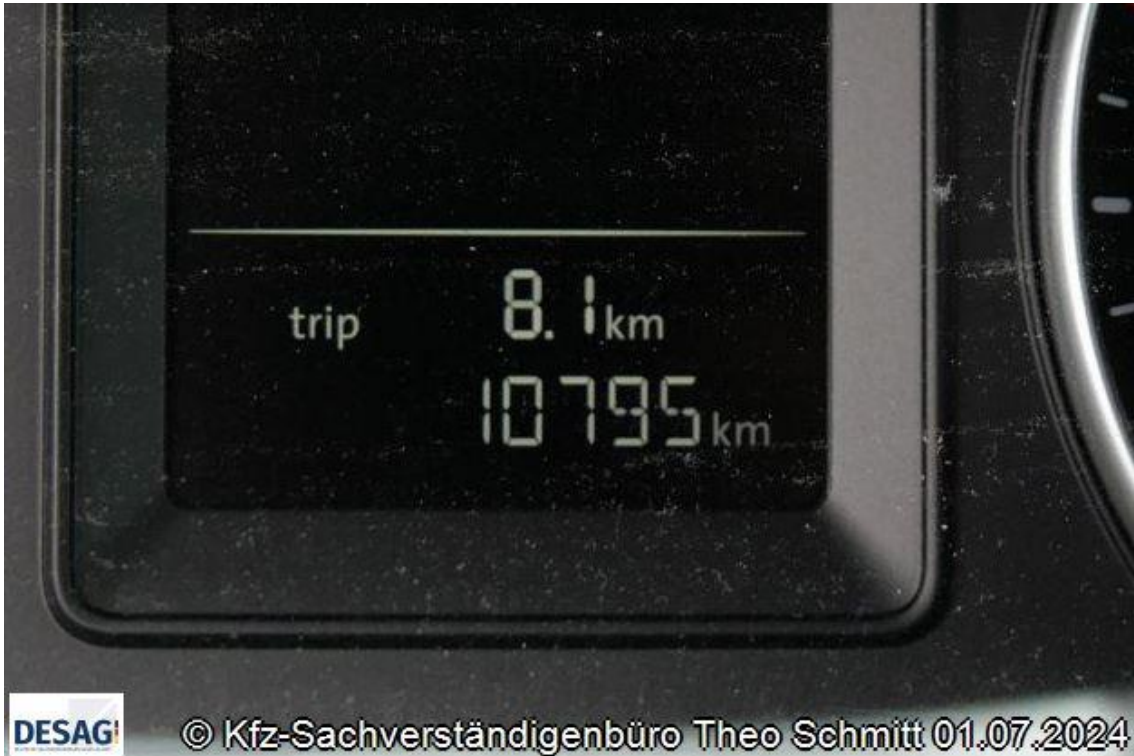


Foto 5: Abgelesener Kilometerstand

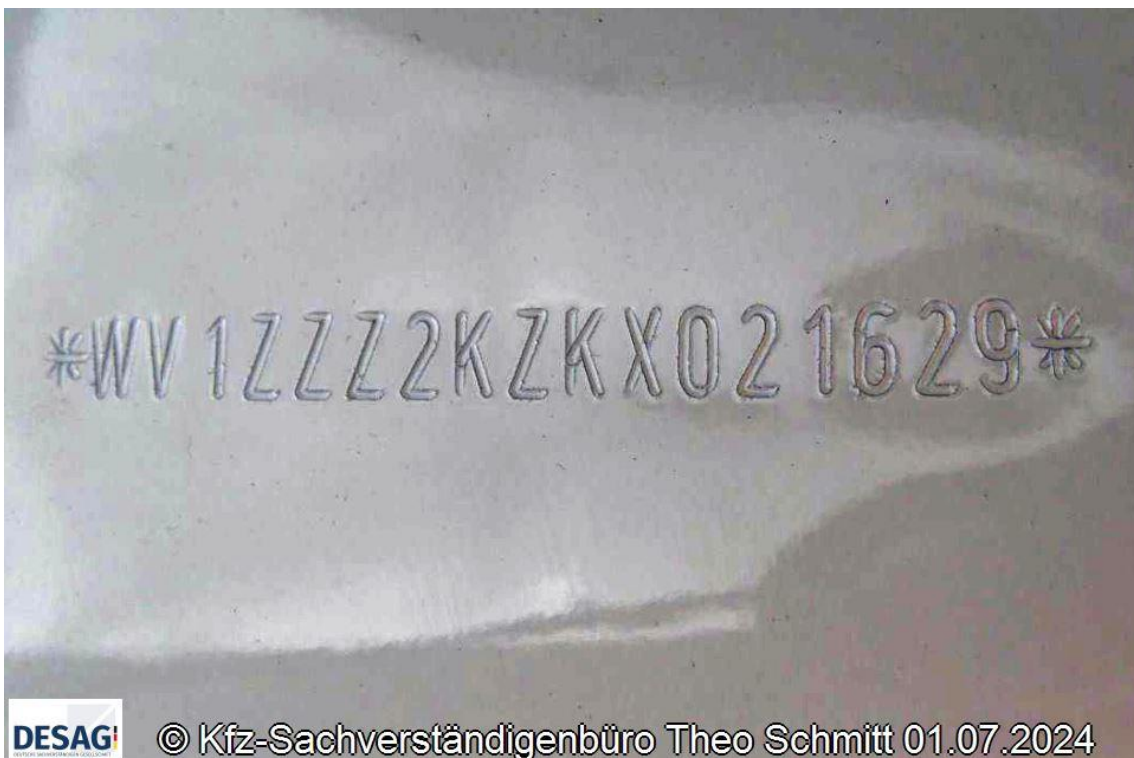


Foto 6: Fahrzeugidentnummer

Fotodokumentation



Foto 7: Übersichtsaufnahme Innenraum



Foto 8: Übersichtsaufnahme Radio

Fotodokumentation



Foto 9: Übersichtsaufnahme Motorraum



Foto 10: Übersichtsaufnahme Laderaum

Fotodokumentation



Foto 11: Übersichtsaufnahme Laderaum



Foto 12: Übersichtsaufnahme Motor von unten und Unterboden

Fotodokumentation



Foto 13: Übersichtsaufnahme Unterboden



Foto 14: Übersichtsaufnahme Achse hinten rechts

Fotodokumentation



Foto 15: Übersichtsaufnahme Achse hinten links



Foto 16: Übersichtsaufnahme Achse vorne rechts

Fotodokumentation



Foto 17: Übersichtsaufnahme Achse vorne links



Foto 18: Übersicht nichtreparierter Vorschaden an Seitenwand hinten rechts

Fotodokumentation



Foto 19: Übersicht nichtreparierter Vorschaden an Seitenwand hinten rechts (darstellung mit Dellenspiegel)



Foto 20: Übersichtsaufnahme Moosanlagerung in Kanten und Falzen

Fotodokumentation



Foto 21: Wartung fällig



Foto 22: Getönte Scheiben hinten an Flügeltüren Dokument

Fotodokumentation



DESAG © Kfz-Sachverständigenbüro Theo Schmitt 01.07.2024

Foto 23: Marderschutz Zusatzausstattung

Fahrzeuginformationen

VIN	WV1ZZZ2KZKX021629	Erstzulassung	10.01.2019
DAT Europa-Code®	01 905 118 222 0007	Laufleistung	10.795 km
Leistung	75 kW (102 PS)	DAT-Verkaufspreis (inkl. MwSt.)	16.565 €

Kriterien

Karosserie	andere PKW	Erstzulassung von	2019
Marke	Volkswagen	Erstzulassung bis	2019
Modell	Caddy	Kilometerstand von	5.000 km
Modellvariante	-	Kilometerstand bis	70.000 km
Kraftstoff	Diesel	Leistung von	74 kW (101 PS)
Getriebe	Schaltgetriebe	Leistung bis	76 kW (103 PS)
Standort	-	MwSt. ausweisbar	-
Umkreis	Deutschland/Bundesweit		

Ergebnis

Gesamttreffer	3 Treffer	Ø-Standtage	18
Händlerangebote	3 Treffer (100 %)	Differenzbesteuert	0 Treffer (0 %)
Privatangebote	0 Treffer (0 %)	Regelbesteuert	3 Treffer (100 %)
Min. Angebotspreis	14.990 €	Min. Kilometerstand	23.996 km
Max. Angebotspreis	20.490 €	Max. Kilometerstand	70.000 km
Ø-Angebotspreis	17.477 €	Ø-Kilometerstand	44.199 km

Fahrzeugliste

Fahrzeug	Inserant	Kilometer Leistung Erstzulassung	Kraftstoff Farbe PLZ	Angebotspreis
1. Volkswagen Caddy Caddy Maxi Kasten	H	70.000 km 75 kW (102 PS) 2019-04	Diesel Weiß 04603	14.990 €
2. Volkswagen Caddy Caddy Kasten 2.0 TDI ACC ...	H	38.600 km 75 kW (102 PS) 2019-06	Diesel Weiß 92360	16.950 €
3. Volkswagen Caddy Caddy Kasten 2.0 TDI NAVI/SHZ/APP	H	23.996 km 75 kW (102 PS) 2019-09	Diesel Grau 69168	20.490 €

Inserent: Privat (P), Händler (H)

Diagnoseprotokoll

Datum: 01.07.2024 16:01

Kfz-Sachverständigenbüro Theo Schmitt
Am Mühlweg 5
63820 Eisenfeld



Kunde:	Fahrzeugtyp:	VW Caddy SA (2015 – 2020)
Kundennummer:	VIN:	WV1ZZZ2KZKX021629
Kennzeichen:	Kilometerstand:	10790 km

Airbagelektronik (Airbag UDS 715 AirbaVW10BPAVW12X_001)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_AirbaVW10BPAV W12X	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 0018
Hardwareteilenummer: 2K5959655D	Hardwareversion: 010	VW/Audi-Teilenummer: 2K5959655D
Codierung: 000000000000000000000000000003048	VIN: WV1ZZZ2KZKX021629	AVL-ECU-ID: 1444-8739-29

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Anhängerelektronik (Ahf_69_1K_383_8B_Bj_8)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 1K0-907-383-F	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0100
Codierung: 0100000100000000	Hardwarenummer: 1K0907383F	Hardware Versionsnummer: H12
Gerätenummer: 0	Importeursnummer: 0	Werkstattcode: 0
Systembezeichnung: Anhaenger	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 9763-3788-7

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0A04] 2564	Lampe für Schlusslicht links am Anhänger Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen Speicherstatus: aktuell und gespeichert Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Batterieelektronik (Bar_61_7N_534)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 7N0-907-534	Programmierbarkeit: nicht programmierbar	Datenstand: 1691
Codierung: 030F7873	Hardwarenummer: 7N0907530AL	Hardware Versionsnummer: H58
Gerätenummer: 8192	Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110
Systembezeichnung: Batt.regelung	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 8368-4988-1

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Bremsenelektronik (Bremsenelektronik UDS 713 Default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Brake1ESCCON TIVN75XGP2	ASAM/ODX Dateiversion: 011	Softwareversion: 0133
Hardwareteilenummer: 7E0907379M	Hardwareversion: H06	VW/Audi-Teilenummer: 7E0907379P
Codierung: 1479409B9364A47F287B0278C98B25E378 0000	VIN: -----	AVL-ECU-ID: 2088-8337-14

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[000129] B116816	Geber für Lenkwinkel Spannung zu klein Keine Warnlampe an Getestet im aktuellen Betriebszyklus Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers bestätigt Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt

Einparkhilfe (UDS EPHVA14VW364GP00_001)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_EPHVA14VW364 GP00 ASAM/ODX Dateiversion: 001 Softwareversion: 0480
Hardwareteilenummer: 5Q0919283 Hardwareversion: H10 VW/Audi-Teilenummer: 1K8919465A
Codierung: 0001090101 AVL-ECU-ID: 1384-0507-4

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Gateway (Did_19_default)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 7N0-907-530-BN Programmierbarkeit: programmierbar Datenstand: 1691
Codierung: 357400 Hardwarenummer: 7N0907530AL Hardware Versionsnummer: H58
Gerätenummer: 8192 Importeursnummer: 377 Werkstattcode: 35110
Systembezeichnung: J533 Gateway Protokoll: KWP2000 Service22 AVL-ECU-ID: 2095-5871-07

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[05ED] 1517	Steuergerät für Anhängererkennung kein Signal/Kommunikation Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen sporadischer Fehler Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
[0519] 1305	Datenbus Infotainment kein Signal/Kommunikation Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen sporadischer Fehler Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Klimaelektronik (Klima Heizungselektronik UDS 746 ACManueBHBVW36X_A01)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ACManueBHBV W36X ASAM/ODX Dateiversion: A01 Softwareversion: 0909
Hardwareteilenummer: 1K8907426AT Hardwareversion: H21 VW/Audi-Teilenummer: 1K8907426AT
Codierung: 0010004003 AVL-ECU-ID: 3656-9818

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Kombiinstrument (Schalttafeleinsatz UDS 714 KombiUDSVDDRM09_A05)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Kombi_UDS_VD D_RM09 ASAM/ODX Dateiversion: A05 Softwareversion: 2030
Hardwareteilenummer: 2K5920866E Hardwareversion: H02 VW/Audi-Teilenummer: 2K5920866E
Codierung: 1102000200 VIN: WV1ZZZ2KZKX021629 AVL-ECU-ID: 1179-7656-74

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[D05A20] U112100	Steuergerät für Anhaenger keine Kommunikation Keine Warnlampe an Getestet im aktuellen Betriebszyklus Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers bestätigt Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten sporadisch

Lenksäulenelektronik (UDS Lre_16_default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_SMLSNGVOLWS R8C ASAM/ODX Dateiversion: 001
Hardwareteilenummer: 5K0953569BB Hardwareversion: 018
Codierung: 0080060000 AVL-ECU-ID: 1132-9956-8

Softwareversion: 0230

VW/Audi-Teilenummer: 1K5953521CF

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Motorelektronik (UDS Mot_01_default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ECM20TDI01104 L906016MQ ASAM/ODX Dateiversion: 001
Hardwareteilenummer: 04L907309K Hardwareversion: H20
Codierung: 01110012040409090000 VIN: WV1ZZZ2KZKX021629

Softwareversion: 4100

VW/Audi-Teilenummer: 04L906016MQ

AVL-ECU-ID: 3058-8306-0

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[00436E] U140A00	Klemme 30 Unterbrechung Keine Warnlampe an Getestet im aktuellen Betriebszyklus Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers nicht bestätigt Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten sporadisch
[001215] P068A00	Hauptrelais Öffnet zu früh Keine Warnlampe an Getestet im aktuellen Betriebszyklus Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers nicht bestätigt Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten sporadisch

Servolenkung (Lkh_44_1K_3C_8J_14x_Gen3)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 1K0-909-144-R Programmierbarkeit: programmierbar
Datenstand: 01 Codierung: 0
Importeursnummer: 377 Werkstattcode: 35110
Protokoll: KWP2000 VIN: WV1ZZZ2KZKX021629
AVL-ECU-ID: 6758-2855-2

Programmstand: 35

Gerätenummer: 8192

Systembezeichnung: EPS_ZFLS Kl. 317

VIN: WV1ZZZ2KZKX021629

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Türelektronik vorn links (Tfa_42_1K_1T_5K_5N_midi3)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 2K5-959-701 Programmierbarkeit: programmierbar
Datenstand: 43 Codierung: 132144
Importeursnummer: 377 Werkstattcode: 35110
Protokoll: KWP2000 AVL-ECU-ID: 9831-4793-0

Programmstand: 21

Gerätenummer: 8192

Systembezeichnung: Tuer-SG 009

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Türelektronik vorn rechts (Tbf_52_1K_1T_5K_5N_midi3)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 2K5-959-702 Programmierbarkeit: programmierbar
Datenstand: 43 Codierung: 132144
Importeursnummer: 377 Werkstattcode: 35110

Programmstand: 21

Gerätenummer: 8192

Systembezeichnung: Tuer-SG 009

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Wegfahrsicherung (UDS ImmoUDSVDDRM09_A03)**Identifikation:**

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Immo_UDS_VDD _RM09 ASAM/ODX Dateiversion: A03

Softwareversion: 2030

Hardwareteilenummer: 5K0953234
Codierung: 000002Hardwareversion: H02
VIN: WV1ZZZ2KZX021629VW/Audi-Teilenummer: 5K0953234
AVL-ECU-ID: 3135-9247-3**Fehlercodes:**

Kein Fehler vorhanden.

Zentralelektronik (Eze_09_default)**Identifikation:**

Ersatzteilnummer: 5K0-937-085-AG

Programmierbarkeit: programmierbar

Datenstand: 0193

Codierung: 611A583A8025086D0880008090400064030
1000842028060648087000045

Hardwarenummer: 5K0937085AG

Hardware Versionsnummer: 122

Gerätenummer: 8192

Importeursnummer: 377

Werkstattcode: 35110

Systembezeichnung: BCM PQ35 B+

Protokoll: KWP2000 Service22

AVL-ECU-ID: 2690-0099

Fehlercodes:**Fehlernummer****Fehlertext****[05E0] 1504****Kennzeichenleuchte**

Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus

Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen

sporadischer Fehler

Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

[05ED] 1517**Steuergerät für Anhängererkennung**

kein Signal/Kommunikation

Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen

sporadischer Fehler

Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Anmerkungen:

Prüfer: Theo Schmitt

Unterschrift:

