

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH

Gerichtsvollzieherverteilertelle GV Willing /
AG Sigmaringen
Karlstr. 17
72488 Sigmaringen

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN W0LMRW607HB115985

Auftraggeber	Gerichtsvollzieherverteilertelle GV Willing / AG Sigmaringen, Karlstr. 17, 72488 Sigmaringen
Ihr Auftrag vom	29.07.2024, telefonisch durch Frau Gerichtsvollzieherin S. Willing
Besichtigung	29.07.2024 um 13:00 Uhr Gerichtsvollzieherverteilertelle GV Willing / AG Sigmaringen,

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.731,09 EUR	9.200,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Gerichtsvollzieherin S. Willing. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.07.2024 um 13:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] Gerichtsvollziehervertreterstelle GV Willing / AG Sigmaringen, [REDACTED] im Beisein von Frau S. Willing.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	13.01.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.01.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Movano B Kasten/Kombi (2010->) / Movano B 2.3 CDTI 110 (3,3t) L2H2 FWD (Euro 6)
HSN / TSN	0035 / BDC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LMRW607HB115985
zul. Gesamtmasse	3300 kg
Maße über alles L / B / H	- / - / 2482 (mm)
Radstand	3682
Türen	4
Farbe	ARCTIC WHITE
Lackierung	11U
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	81 kW / 2299 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	20.342
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16	Hankook / Winter RW06	W / O	5 mm
	109/107 R C			
rechts	215 / 65 R 16	Hankook / Winter RW06	W / O	5 mm
	109/107 R C			
2 links	215 / 65 R 16	Hankook / Winter RW06	W / O	6 mm
	109/107 R C			
rechts	215 / 65 R 16	Hankook / Winter RW06	W / O	6 mm
	109/107 R C			
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Fensterheber elektrisch vorn, Generator 185 A, Getriebe 6-Gang, Hochdach H2, Zul. Gesamtgewicht 3,3 t, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2, Karosserievariante: Hochdach (H2), Kraftstofftank: 80 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 2,3 Ltr. - 81 kW CDTI, Radstand 3682 mm, Reifen 215/65 R16C, Reserverad in Fahrbereifung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenbremse hinten, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,3 t

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Cool & Sound-Paket, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Laderaumtrennwand mit Fenster, Motor 2,3 Ltr. - 81 kW CDTI KAT (M9T-870 / L0B)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fern- und Abblendscheinw. rechts beschädigt, erneuern; Fahrzeugreinigung innen & außen, instandsetzen; Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO durchführen, instandsetzen; Stoßfänger vorne verschrammt, instandsetzen; Schiebetüre rechts lokale Delle mit Lackbeschädigung, instandsetzen; Seitenwand mitte linksseitig, instandsetzen; Werkstattservice / große Inspektion, erneuern; Zündschloss: Lenkradsperre rastet trotz Schlüssel ein, erneuern; Schließzylinder alle erneuern (nur ein Fahrzeugschlüssel vorgelegt), erneuern; Hecktüre links lokal verbeult, instandsetzen; Fehler Abgassystem, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Beauftragung Bewertungsgutachten (Email)

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Fahrzeugübersicht vorne links



Bild 2 : Fahrzeugübersicht hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Motorprobelauf mit Motorfehler
Motor läuft ansonsten rund



Bild 5 : Angezeigter KM-Stand 20.342 km



Bild 6 : Typschild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer



Bild 7 : Kombiinstrument zeigt Fehler im Bereich des Abgassystems an.



Bild 8 : Scheinwerfereinheit vorne rechts beschädigt / gesprungen



Bild 9 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 10 : Fahrgastraum vermüllt



Bild 11 : Laderaum vermüllt



Bild 12 : Seitenwand mitte links verkratzt und lokal verdellt

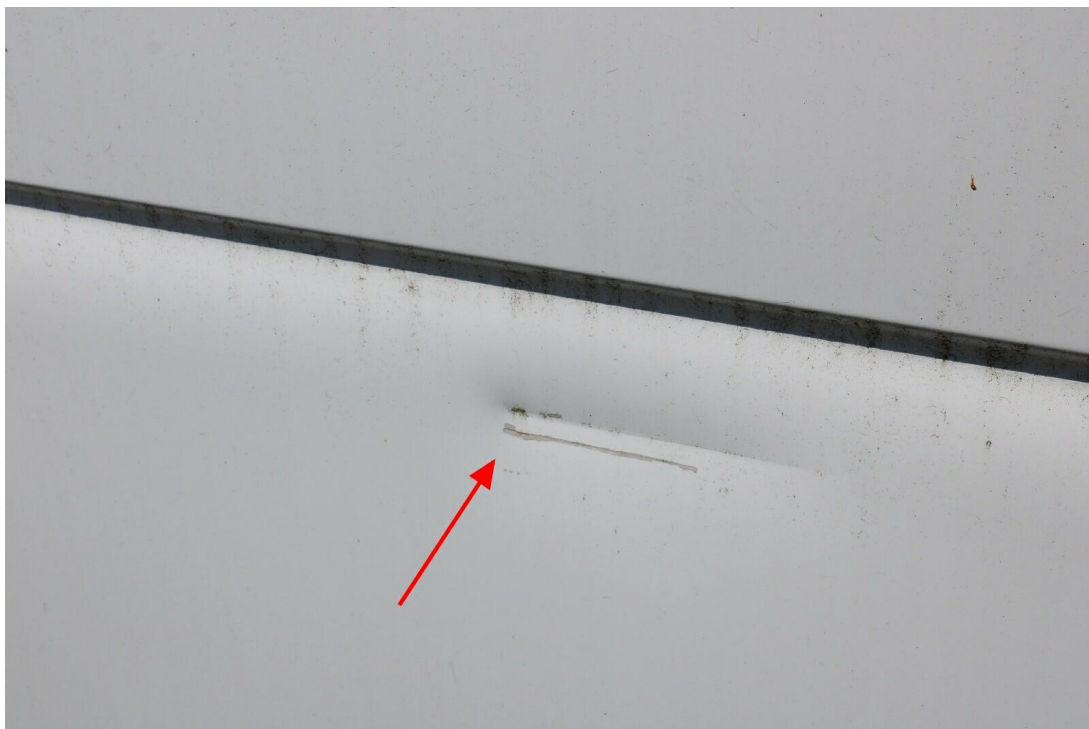


Bild 13 : Seitenwand mitte links verkratzt und lokal verdellt



Bild 14 : Hecktüre links lokal verdellt.



Bild 15 : Hecktüre links lokal verdellt.

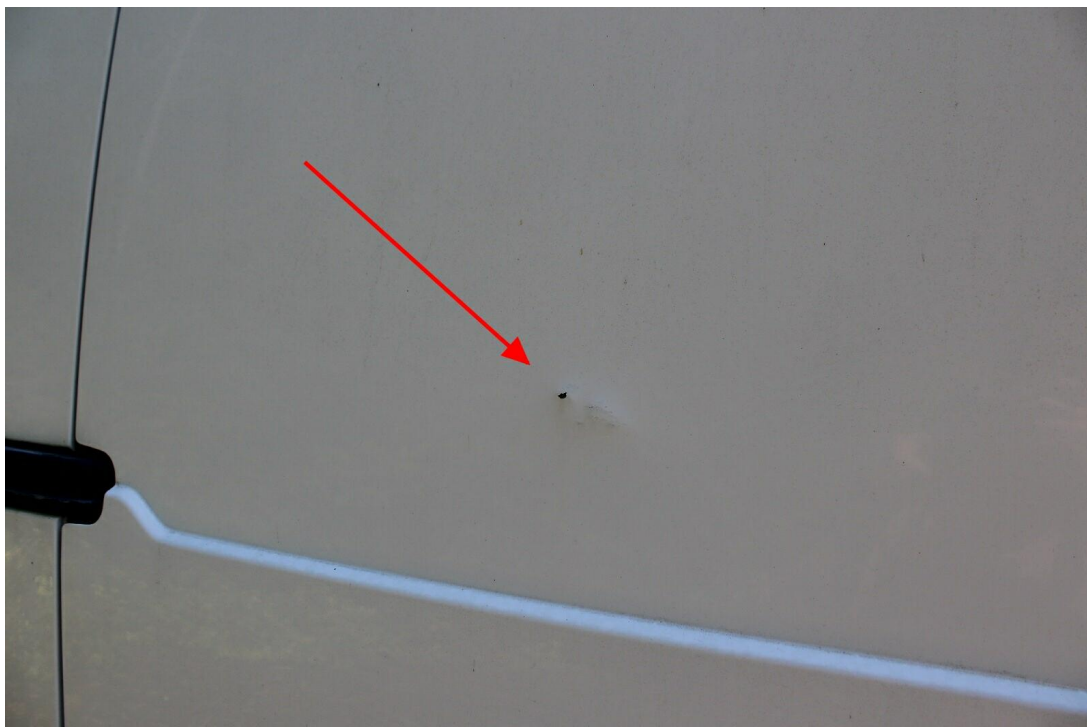


Bild 16 : Schiebtüre rechts lokal verbeult mit Lackabplatzung



Bild 17 : Lackdickenschichtmessung unauffällig

