


DEKRA Automobil GmbH  
Walter-Gropius-Str. 2, 50126 Bergheim

Abs. OGVin Bettina Langer  
Frankfurter Str. 538  
51145 Köln

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Bergheim  
Walter-Gropius-Str. 2  
50126 Bergheim  
Telefon 02271 / 4712-0  
Fax 02271 / 4712-11  
E-Mail bergheim.automobil@dekra.com



## Begleitschreiben

### Kennzeichen



Aktenzeichen 17 DR II 586/23  
Auftraggeber Abs. OGVin Bettina Langer, Frankfurter Str. 538, 51145 Köln  
Ihr Auftrag vom 06.02.2024, elektronisch durch Frau Langer  
Besichtigung 19.02.2024 um 10:00  
Abschleppdienst Pahlke, Hansestr. 39, 51149 Köln

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Der im Gutachten ermittelte Verkaufswert ist dem Verkehrswert gleichzusetzen.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Auto Lehle , Augsburgener Straße 7, D-89331 Burgau, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv ObjektNr: 24I77F443	25.03.2024	7.080,00 EUR
Rafal Walicht , Turkusowa 5, PL-66-010 Nowogrod Bobrzanski, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv ObjektNr: 24I77F443	25.03.2024	6.815,00 EUR
Florian Werz , Neufahrner Str. 38, D-85716 Unterschleißheim, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv ObjektNr: 24I77F443	25.03.2024	6.560,00 EUR



DEKRA Automobil GmbH  
Walter-Gropius-Str. 2, 50126 Bergheim

Abs. OGVin Bettina Langer  
Frankfurter Str. 538  
51145 Köln

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Bergheim  
Walter-Gropius-Str. 2  
50126 Bergheim  
Telefon 02271 / 4712-0  
Fax 02271 / 4712-11  
E-Mail [bergheim.automobil@dekra.com](mailto:bergheim.automobil@dekra.com)



## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**K DS39**

### FIN

**ZDM14BPWXCB002253**

Aktenzeichen	17 DR II 586/23
Auftraggeber	Abs. OGVin Bettina Langer, Frankfurter Str. 538, 51145 Köln
Ihr Auftrag vom	06.02.2024, elektronisch durch Frau Langer
Besichtigung	19.02.2024 um 10:00 Abschleppdienst Pahlke, Hansestr. 39, 51149 Köln

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.773,11 EUR	9.250,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Frau Langer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.02.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.02.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Abschleppdienst Pahlke, Hansestr. 39, 51149 Köln, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Krad war zum Zeitpunkt der Besichtigung ohne Batteriespannung.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden. Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	K DS39
Tag der Erstzulassung	01.07.2012
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.07.2020

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2022
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	Ducati
Typ / Verkaufsbezeichnung	1199 / Panigale
HSN / TSN	4042 / ACB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZDM14BPWXCB002253
Sitzplätze	1
Farbe	Rot
Lackierung	Uni / 2-Schicht
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	135 kW / 1198 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	2002/51;B:AB 150 CCM
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	25.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Pirelli / Diablo Supercorsa V3 Front	S /O	3 mm
2 hinten	200 / 55 ZR 17 78 W	Pirelli / Diablo Supercorsa V3 Rear	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

Abgasanlage ARROW GP, Außenspiegel links Gazzini, Fußrastenanlage Li. + Re. Racing Components, Kurbelwellendeckel CNC Racing, Magazi Hebelstützer Li. + Re., Quik-Shifter Domino

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU überfällig, erneuern; Bremsanlage vorn nicht ordnungsgemäßer Zustand, instandsetzen (Bild 10, 11); Bremsanlage hinten nicht ordnungsgemäßen Zustand, instandsetzen (Bild 12); Federbein Hinterachsschwinge Kontermutter zerkratzt, erneuern (Bild 15); Schalldämpfer Abgasanlage zerkratzt und eingedrückt, erneuern (Bild 21); Blinkerleuchte hinten links und rechts zerkratzt, erneuern (Bild 13, 14); Hauptkabelstrang Stecker lose, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20); Kettenschutz gebrochen, erneuern (Bild 17); Halterung Seitenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 16); Gasgriff verformt, erneuern (Bild 8); Frontscheibe gebrochen, erneuern (Bild 6, 7); Hebelstützer rechts zerkratzt, erneuern (Bild 9); Seitenverkleidung links gebrochen, erneuern (Bild 18); Kurbelwellendeckel zerkratzt, erneuern (Bild 19).

---


### Fehlende Teile

Außenspiegel rechts, Blinkerleuchten vorn links und rechts

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Fahrzeugübersicht von links



Bild 5 : Fahrzeugübersicht von rechts



Bild 6 : Frontscheibe gebrochen





Bild 7 : Frontscheibe gebrochen



Bild 8 : Gasgriff verformt



Bild 9 : Hebelstützer rechts zerkratzt



Bild 10 : Bremsanlage vorn nicht ordnungsgemäßer Zustand

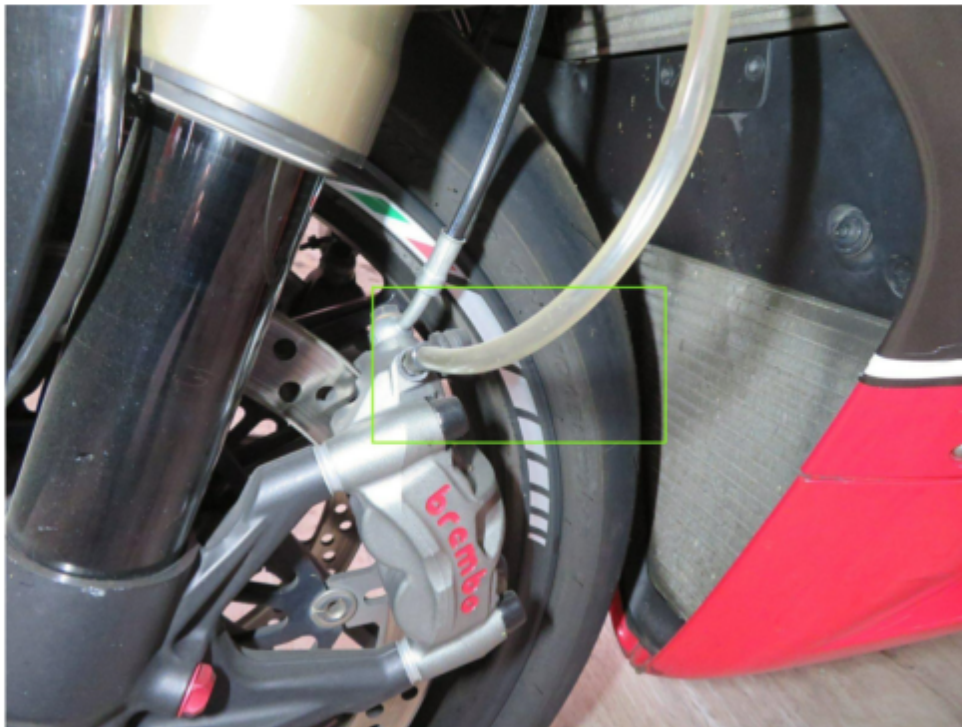


Bild 11 : Bremsanlage vorn nicht ordnungsgemäßer Zustand

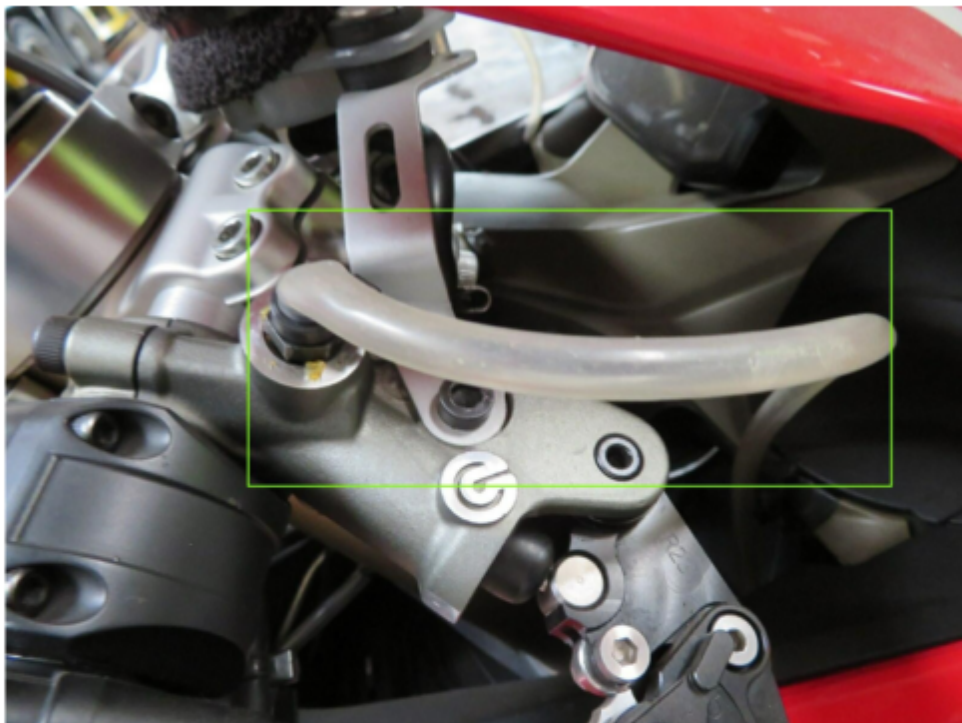


Bild 12 : Bremsanlage hinten nicht ordnungsgemäßen Zustand



Bild 13 : Blinkerleuchte hinten links und rechts zerkratzt



Bild 14 : Blinkerleuchte hinten links und rechts zerkratzt



Bild 15 : Federbein Hinterachsschwinge Kontermuttern zerkratzt

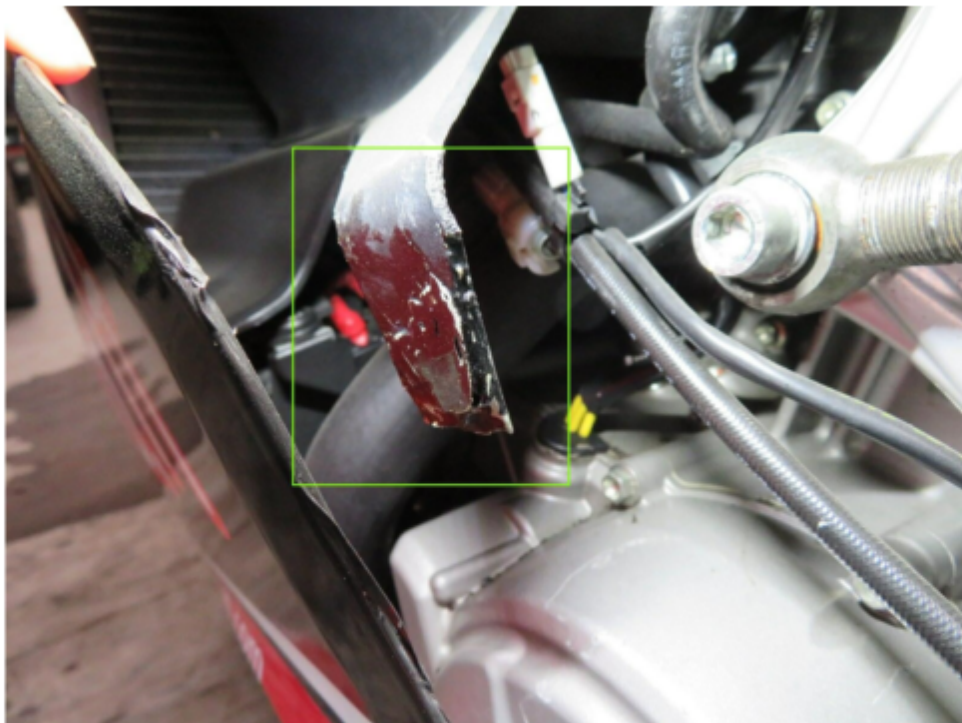


Bild 16 : Halterung Seitenverkleidung gebrochen

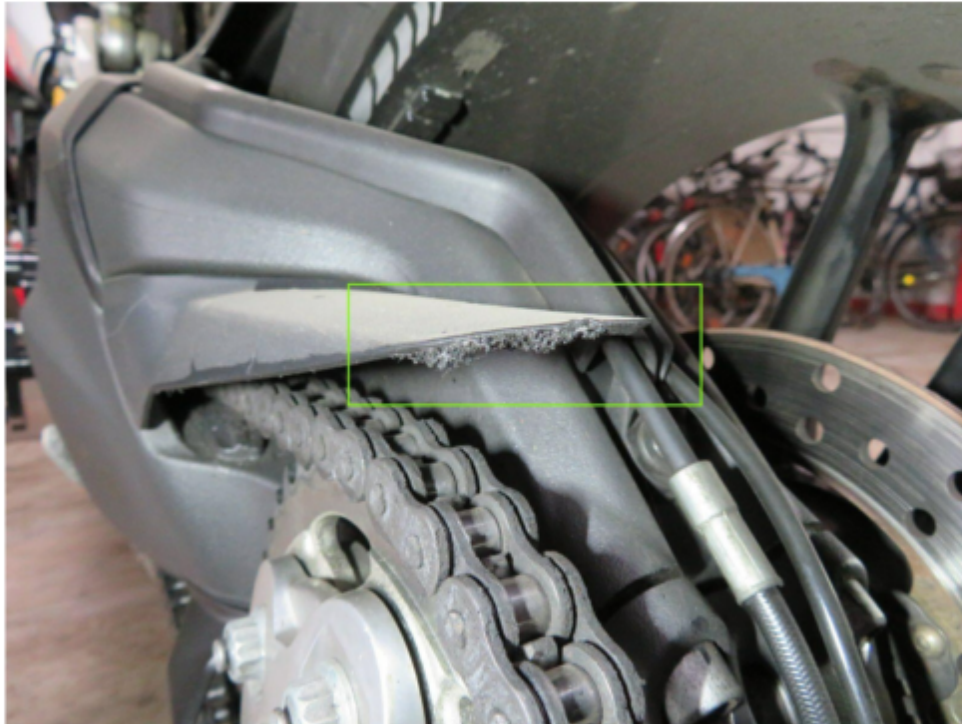


Bild 17 : Kettenschutz gebrochen



Bild 18 : Seitenverkleidung links gebrochen



Bild 19 : Kurbelwellendeckel zerkratzt



Bild 20 : Hauptkabelstrang Stecker lose



Bild 21 : Schalldämpfer Abgasanlage zerkratzt und eingedrückt