

[Redacted]

[Redacted]

und... für
das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BFSK-

[Redacted]

[Redacted]

Ihr Fahrzeug:Jeep, Grand Cherokee (WK)(2010->), 3.0 CRD Summit Amtl

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

hrt.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] des Au 9a 6668

Herrn
Obergerichtsvollzieher Ralf Dumbacher
Luitpoldstraße 17
66450 Bexbach

[REDACTED]

Datum 17.07.2024

[REDACTED]

Wertgutachten

Bei Rückfragen bitte angeben!

Amtliches Kennzeichen:
Auftrag vom:

[REDACTED]

04.06.2024

Auftraggeber:

Herrn Obergerichtsvollzieher Ralf Dumbacher
Luitpoldstraße 17, D 66450 Bexbach

Fahrzeughalter:

[REDACTED]

Besichtigung:
Besichtigungsort:

07.06.2024 13:25
Landespolizeipräsidium LPP44 Kraftfahrwesen
Polizeizentrum Guy Lachmann (PZGL)
Am Tannenwald 2, D 66459 Kirkel-Neuhäusel

[REDACTED]

Identitätsprüfung:

FZ-Ident-Nr. am Fahrzeug stimmt mit der im
FZ-Schein/-Brief/Zulassungsbescheinigung überein

Zusammenfassung

Händler-Einkaufswert ohne MwSt.
Händler-Einkaufswert inkl. MwSt. (19%)

17.563,03 EUR
20.900,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

[REDACTED]

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: [REDACTED]
 Fahrzeugart: PKW
 Aufbau: Sport-Utility-Vehicle
 Fabrikat: Jeep
 Typ / Untertyp: Grand Cherokee (WK)(2010->) 3.0 CRD Summit
 KBA-Nummer: [REDACTED]
 Fzg.Ident.-Nummer: [REDACTED]
 Baujahr: 09.2016
 Erstzulassung: 26.01.2017
 Letzte Zulassung: 22.03.2022

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / V-Motor / 6
 Getriebe / Anzahl der Gänge: automatic / 8
 Schadstoffklasse: Euro 6
 Leistung in kw: 184
 Hubraum in ccm: 2987
 Anzahl der Türen: 5
 Maße über Alles in mm: 4875 x 1943 x 1792
 Radstand: 2915
 Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 2
 Anzahl der Plätze: 5
 Anzahl der Vorbesitzer: 2
 Nächste HU: 02.2024
 Laufleistung in km abgelesen: 95695
 Laufleistung in km angegeben: 95695

Leermasse in kg: 2.403 - 2.522
 Gesamtmasse in kg: 2.949

Bereifung:						
v.l.	5,5 mm	265/60 R 18 H	CONTINENTAL	Winterreifen	augenscheinlich verkehrssicher	
v.r.	5,5 mm	265/60 R 18 H	CONTINENTAL	Winterreifen	augenscheinlich verkehrssicher	
h.r.	5,5 mm	265/60 R 18 H	CONTINENTAL	Winterreifen	augenscheinlich verkehrssicher	
h.l.	5,5 mm	265/60 R 18 H	CONTINENTAL	Winterreifen	augenscheinlich verkehrssicher	

Allgemeinzustand: durchschnittlich
 Farbe / Lackart: Diamond Black Crystal P/C / Metallic (2-Schicht)

Ausstattung: Modellpflege, Unterfahrschutz, Einstiegsleisten (verchromt), Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Totwinkel-Assistent, Außenspiegel mit Ablendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling verchromt, Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest, Nebelscheinwerfer, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Nebelschlussleuchte, Adaptives Kurvenlicht, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenschutzleisten Chromoptik, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung (Dämmglas), CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne, Audiobedienung am Lenkrad, Sound-System Harman-Kardon, Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle), USB-Anschluss, Bordcomputer, Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem, Parkpilotsystem vorn und hinten, Anzeige für Reifendruck im Display, Reifendruck-Kontrollsystem, Innenausstattung: Wurzelholz, Knieairbag Fahrerseite, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Seitenairbag, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Klimaautomatik 2-Zonen, Sitzheizung vorn, Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Sitzbelüftung vorn, Rücksitz geteilt / klappbar, Aktive Kopfstützen, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Heckklappenöffnung elektrisch, Schließ-/Startsystem Keyless Go, Türgriff außen verchromt, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Innenraumüberwachung, Wegfahrsperre, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Rückfahrkamera, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning), Luftfederung (Quadra-Lift), Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, LM-Felgen, Reserverad in Fahrbereifung, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar, Servolenkung, Elektron. Traktionskontrolle, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP),

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent,
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent,
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Rußpartikelfilter,
Karosserie: 5-türig, Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad),
Radstand 2915 mm, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Motor
3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT, Perleffekt-Lackierung,
Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)

Vorschäden:

Das Fahrzeug wurde mittels Sichtprüfung,
Lackschichtdickenmessungen und unter Berücksichtigung
der vom Auftraggeber vorliegenden Informationen auf
Vorschäden untersucht. Es konnten erhöhte Lackdicken an
folgenden Bauteilen festgestellt werden:
Seitenwand hinten rechts, Heckdeckel, Seitenwand hinten
links, Tür vorne links

Nicht reparierte Vorschäden:

Batterie entladen / ggf. tiefentladen
Kühlwasserverlust
Standsschäden Bremse vorne und hinten
Seitenscheibenblende hinten links Folienablösung
Stoßfänger vorne mit Anbauteile rechts verschürft
Fahrzeug äußerlich stark durch Witterung verschmutzt
Es sind Alter und Laufleistung entsprechende Korrosion
und Gebrauchsspuren unterschiedlichster Intensität
vorhanden.
Das Fahrzeug verfügt weiterhin über Kleinstschäden, die
nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert
werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die
durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an
jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden
haben nach Auffassung des Unterzeichners im
vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter
und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden
umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Bemerkungen:

Wartung fällig!

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung durchschnittlich.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number [REDACTED] wurde am Fahrzeug abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Probelauf / Probefahrt

Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 07.06.2024 13:25 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem/der Unterzeichner/in noch Herr Speicher anwesend.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt und untersucht werden.

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der im folgenden Text aufgeführten Positionen einer zerlegungsfreien Sicht- und soweit einer Wirkungs-/Funktionsprüfung unterzogen. Der Zustand der Sonderausstattung sowie des ggf. vorhandenen Sonderzubehörs des hier in Rede stehenden Fahrzeuges ist soweit es angegeben und bekannt war bzw. bei der Besichtigung vorhanden war, berücksichtigt. Die nachfolgende Zustandsbeschreibung dokumentiert das Ergebnis.

Sonstige Hinweise

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	X		Schlüssel mit Fernbedienung	1
Navigationssoftware			Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	X		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung		X	Fernbedienung Standheizung	
Warnweste				
Warndreieck		X	Wartung / Service	
Verbandkasten		X	letzte Wartung bei	83.630km
Bordwerkzeug		X	letzte Wartung am	20.07.2022
Wagenheber		X	Service / Wartung fällig	ja
Laderaumabdeckung	X		Zusatzarbeiten fällig	ja
Service-/Wartungsheft		X		
Bedienungsanleitung		X		
TireFit/Notrad		X		

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteile	Lackschichtdicke μm
Motorhaube	166
Kotflügel v. r.	153
Tür v. r.	147
Tür h. r.	141
Seitenwand / Kotflügel h. r.	215
Heckdeckel/-klappe	263
Seitenwand / Kotflügel h. l.	211
Tür h. l.	138
Tür v. l.	187
Kotflügel v. l.	148
Dach	152

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug an folgenden Bauteilen: Seitenwand hinten rechts, Heckdeckel, Seitenwand hinten links und Tür vorne links variierenden Lackschichtdicken festgestellt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Das Fahrzeug wurde mittels Sichtprüfung, Lackschichtdickenmessungen und unter Berücksichtigung der vom Auftraggeber vorliegenden Informationen auf Vorschäden untersucht. Es konnten erhöhte Lackdicken an folgenden Bauteilen festgestellt werden:

Seitenwand hinten rechts, Heckdeckel, Seitenwand hinten links, Tür vorne links

Unrepariert Vorschäden

Batterie entladen / ggf. tiefentladen

Kühlwasserverlust

Standschäden Bremse vorne und hinten

Seitenscheibenblende hinten links Folienablösung

Stoßfänger vorne mit Anbauteile rechts verschürft

Fahrzeug äußerlich stark durch Witterung verschmutzt

Es sind Alter und Laufleistung entsprechende Korrosion und Gebrauchsspuren unterschiedlichster Intensität vorhanden.

Das Fahrzeug verfügt weiterhin über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Wartung fällig!

Wertrelevante Informationen

Der im Gutachten angegebene Händler-EK wurde anhand der vorgelegten Unterlagen, sowie sämtlicher dem Unterzeichner bekannt gegebenen Informationen ermittelt. Bei der Wertfindung wurden die vorstehend beschriebenen Vorschäden / unreparierten Vorschäden berücksichtigt.

Händlerereinkaufswert

Hierunter versteht man den Betrag, den man von einem Händler für ein an diesen zu veräußerndes Kraftfahrzeug erhält, ohne das hierbei besondere Umstände, wie z.B. Inzahlungnahme bei Kauf eines Neufahrzeuges oder Ähnliches, berücksichtigt werden dürfen.

Sonstige Hinweise

Alle Bewertungen und ggf. die Kalkulationsgrundlage beziehen sich auf den 07.06.2024, den Besichtigungstag.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung wurde durch den/die Sachverständige/n unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


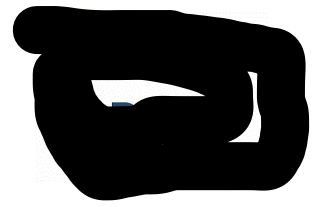


Bild Nr. 001



Bild Nr. 002

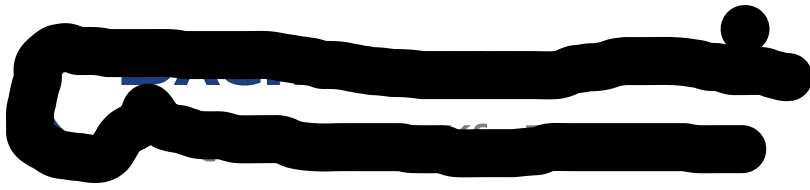

Wertgutachten Nr. 122-24 vom 17.07.2024

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



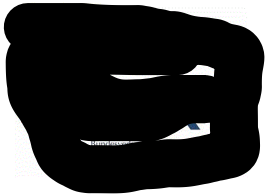
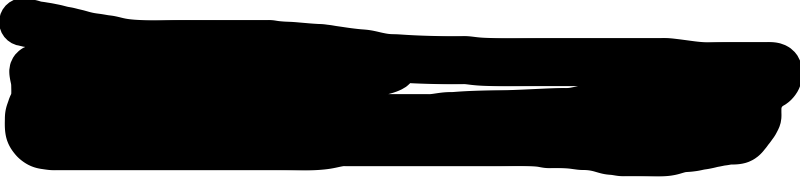


Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



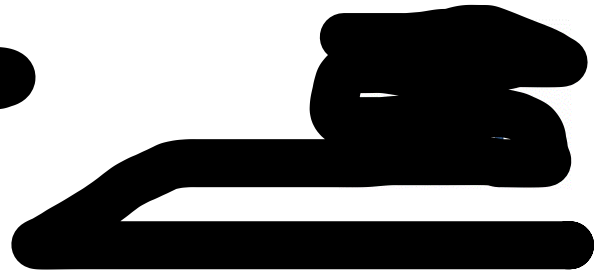
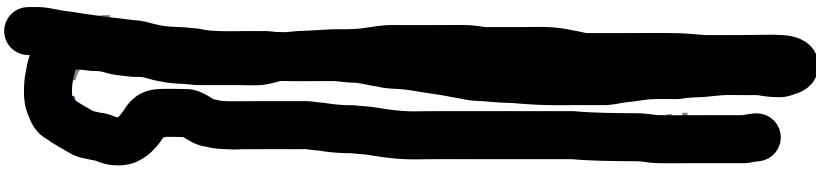


Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



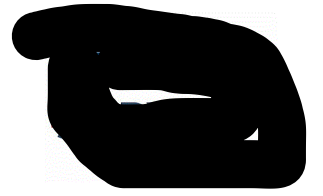
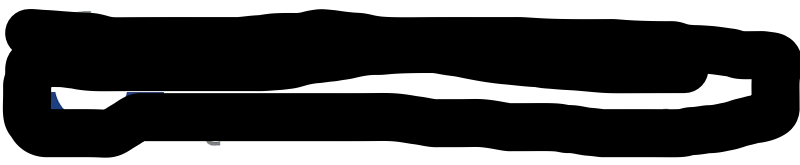


Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



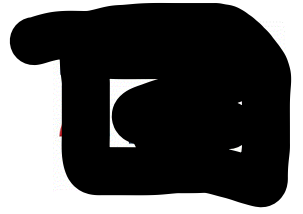
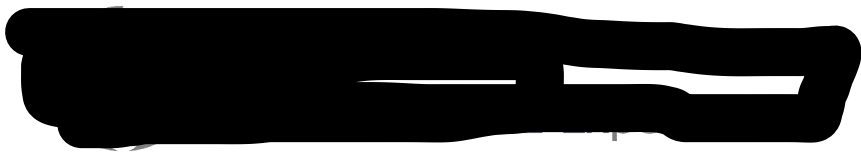


Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



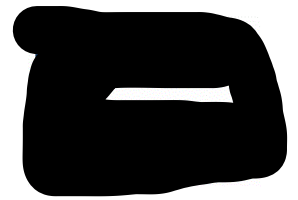


Bild Nr. 013



Bild Nr. 014





Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



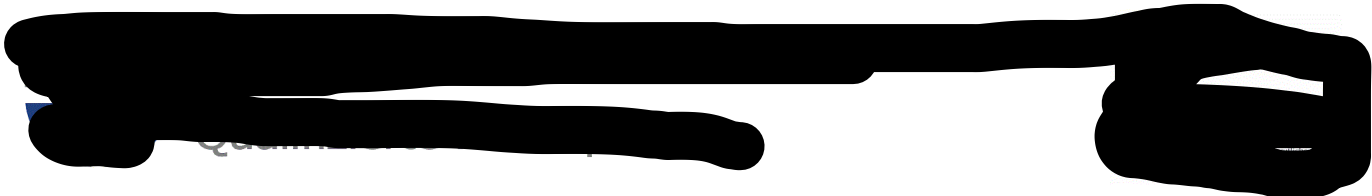


Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



[REDACTED]

[REDACTED]

Wertgutachten Nr. 122-24 vom 17.07.2024

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



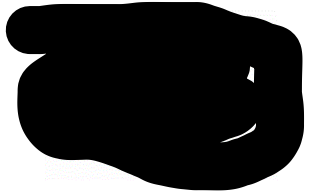
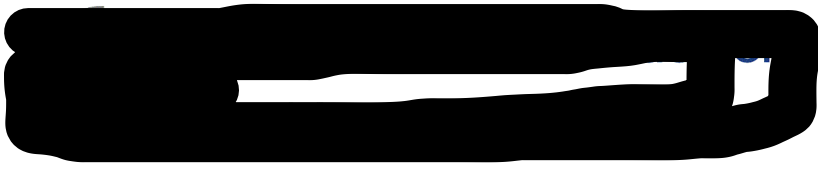


Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Bild Nr. 029



Bild Nr. 030





Bild Nr. 031



Bild Nr. 032



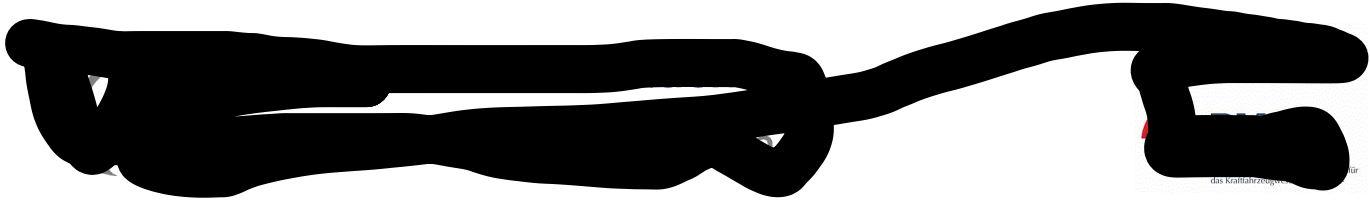
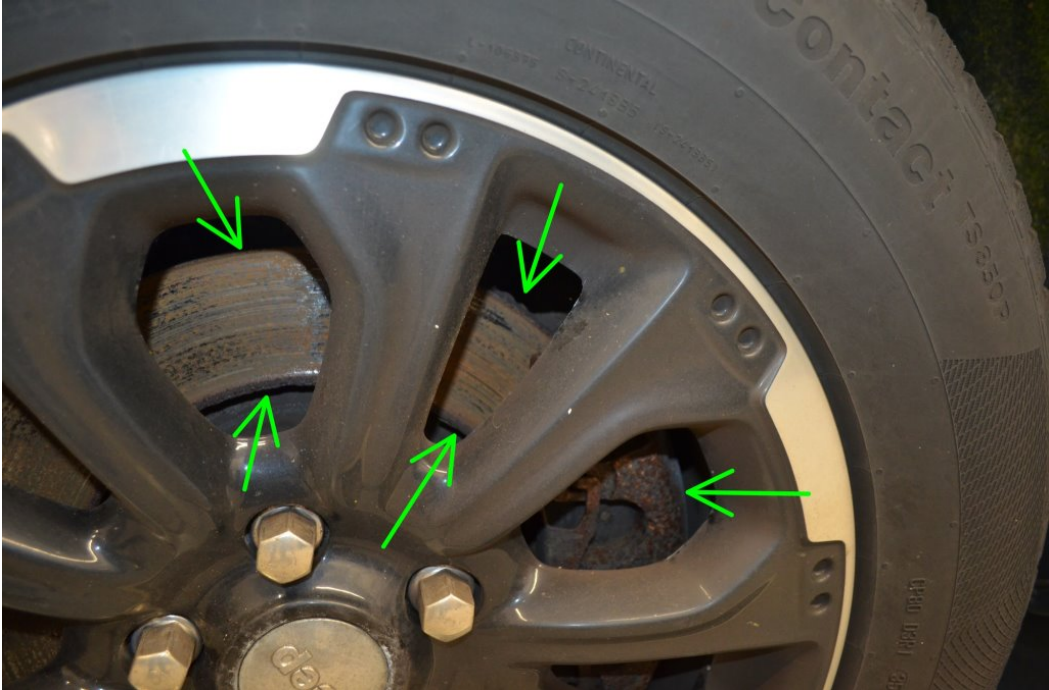


Bild Nr. 033



Bild Nr. 034



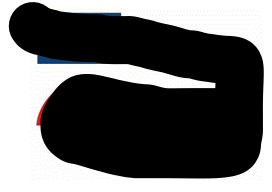


Bild Nr. 035

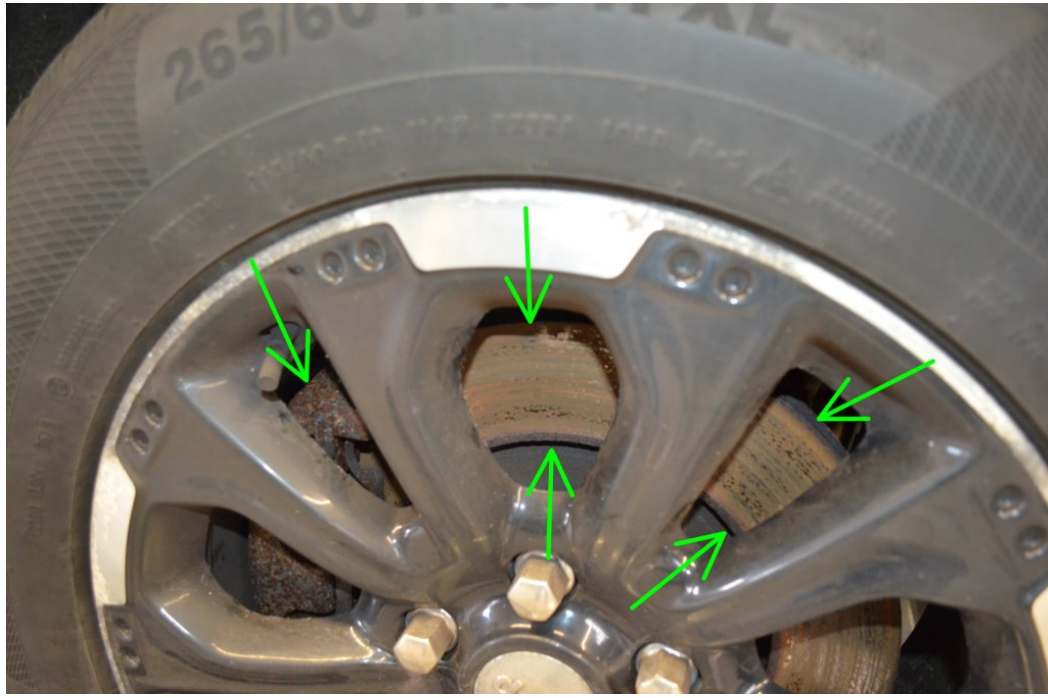


Bild Nr. 036

