

DEKRA Automobil GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

Herr Bittner C.
JOS als Gerichtsvollzieher mit DLA
Diether-von-Isenburg-Straße
55116 Mainz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mainz
Elly-Beinhorn-Str. 1
55129 Mainz
Telefon 06131 / 98289-0
Fax 06131 / 98289-80
E-Mail mainz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Oliver Vogelsberger
Tel. direkt 06131 98289-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: dekra.de/standorte oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

DEKRA Automobil GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

Herr
Bittner C.
JOS als Gerichtsvollzieher mit DLA
Diether-von-Isenburg-Straße
55116 Mainz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mainz
Elly-Beinhorn-Str. 1
55129 Mainz
Telefon 06131 / 98289-0
Fax 06131 / 98289-80
E-Mail mainz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Oliver Vogelsberger
Tel. direkt 06131 98289-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN **WWZZZAUZFW022951**

Referenznummer	DR II 144/24
Auftraggeber	Herr Bittner C., JOS als Gerichtsvollzieher mit DLA, Diether-von-Isenburg-Straße, 55116 Mainz
Ihr Auftrag vom	03.07.2024, elektronisch durch Herrn Bittner
Besichtigung	29.07.2024 um 08:15 Uhr Parkplatz, [REDACTED] 55128 Mainz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		6.260,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn Bittner. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.07.2024 um 08:15 Uhr durch Herrn Oliver Vogelsberger bei Parkplatz , [REDACTED] 55128 Mainz, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 126 µm festgestellt.

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Ersterzulassung	24.07.2014
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	25.06.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VII Lim. (5G1/BE1)(09.2012->2017) / Golf VII 2.0 TDI Cup BMT
Aufbauart	Limousine

HSN / TSN	0603 / BJJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZFW022951
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Perlcoloreffekt / 2T, LC9X
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	94.357

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2018			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach am Dachhimmel, Ablagefach an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Doppelscheinwerfer (Halogen), Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten Textil, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, LM-Felgen 6,5x16 (Dover), Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, Leuchtweitenregelung, Licht- und Sicht-Paket 1, Longlife-Service, Mittelarmlehne vorn klappbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektrisch, Reifen 205/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sondermodell Cup, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperr (elektronisch), Winter-Paket, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Business-Paket Premium mit Navigation, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (CRBC), Perleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Schlüsselbatterie entladen, erneuern (Bild 7); Service fällig gemäß Anzeige, erneuern (Bild 6, 8); Reifendruckkontrolle leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6); Kühlmittelstand unter Minimum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9); Isolierung Motorhaube verformt, erneuern (Bild 10); Streifschadenseite links (Kotflügel, Tür vorne links Tür hinten links Seitenwand), instandsetzen; Bezugssitzlehne vorne links Loch, erneuern (Bild 16); Türdichtung vorne links aufgerissen, erneuern (Bild 17); Lederlenkrad rundum zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19); Innenraum, Verkleidungen, Polster Flecken, verschmutzt, reinigen (Bild 20, 21, 22, 23); Heckverkleidung hinten links, hinten rechts Anstoßspuren, gestaucht, zerkratzt, erneuern (Bild 26, 27); Halter Hutablage links abgebrochen, erneuern (Bild 28); Tirefit 05 2018 abgelaufen, erneuern (Bild 29); Knieststück rechts zerkratzt, smart repair (Bild 32); Frontverkleidung rechts Anstoßspuren, links gestaucht, erneuern (Bild 36, 37); Felge vorne links zerkratzt, instandsetzen (Bild 41); Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, smart repair; Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, smart repair; Heckdeckel, eingedellt, drücken; Dach, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe Oberflächenschäden, (Bild 11); Verkleidung Heckklappe zerkratzt, (Bild 30); Felge hinten rechts leichte Kratzer, ; Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Ein Fahrzeugschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Oliver Vogelsberger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

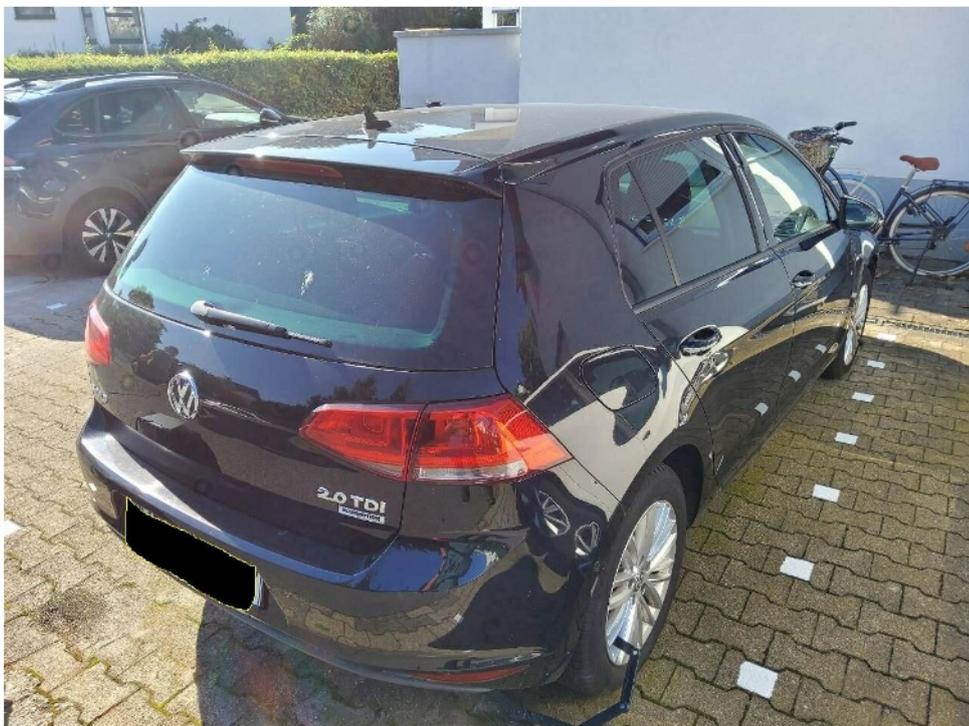


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

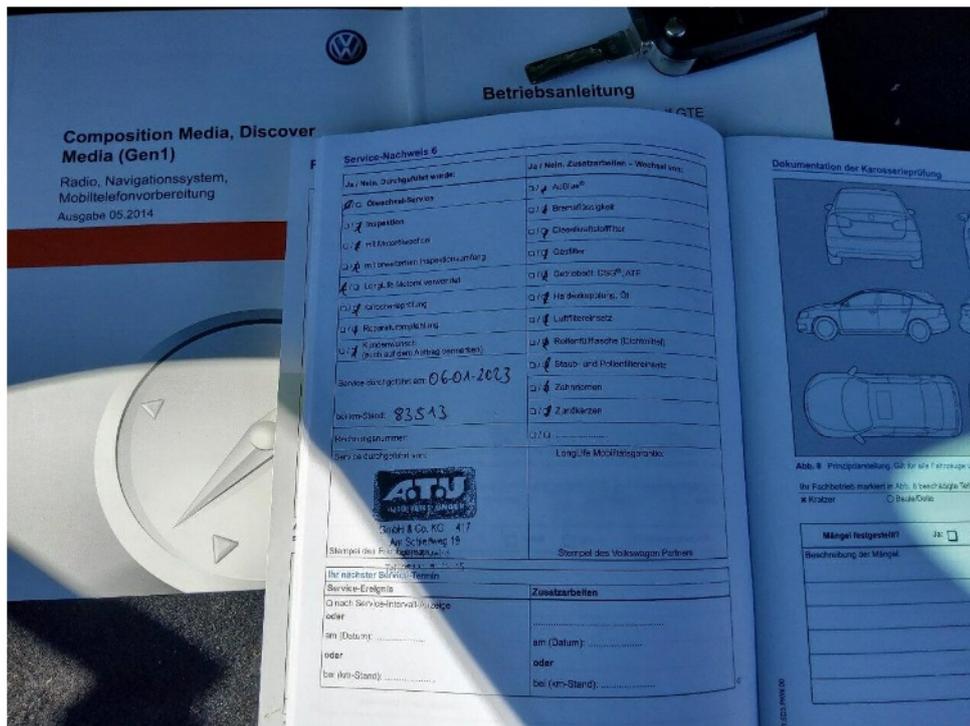


Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Service fällig gemäß Anzeige Reifendruckkontrolle leuchtet



Bild 7 : Schlüsselbatterie entladen

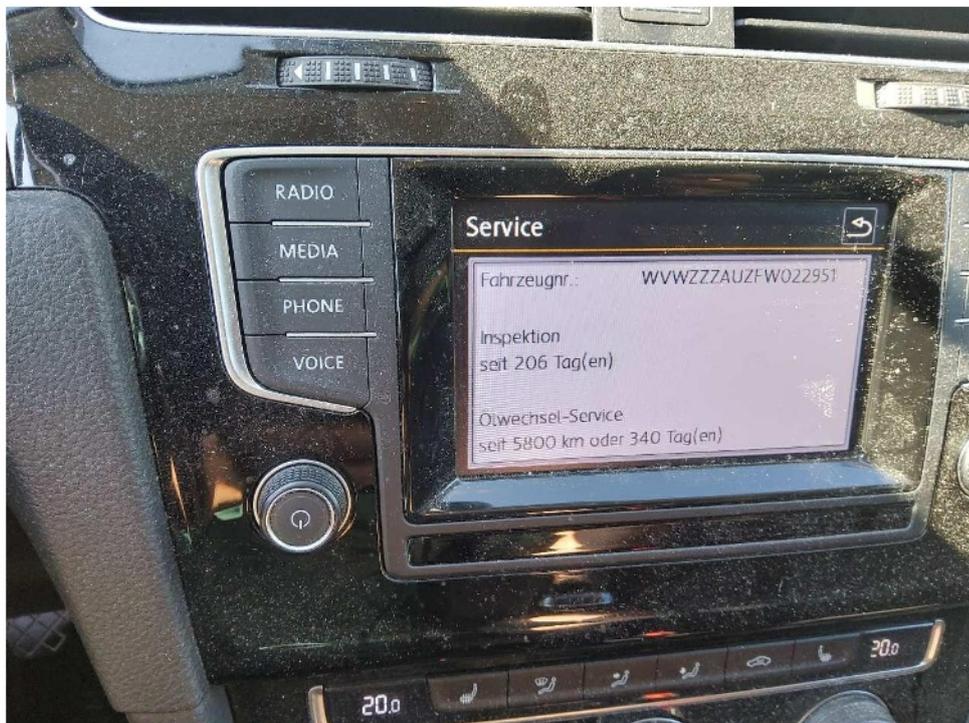


Bild 8 : Service fällig gemäß Anzeige



Bild 9 : Kühlmittelstand unter Minimum



Bild 10 : Isolierung Motorhaube verformt

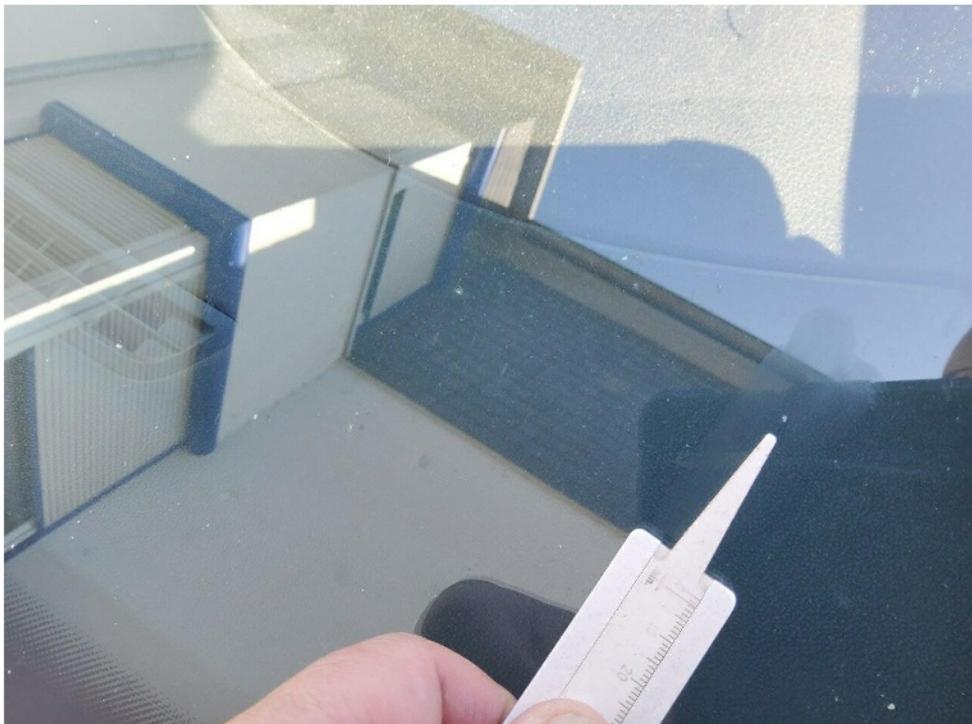


Bild 11 : Frontscheibe Oberflächenschäden

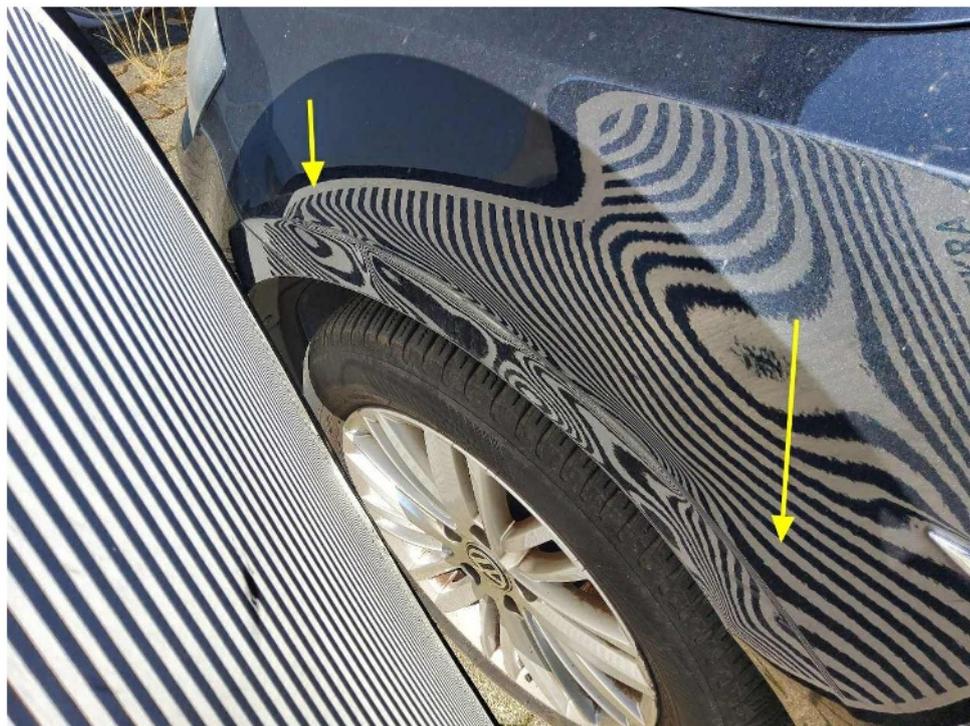


Bild 12 : Streifschaden links (Kotflügel, Tür vorne links Tür hinten links Seitenwand)

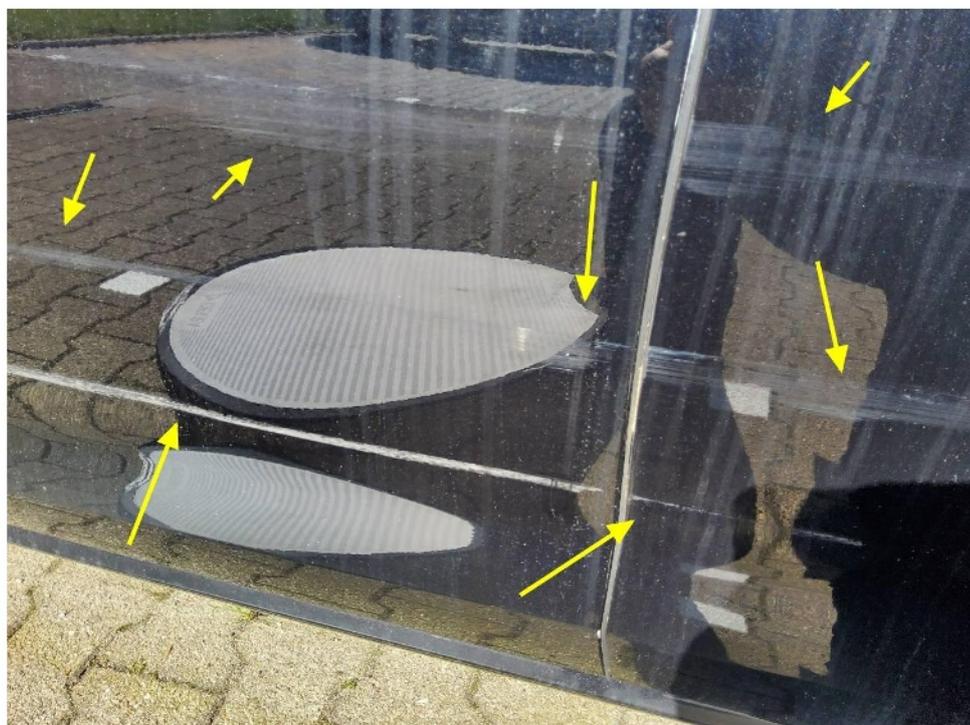


Bild 13 : Streifschaden links (Kotflügel, Tür vorne links Tür hinten links Seitenwand)



Bild 14 : Streifschaden links (Kotflügel, Tür vorne links Tür hinten links Seitenwand)

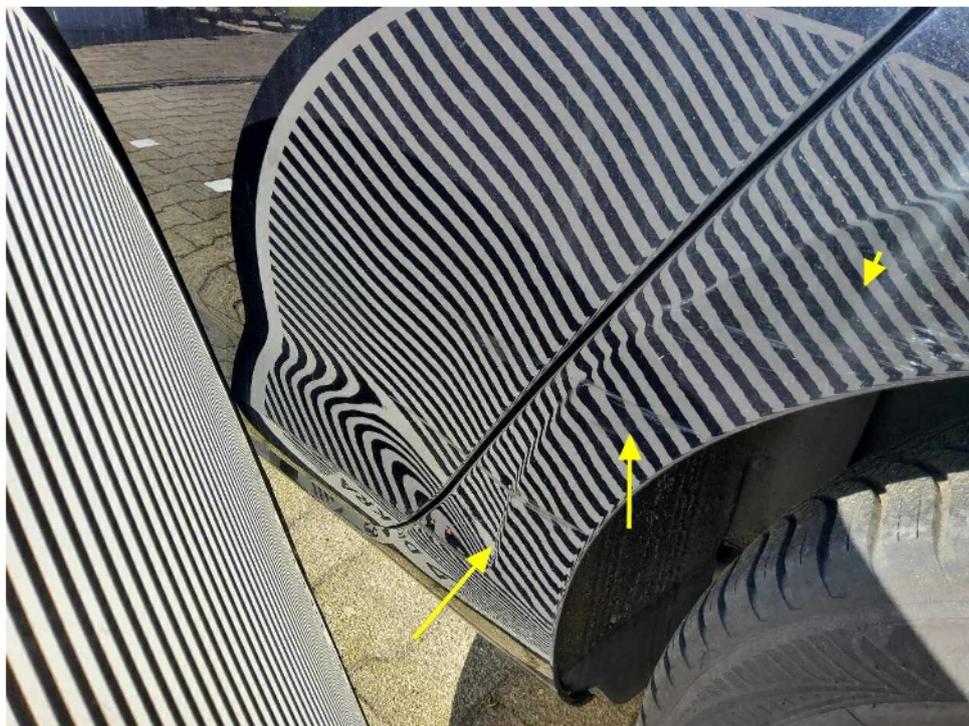


Bild 15 : Streifschaden links (Kotflügel, Tür vorne links Tür hinten links Seitenwand)



Bild 16 : Bezugssitzlehne vorne links Loch



Bild 17 : Türdichtung vorne links aufgerissen



Bild 18 : Lederlenkrad rundum zerkratzt



Bild 19 : Lederlenkrad rundum zerkratzt



Bild 20 : Innenraum, Verkleidungen, Polster Flecken, verschmutzt



Bild 21 : Innenraum, Verkleidungen, Polster Flecken, verschmutzt

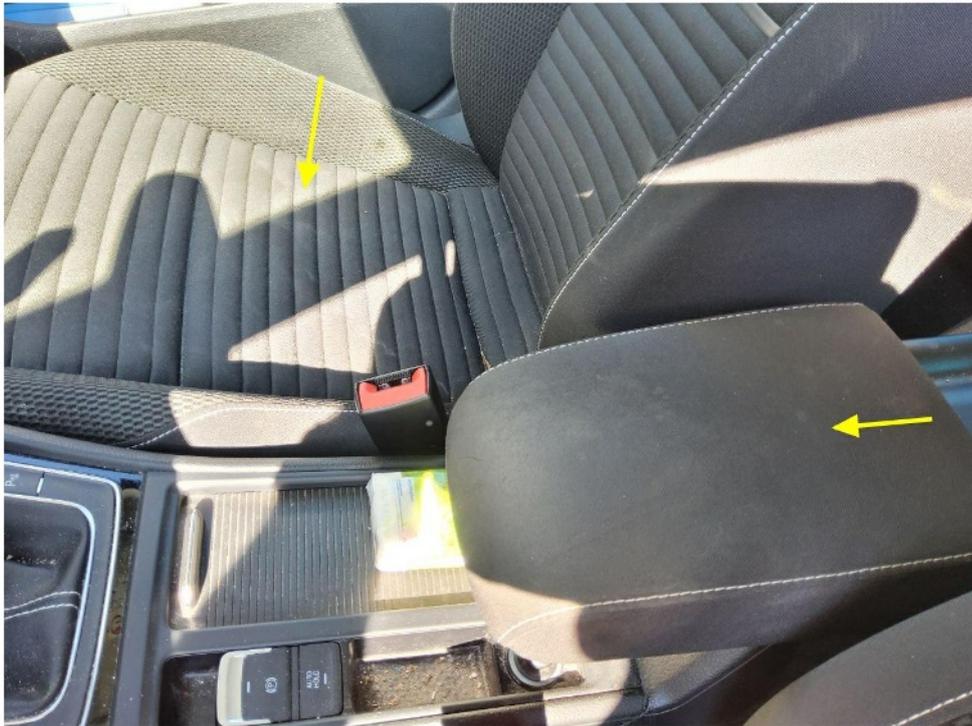


Bild 22 : Innenraum, Verkleidungen, Polster Flecken, verschmutzt



Bild 23 : Innenraum, Verkleidungen, Polster Flecken, verschmutzt



Bild 24 : Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Heckverkleidung hinten links, hinten rechts Anstoß Spuren, gestaucht, zerkratzt

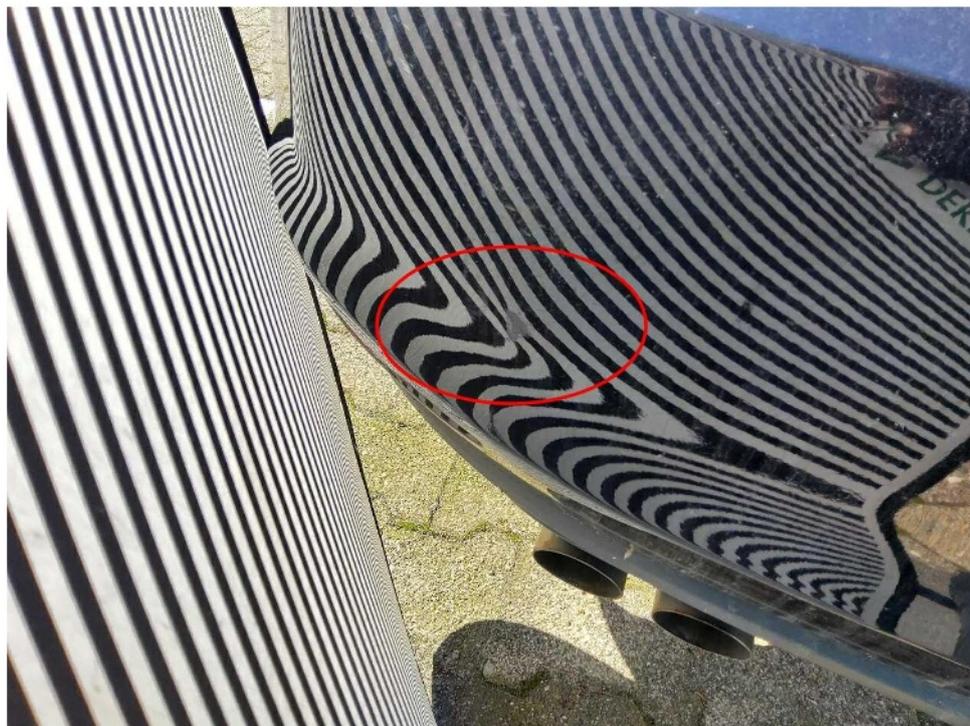


Bild 26 : Heckverkleidung hinten links, hinten rechts Anstoßspuren, gestaucht, zerkratzt



Bild 27 : Heckverkleidung hinten links, hinten rechts Anstoßspuren, gestaucht, zerkratzt



Bild 28 : Halter Hutablage links abgebrochen



Bild 29 : Tirefit 05 2018 abgelaufen



Bild 30 : Verkleidung Heckklappe zerkratzt

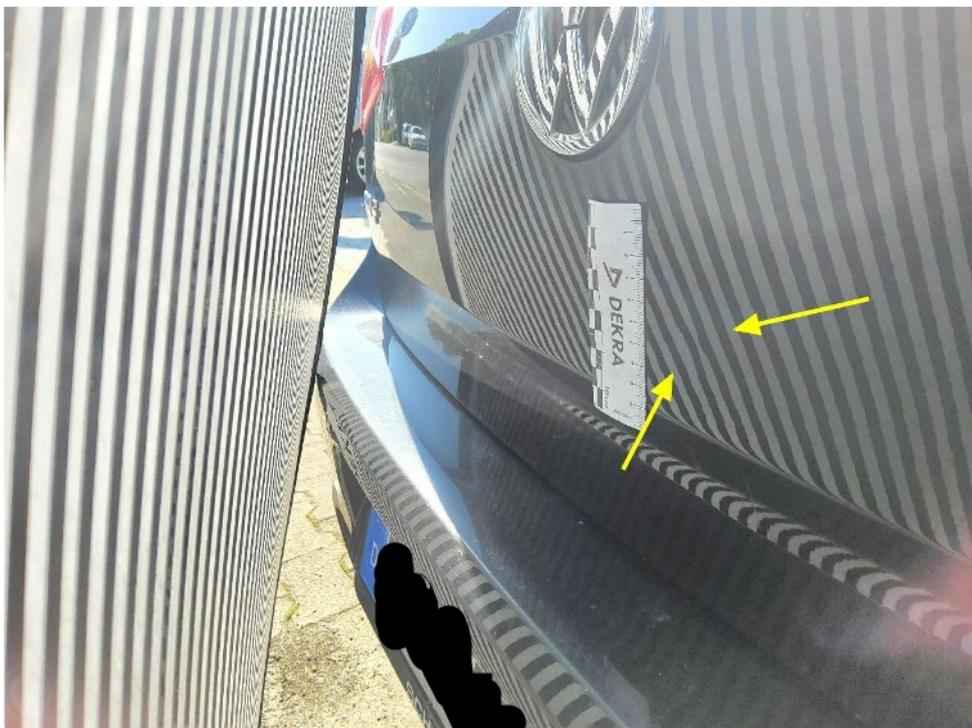


Bild 31 : Heckdeckel, eingedellt, drücken



Bild 32 : Kniestück rechts zerkratzt



Bild 33 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Seitenwand rechts Radlauf Delle



Bild 35 : Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, smart repair

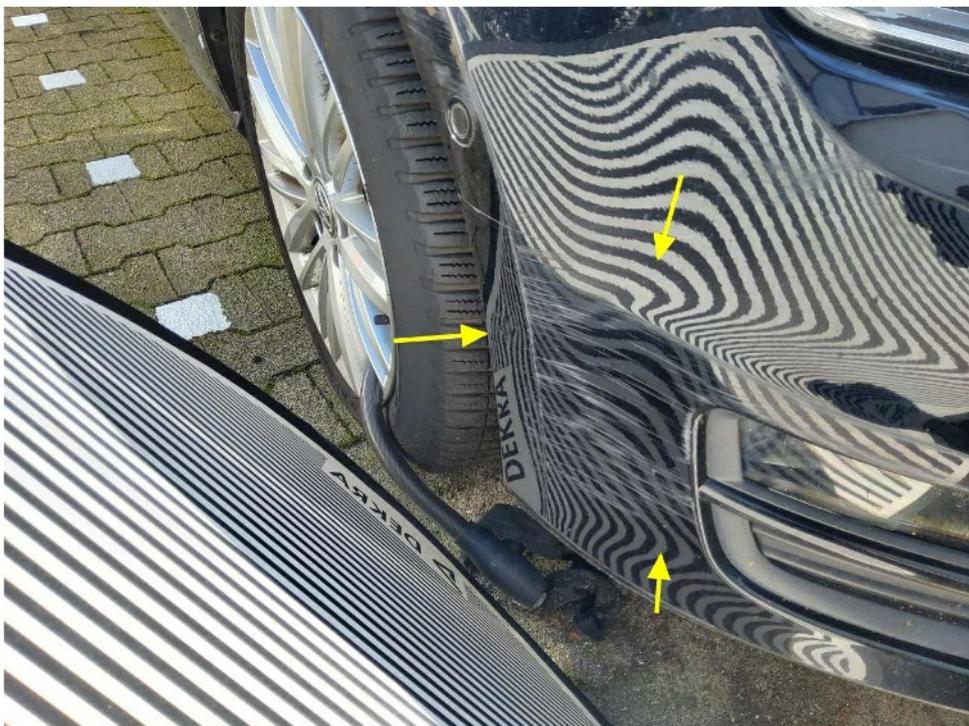


Bild 36 : Frontverkleidung rechts Anstoßspuren, links gestaucht



Bild 37 : Frontverkleidung rechts Anstoßspuren, links gestaucht

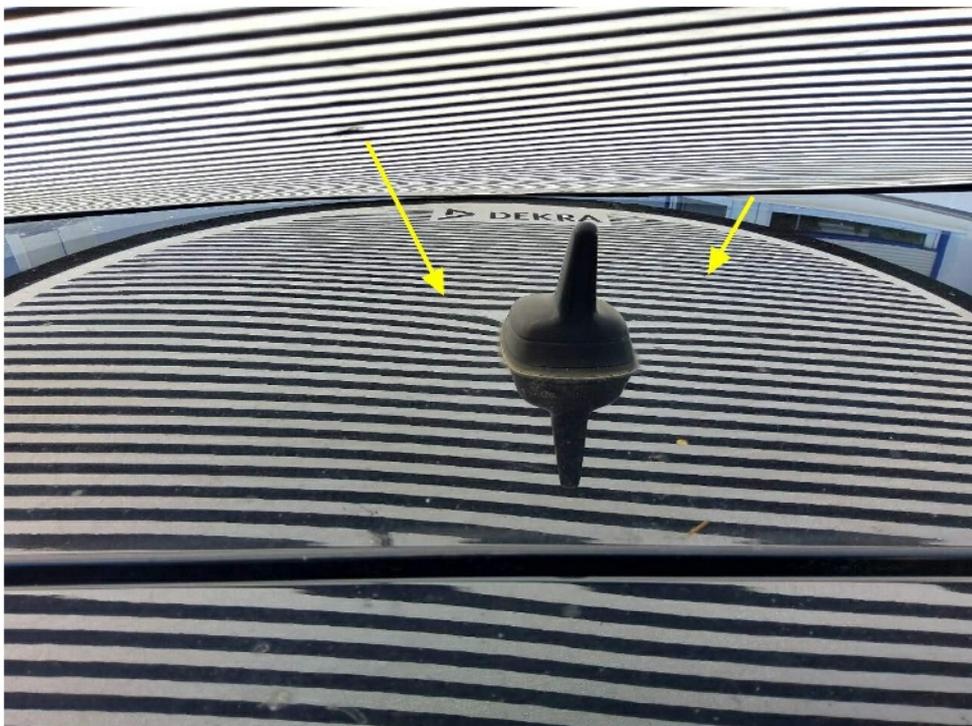


Bild 38 : Dach im Bereich der Dachantenne geknickt

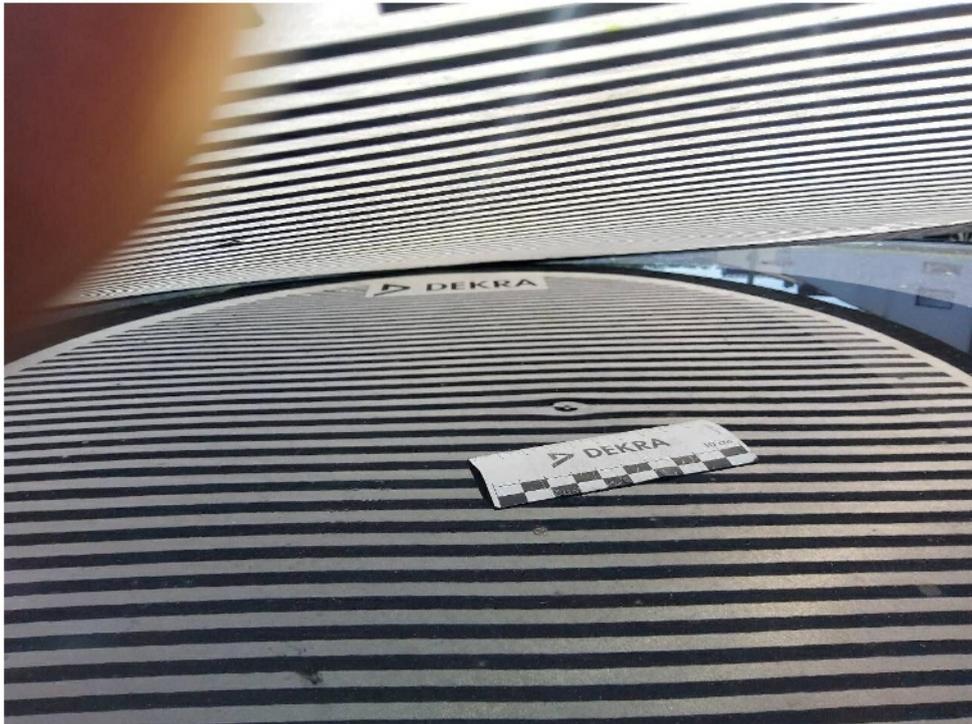


Bild 39 : Dach Delle



Bild 40 : Felge hinten rechts leichte Katze



Bild 41 : Felge vorne links zerkratzt