

Oliver Neugebauer

Tel.: 035829-60148
Mobil: 0174-2038663
Fax: 035829-799981
e-Mail: gutachter@sv-spantig.de

Kfz-Prüfcenter Spantig

Dipl.-Ing. (FH) Maik Spantig

Gottlieb-Daimler-Str. 16
02828 Görlitz

Kfz.-Prüfcenter Spantig•Gottlieb- Daimler- Straße 16•02828 Görlitz

Staatsanwaltschaft Görlitz
Obermarkt 22
02826 Görlitz

Görlitz, den 27.09.2024

Fahrzeugbewertung

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 2024-09200

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen die in Auftrag gegebene

Fahrzeugbewertung zum Fahrzeug Audi A8, (Ungarische Zulassung).

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen




Kfz.-Prüfcenter Spantig
O.Neugebauer

Anlagen

Fahrzeugbewertung/Kurzgutachten
Rechnung
Restwertgebotsblatt

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter: Staatsanwaltschaft Görlitz Obermarkt 22 02826 Görlitz		
Kennzeichen:	Auftrag vom: 25.09.2024	Besichtigungsdatum / Ort: 25.09.2024 / Grenzübergang Ludwigsdorf, BAB 4
Besichtigung durch: Herrn Neugebauer		bei der Besichtigung anwesend: Herr Hiller
		

Zusammenfassung

Die Bewertung ist bezogen auf den Monat 09/2024.

Verkaufswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)

500,00 €

Bindedatum des Gebotes

21.10.2024

Dieses Gutachten umfasst:

15 Seiten

20 Bilder

Kfz.-Prüfcenter Spantig

Telefon 035829-60148

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen		(produziert für Deutschland)			
Fahrzeugart PKW		Aufbau Limousine			
Fabrikat Audi	Typ und Ausführung A8 (4E)				
Fahrzeugidentnummer WAUZZZ4EX5N004944	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0588/ADZ	EDV-Abruf-Code 010600480070001DE001	Bauzeit 25.07.2004		
Motorart Diesel V 6 Zyl. 3,0 Ltr. - 171 kW V6 24V TDI		Katalysator bzw. Schadstoffklasse		Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Allradantrieb / Automatik 6-Gang		Leistung 171 kW		Hubraum 2.967 ccm	
Erste Zulassung 22.06.2005	Letzte Zulassung	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.830 / 2.430		Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 5
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		Kumho 255/45ZR19 104Y		3,0	- - 2,0
2. Achse		Kumho 255/45ZR19 104Y		3,0	- - 2,0
Reserverad		Dunlop 255/40ZR19 100Y		4,0	- - -
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU unbekannt	Tacho abgelesen 292.178 km	Tacho geschätzt 292.178 km	Tacho angegeben 292.178 km	
Allgemeinzustand mittel		Farbe Brilliantsschwarz LY9B			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung Airbag Fahrer-/Beifahrers., ABS, Allradantrieb permanent, Außensp. asphaltisch, links, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, beide, Außensp. konvex, rechts, Außensp. Wagenfarbe, Diebstahl-Warnanlage, ESP, Fahrer-Informationssystem (FIS), Fensterh. elektr. v.u.h., Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Innen: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend, Innenspiegel mit Ablendautom., 4-türig, Klimaautomatik, Komfortschaltung elektr. Fensterh. / Schiebedach, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfst. hinten (3-fach), Multi-Media-Interface MMI, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag v.u.h., Servolenkung elektron. gesteuert, Servoschließung für Kofferraumdeckel, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzvergl. grün getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit FB					
Sonderausstattung Außenlicht- und Innenlicht-Paket, Außensp. elektr. klappbar, mit Ablendautom., Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), CD-Wechsler im Handschuhfach, Durchladeeinrichtung mit Skisack, Einparkhilfe v.u.h., optisch (APS Plus) (Einparkhilfe v.u.h. (APS)), Gepäckraum-Paket, Innen: Erweiterte Aluminium-Optik, Innen: Leder - erweiterte Ausstattung (Umfang 1), Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verst., LM-Felgen 8,5x19 (12-Speichen, poliert, 2-farbig) (Reserverad in Fahrbereifung), Mittelarm. vorn geteilt, Navigationssystem mit DVD, Raucher-Paket, Schiebedach elektr. mit Solarzellen und Vorwähl-Automatik, Polsterung: Leder Valcona, Sitzheizung v.u.h. (Sitzheizung vorn), Sonderlackierung Brilliant-Schwarz, Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech., Sportsitze vorn (Fahrer- und Beifahrersitz mit Memory) (Sitze vorn elektr. verst. (mit Memory), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verst.), Standheizung (FB für Standheizung), Telefonsystem integriert, Xenon-Scheinwerfer Plus (Ablend- und Fernlicht) (Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA))					
Zusatzausstattung Tagfahrleuchten nachgerüstet					

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Die Zulassungsbescheinigung einer ausländischen Behörde lag im Original vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lagen folgende Unterlagen zum Fahrzeug vor:

- Zulassung einer ausländischen Behörde
- 1 Fahrzeugschlüssel

Weitere Unterlagen wie etwa Serviceheft, Fahrzeugunterlagen waren nicht vorhanden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Die Durchführung eines Probelaufes bzw. einer Probefahrt war nicht möglich da die Batterie entleert war. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurde ein reparierter Vorschaden festgestellt: an Fahrzeugtür hinten links (ca. 163µm) festgestellt. Weiterhin könnte der unterhalb des vorderen Windlaufes verbliebene Schmutzfilm ein Hinweis auf eine Vorbeschädigung sein (z.Bsp. Wasserschaden).

Altschäden

Am / Im Fahrzeug wurden folgende, Mängel bzw. Schäden festgestellt:

- Reifen am Fahrzeug sowie Reserverad teils mit Alterungsrissen/ starker Sägezahnbildung
- Druckstelle mit Delle an Seitenwand hinten rechts
- Spiegelkappe rechts verschrammt
- an rechter wie linker Fahrzeufanke zahlreiche Kratzer/Schrammen durch Strauchwerk
- Streuscheiben Scheinwerfer vorn blind
- Schaltkulisse Wählhebel beschädigt
- Motorraum mit teils starken Schutzanhaftungen
- Unterdruckdose AGR-Ventil kurzgeschlossen!!!
- Belederung Lenkrad stark abgegriffen
- Einsatz AHZV stark angerostet
- Lackschaden an Radlaufbogen vorn links
- Seitenwand hinten rechts eingedellt/lackbeschädigt
- Delle an Türblatt hinten rechts
- Türblatt hinten rechts unterhalb eingedrückt, Zierleiste verformt
- senkrecht verlaufende Stauchfalte an Türblatt vorn rechts vorn
- Türblatt hinten links im hinteren Bereich mit Verformungen
- Lackschäden an Stoßstange vorn und hinten

Hinweis zu Kalkulation:

Aufgrund der Tatsache, dass eine Kalkulation der vorgefundenen Beschädigungen und anstehenden Verschleißreparaturen den Fahrzeugwert bei weitem übersteigen würden, ist auf eine Ermittlung des Verkaufswertes abzüglich der Reparaturen verzichtet worden.

Es wurde der sogenannte Restwert des Fahrzeuges ermittelt. Dieser Wert berücksichtigt den derzeitigen Istzustand des Fahrzeuges. Das heißt dieser gegebene Wert berücksichtigt den beschriebenen Zustand des Fahrzeuges (s. Altschäden).

Hinweis

Auf Grund der starken Abnutzung und nicht reparierten Schäden ist der Wert des Fahrzeuges dem Restwert gleichzusetzen.

Restwert zum Fahrzeug (Verkaufswert, steuerneutral)

500,00 EUR

Dieser ermittelte Restwert wurde durch den Sachverständigen auf den Kaufpreis abgestellt, der u.a. auf dem regionalen allgemeinen Markt für das beschriebene Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist. Das Angebot wurde über die Restwertbörse WinValue eingeholt und liegt dem Gutachten als Gebotsblatt bei. Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen bis zum genannten Datum, 21.10.2024, an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen.

Hinweis zur Abwicklung

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Fahrzeuges. Zur Annahme des Kaufangebotes setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z. B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung. Unter Nennung der genannten Objektnummer 2960606 (, Fahrzeugdaten) werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Höchstes Restwertgebot

500,00 €

Weitere Angebote der Restwertbörse – siehe Anlage zum Gutachten.

Anlage

- Gebotsblatt zum Fahrzeug

Kfz.-Prüfcenter Spantig

Telefon 035829-60148

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Görlitz, 27.09.2024



Oliver Neugebauer

KFZ-PRÜFCENTER SPANTIG
Dipl.-Ing.(FH) Maik Spantig
Partner der GTÜ
Gottlieb-Daimler-Str. 16
03529 Görlitz
Tel.: 035829-60148

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation

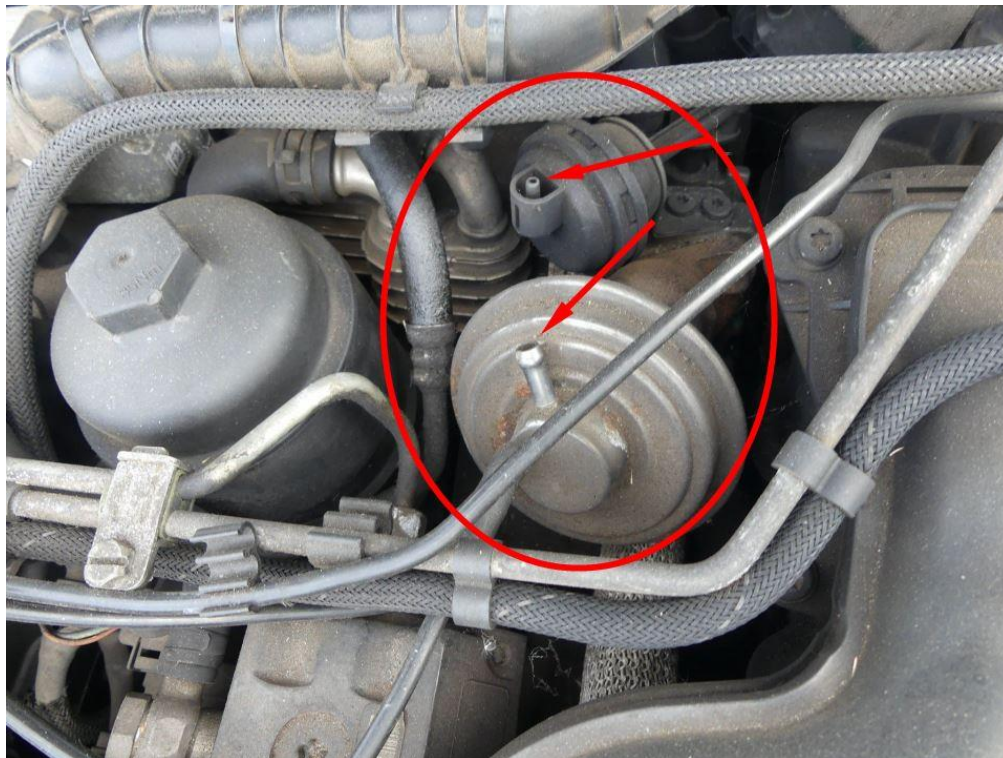


Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation

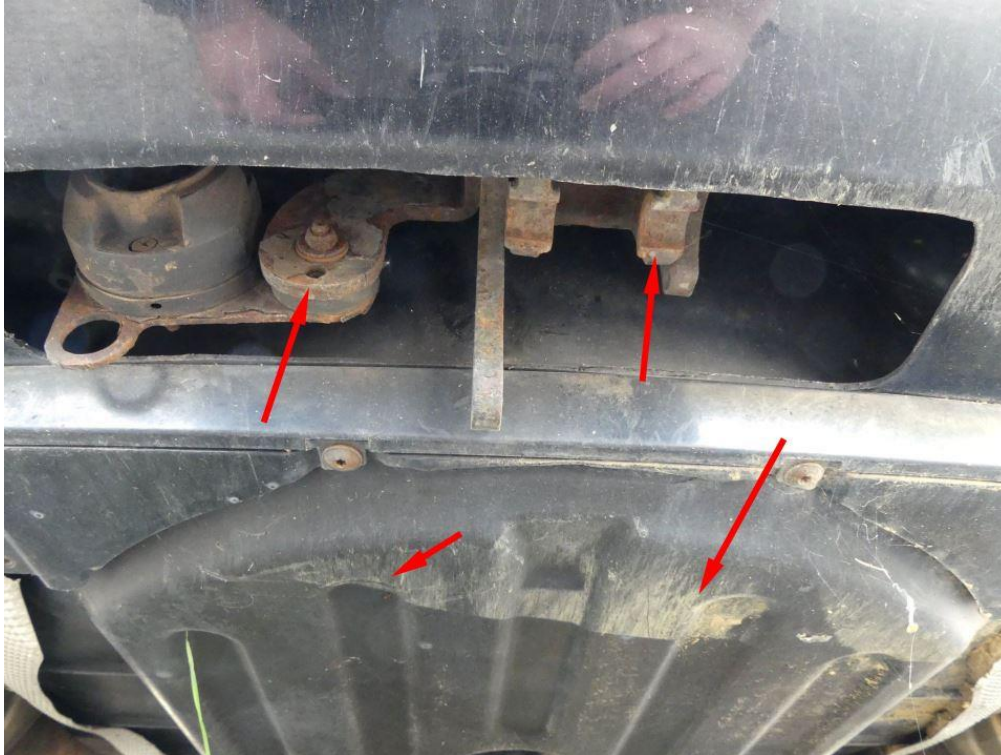


Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20: