

# Fahrzeugbewertung

vom 04.04.2025



Toyota

Camry



Staatsanwaltschaft Dresden  
Abteilung I C  
Lothringer Str. 1  
01069 Dresden

Dresden, den 04.04.2025

## **G u t a c h t e n**

<b>Betrifft</b>	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	12.03.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	13.03.2025 10:55 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

### **Zusammenfassung des Gutachtens:**

<b>Beurteilung</b>	<b>Fahrzeugbewertung</b>
<b>Zeitwert (differenzbesteuert)</b>	<b>EUR        3.000,00</b>

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Toyota
Typ	Camry
Fahrzeug-Ident-Nummer	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	01.02.2013
Hubraum / Leistung	2.494 cm <sup>3</sup> / 132 kW
Motor	Motor 2,4 Ltr. - 123 kW 16V KAT
Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Getriebe	Automatik
Türen / Sitze	4 / 5
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt
Laufleistung abgelesen	246.639 km
Farbe	WHITE PEARL CRYSTAL
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normal
Zustand des Innenraumes	normal
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend
Reparierte Vorschäden	Kotflügel links, Tür vorn rechts, Tür hinten rechts, Seitenwand rechts und Heckklappe unterhalb nachlackiert
Nichtreparierte Vorschäden	Fahrzeugdach und Dachrahmen links mehrfach eingedellt, Frontziergitter und Luftführungsgitter Frontverkleidung beschädigt, Einstiegsverkleidung rechts gerissen, Radhausverkleidung vorn links im Material ausgebrochen
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Tür vorn rechts, Tür hinten rechts, Seitenwand rechts, Heckdeckel unterhalb, Kotflügel links

### **montierte Bereifung**

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Sunny	215/60 R16 99H Sunny Wintermax NW211 / DOT 2915
2	Matador	215/60 R16 99H Matador MP92 Sibir Snow / DOT 2213
Reifenzustand		nicht verkehrssicher

### Profiltiefe in mm

links	rechts
6,5	5
4,5	5

**Zusatzausstattung**

Klimaanlage, Autogasanlage nachgerüstet, LM-Felgen 16 Zoll

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 12.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	109 µm
Kotflügel, vorn rechts	104 µm
Tür, vorn rechts	188 µm
Tür, hinten rechts	610 µm
Seitenwand, hinten rechts	742 µm
Heckklappe	229 µm
Seitenwand, hinten links	101 µm
Tür, hinten links	84 µm
Tür, vorn links	90 µm
Kotflügel, vorn links	1230 µm
Dach	101 µm

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Ukrainische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!
- beide Laufräder links im drucklosen Zustand

**Zeitwert**

**EUR**

**3.000,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 12.03.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**3.000,00 EUR** (*differenzbesteuert*)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

**Gutachtenfertigstellung**

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 29 Seiten inkl. 45 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 04.04.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von rechts



Bild: 6 Seitenansicht von links



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Ansicht Instrumententafel



Bild: 12 Detailansicht Innenraum



Bild: 13 Ansicht Kombiinstrument



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Ausweisung Anzeige Gasanlage



Bild: 16 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 17 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 18 Innenraum, hinten links



Bild: 19 Ansicht Dachhimmel



Bild: 20 Ansicht Kofferraum



Bild: 21 Ansicht Autogastank im Kofferraum



Bild: 22 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 23 Innenraum, hinten rechts



Bild: 24 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 25 Innenraum, vorn rechts



Bild: 26 Ablagefach lose im Fahrzeuginnenraum



Bild: 27 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 28 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 29 Ausweisung der DOT Nummer Radialreifen vorn links



Bild: 30 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 31 Detailansicht Kühlergrill



Bild: 32 Luftführungsgitter Frontverkleidung teilweise lose ...



Bild: 33 ... und beschädigt.



Bild: 34 Ansicht Einstiegsverkleidung rechts



Bild: 35 Das Fahrzeugdach ist mehrfach eingedellt.

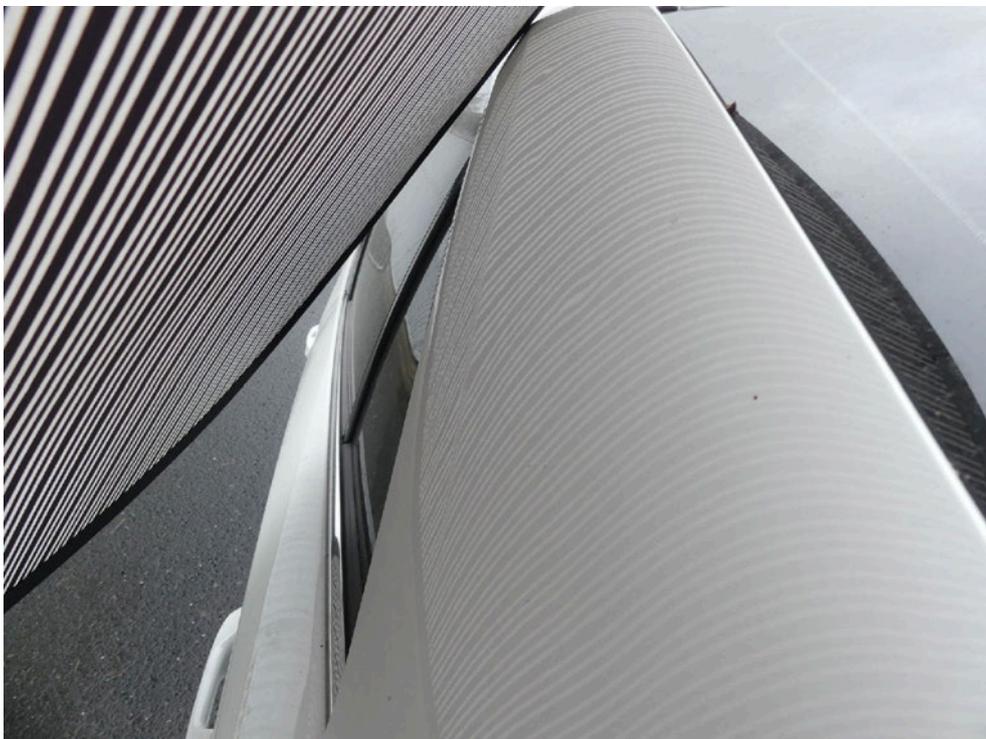


Bild: 36 Ausweisung Eindellung Dachrahmen links



Bild: 37 Radhausverkleidung vorn links beschädigt



Bild: 38 Detailansicht Fahrzeugunterboden



Bild: 39 Ansicht Vorderachse links



Bild: 40 Die beiden linken Laufräder ...



Bild: 41 ... befinden sich in einem drucklosen Zustand.



Bild: 42 Ausweisung vorhandener Fahrzeugschlüssel



Bild: 43 Ausweisung vorhandene Bordliteratur

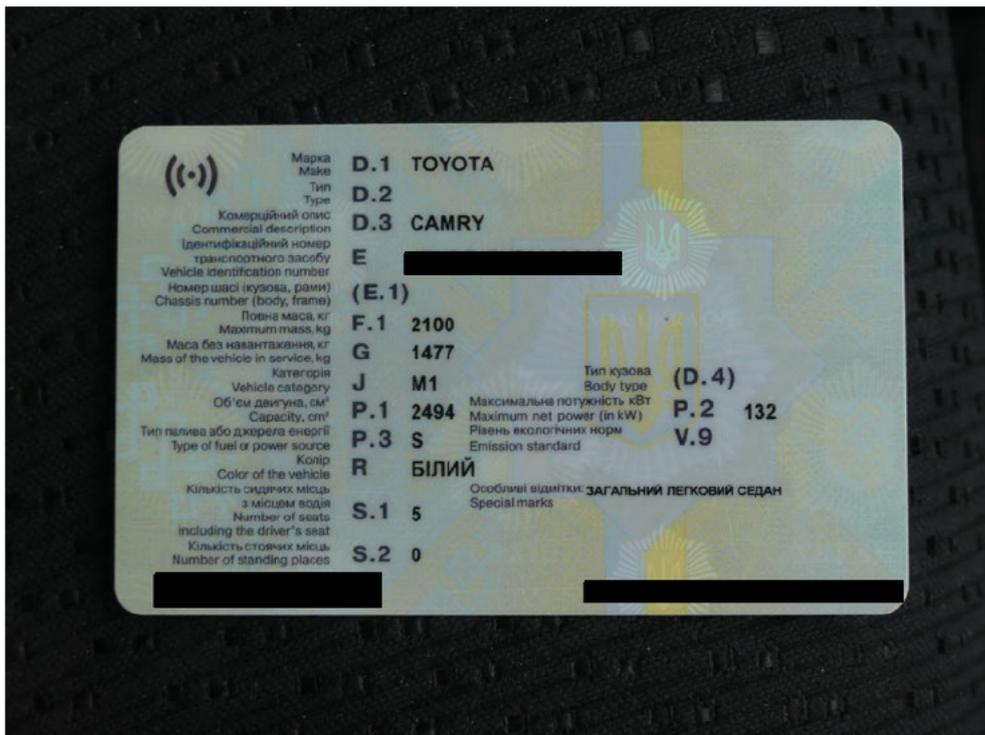


Bild: 44 Zulassungsbescheinigung vorhanden



Bild: 45 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Toyota	Besichtigungsdatum	13.03.2025
Modell	Camry, [REDACTED]	Farbe	WHITE PEARL CRYSTAL
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	
Vorgangsname	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	
Erstzulassung / HU	01.02.2013 /	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (abgelesen)	246.639 km	Schadstoffklasse EU	
VIN	[REDACTED]	Zustand	normal
Leistung	132 kW / 179 PS	Unfallschaden	ja
Hubraum	2494 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Automatik		

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Sunny	215/60R16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Matador	215/60R16	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,5 /	5,0 mm /--

## Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Zeitwert

**3.000,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 04.04.2025 zum 13.03.2025

Datenstand

04/2025

durchgeführt von: [REDACTED] |



Bezeichnung [REDACTED]

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum

13.03.2025

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

## Ausstattungen

---

### Zusatzausstattung

- > Autogasanlage nachgerüstet
- > Klimaanlage
- > LM-Felgen 16 Zoll

## Bemerkungen

---

Das gegenständliche kann nicht in dem Gebrauchtfahrzeubewertungssystem der DAT-Ostfildern GmbH nicht bewertet werden. Diesbezüglich erfolgte eine freie Fahrzeugbewertung unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren. Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung und Allgemeinzustand ermittelt.

