

Fahrzeugbewertung

vom 07.04.2025



OHNE

BMW

R26 / mit Seitenwagen Steib LS 200



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 07.04.2025

Gutachten

Betrifft

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Anwesend

Fahrzeugbewertung

OHNE

14.03.2025 / Auftraggeber

20.03.2025 10:00 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 5.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	R26 / mit Seitenwagen Steib LS 200
KBA-Nummer	0005/251
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	01.07.1957
Hubraum / Leistung	245 cm³ / 11 kW
Motorart / Zylinder	Benzin / 1
Abgascode	Oldtimer
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 4
Sitze	2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	145 / 180 / 325 kg
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Hinterrad
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt
nächste HU	05/2025
Laufleistung abgelesen	2.157 km
Farbe	Schwarz
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	normaler Zustand
Verkehrssicherheit	verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	normal
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, fahrbereit, vorübergehend stillgelegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Cheng Shin Tire	Cheng Shin Tire 3.25-18
2	Cheng Shin Tire	Cheng Shin Tire 3.25-18
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
3	
2,5	

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 14.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Tachometer ohne Funktion
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!
- vorübergehend Außerbetriebsetzung

Zeitwert	EUR	5.000,00
-----------------	------------	-----------------

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 19.03.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

5.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 28 Seiten inkl. 45 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 07.04.2025






Bild: 1 Diagonalansicht



Bild: 2 Diagonalansicht



Bild: 3 Diagonalansicht



Bild: 4 Diagonalansicht



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Detailansicht Heckansicht



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Seitenansicht von links



Bild: 10 Detailansicht



Bild: 11 Ansicht Vorderrad

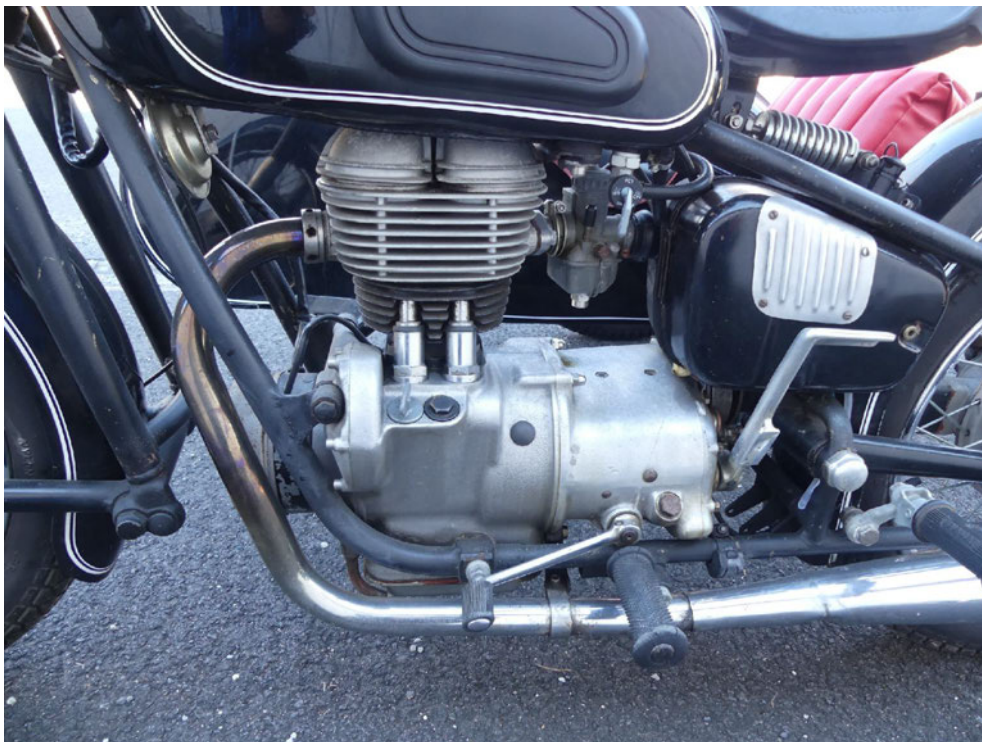


Bild: 12 Detailansicht Motor



Bild: 13 Detailansicht Fahrersitz



Bild: 14 Detailansicht wie vor.

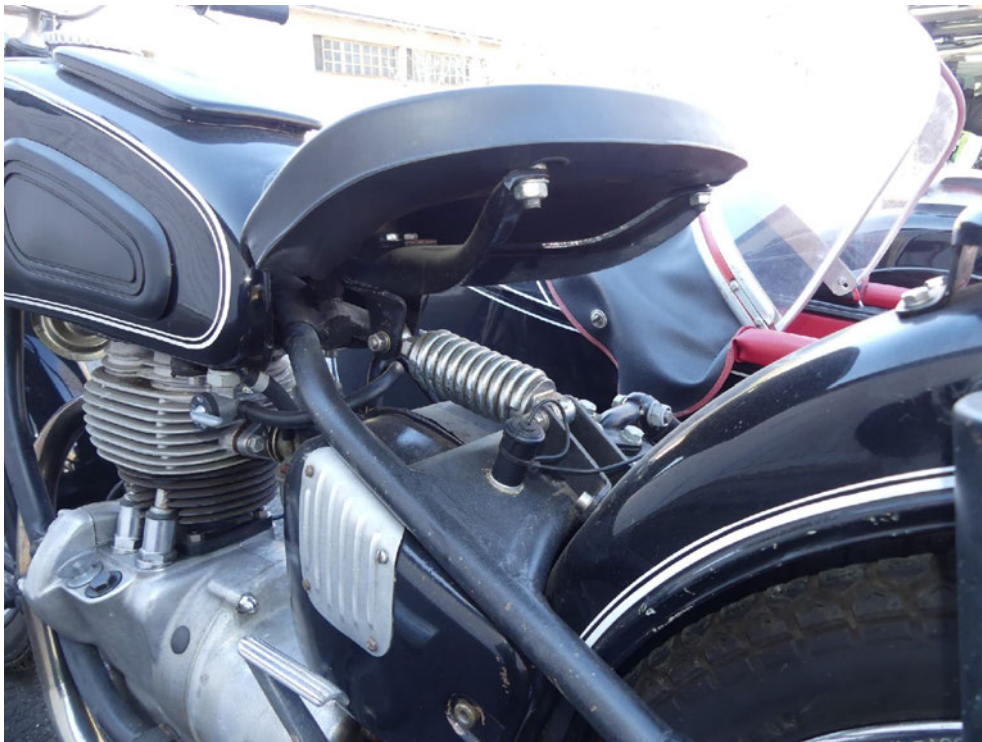


Bild: 15 Weitere Detailansicht Fahrersitz.



Bild: 16 Ausweisung vorhandener Soziussitz



Bild: 17 Detailansicht Hecksegment von links



Bild: 18 Einzeldarstellung Laufrad hinten.



Bild: 19 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 20 Weitere Detailansicht Hinterrad

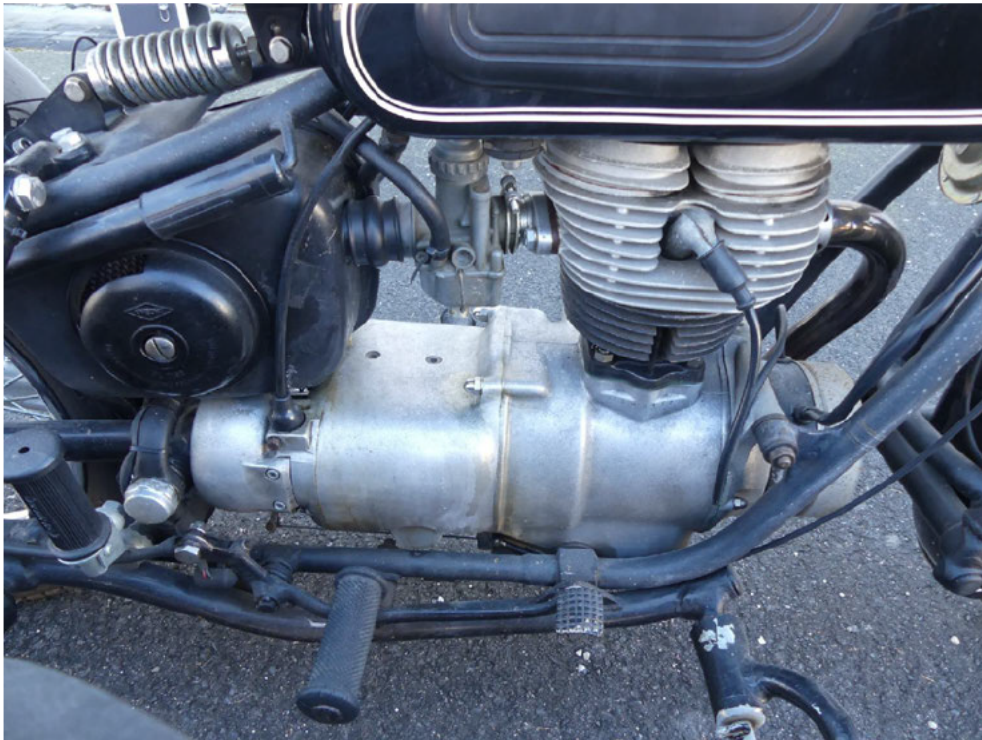


Bild: 21 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 22 Ausweisung Motornummer



Bild: 23 Einzeldarstellung



Bild: 24 Detailansicht Befestigung Seitenwagen.



Bild: 25 Ansicht Lenker von vorn.



Bild: 26 Ansicht Lenker von oben.



Bild: 27 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung. Hinweis: Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion !



Bild: 28 Detailansicht Kraftstofftank



Bild: 29 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 30 Einzeldarstellung Scheinwerfer vorn



Bild: 31 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 32 Diagonalansicht Seitenwagen Steib vorn links.



Bild: 33 Frontansicht Seitenwagen

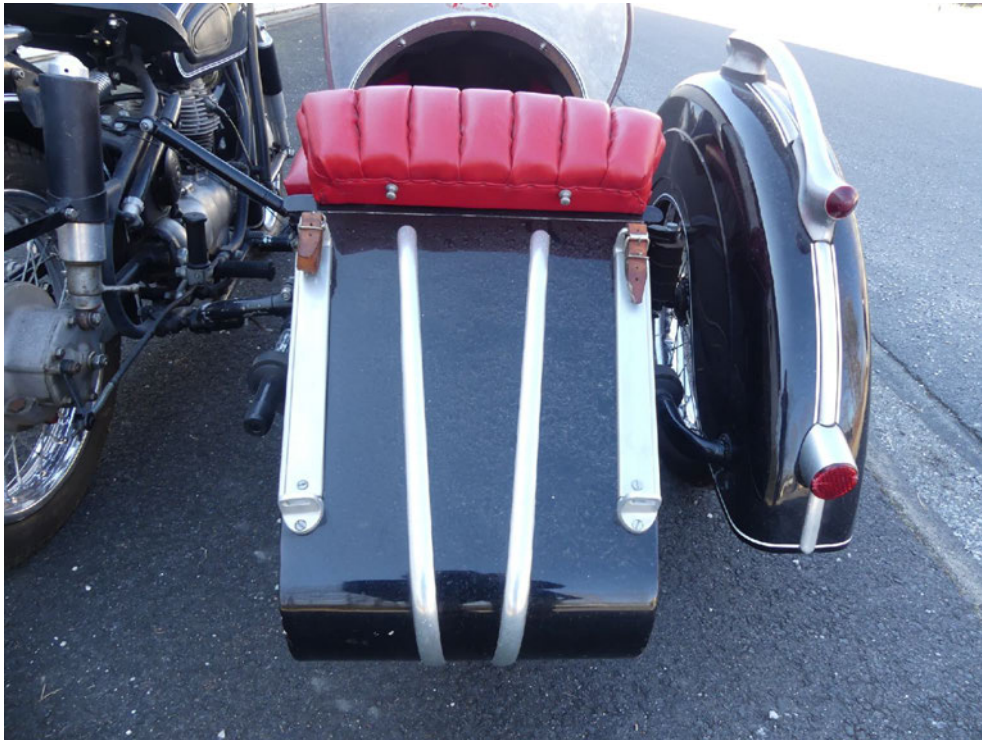


Bild: 34 Heckansicht Seitenwagen



Bild: 35 Ausweisung Typenschild Seitenwagen



Bild: 36 Innenraum Seitenwagen



Bild: 37 Einzeldarstellung Laufrad Seitenwagen



Bild: 38 Ansicht Kotflügel Seitenwagen, dieser ist im Lackaufbau markiert.



Bild: 39 Die Heckleuchte Seitenwagen ist beschädigt.



Bild: 40 Ausweisung Lackschichtdickenmessung Kotflügel vorn



Bild: 41 Ausweisung Lackschichtdickenmessung Tank



Bild: 42 Ausweisung Lackschichtdickenmessung Kotflügel hinten



Bild: 43 Ausweisung Lackschichtdickenmessung Seitenwagen



Bild: 44 Ausweisung Lackschichtdickenmessung Kotflügel Seitenwagen

01.07.1957	0005	25100000	1	11/-	116
25	1200				
				145	
BMW R 26			325	0.08	325
BMW R 26			84		85
BAYER.MOT.WERKE-BMW				2	
KRAFTRAD M.L.B.			3.25-18.59P		
			/	/	
Benzin				E	GX274880
0001		245			

Bild: 45 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	R26, mit Seitenwagen Steib LS 200,		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	20.03.2025
Vorgangsname		Anzahl Halter	Unbekannt
Erstzulassung / HU	01.07.1957 / 05.2025	Fahrzeugart	Kraftrad
Laufleistung (abgelesen)	2.157 km	Farbe	Schwarz
VIN		Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen			
Reifen Achse 1	Cheng Shin	3.25-18	Zust. Achse 1/Sich.-Kz. 3,0 / mm /--
Reifen Achse 2	Cheng Shin	3.25-18	Zust. Achse 2/Sich.-Kz. 2,5 / mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

5.000,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 07.04.2025 zum 20.03.2025

Datenstand 04/2025



Bezeichnung		Besichtigungsdatum	20.03.2025
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	369329	KBA-Schlüssel	0005/251

Ausstattungen

Bemerkungen

Das gegenständliche Fahrzeug kann nicht in dem Gebrauchtfahrzeugbewertungssystem der DAT-Ostfildern GmbH bewertet werden. Diesbezüglich erfolgte eine freie Fahrzeugbewertung unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren. Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.