



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

05322WF24

vom 22.03.2024



Audi

A4 Lim. (B5) / 1.8

WAUZZZ8DZSA002439



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 22.03.2024

Gutachten

05322WF24

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Auftrag vom / durch

12.02.2024 / Auftraggeber

Besichtigungsdatum

22.02.2024 10:45 Uhr

Besichtigungsort

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Besichtigt durch

Falk Schmalfuß

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (steuerneutral)

EUR

250,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	A4 Lim. (B5) / 1.8
KBA-Nummer	0588/592
Fahrzeug-Ident-Nummer	WAUZZZ8DZSA002439
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	20.09.1995
Hubraum / Leistung	1.781 cm ³ / 92 kW
Motor	Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 20V
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	SCHADSTOFFARM E2
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.300 / 1.775 / 475 kg
Länge / Breite / Höhe	4.479 / 1.733 / 1.414 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	142.300 km
Farbe	Vulcanoblack perleffect
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normaler Zustand
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Kotflügel vorn rechts

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	PointS	205/60 R15 91V - Summerstar 2
2	PointS	205/60 R15 91V - Summerstar 2
Ersatzrad	Continental	205/60 R15 91V
Reifenzustand		verkehrssicher veraltet DOT 0310

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7,5
7	7,5
6	

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 44 Ah, Flankenschutz Türen, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Generator 70 A, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

heizbar, Karosserie: 4-türig, Kopfstützen hinten, Leuchtweitenregelung, Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 20V KAT (ADR), ohne Longlife-Service, Reserverad in Fahrbereifung, Scheinwerfer H4, Servolenkung, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Außenspiegel heizbar, beide, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Türschließzylinder heizbar (Fahrerseite), Winter-Paket

Zusatzausstattung

LM-Felgen Fa. ENZO - 6,5x15 - Typ EHL325, Kenwood Radio/MP3, Subwoofer-Box

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 12.02.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WAUZZZ8DZSA002439 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	152 µm
Kotflügel, vorn rechts	225 µm
Tür, vorn rechts	156 µm
Tür, hinten rechts	172 µm
Seitenwand, hinten rechts	183 µm
Heckklappe	188 µm
Seitenwand, hinten links	108 µm
Tür, hinten links	97 µm
Tür, vorn links	148 µm
Kotflügel, vorn links	154 µm
Dach	126 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Deutsche Zulassung - Fhz. stillgelegt
- Halteranzahl unbekannt (vermutlich 3)
- !!! Kein Fahrzeugschlüssel vorhanden !!!
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Fahrzeug trotz Starthilfe nicht angesprungen
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

250,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 22.02.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

250,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 29 Seiten inkl. 41 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 22.03.2024

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht von links



Bild: 7 Heckansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Seitenansicht von links



Bild: 10 Seitenansicht von rechts



Bild: 11 Seitenansicht von rechts



Bild: 12 Detaillierte Darstellung Dach



Bild: 13 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination.



Bild: 14 Ausweisung KBA Nummer LM-Felgen



Bild: 15 LM-Felgen weisen Gebrauchsspuren auf.



Bild: 16 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 17 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 18 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 19

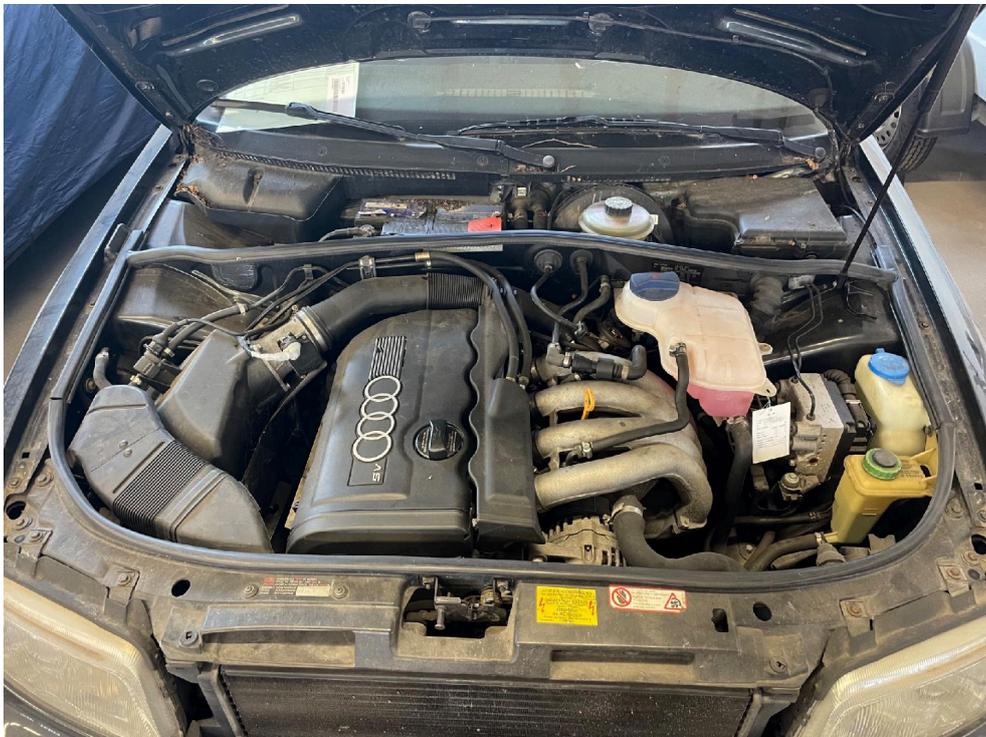


Bild: 20 Ansicht Antriebsaggregat

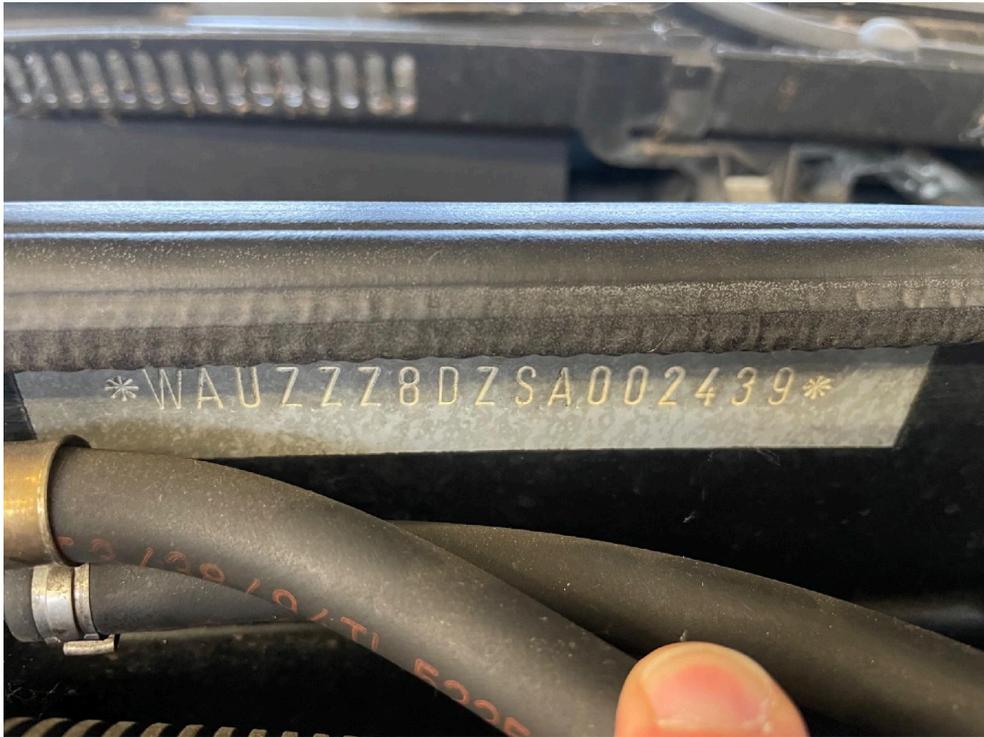


Bild: 21 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 22 Ansicht Kennschild



Bild: 23 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 24 Innenraum, vorn links



Bild: 25 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 26 Detailansicht Innenraum



Bild: 27 Detailansicht Innenraum



Bild: 28 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 29 Innenraum, hinten links



Bild: 30 Ansicht Kofferraum von innen - Kofferraumdeckel lies sich nicht öffnen !!



Bild: 31 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 32 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 33 Innenraum, hinten rechts

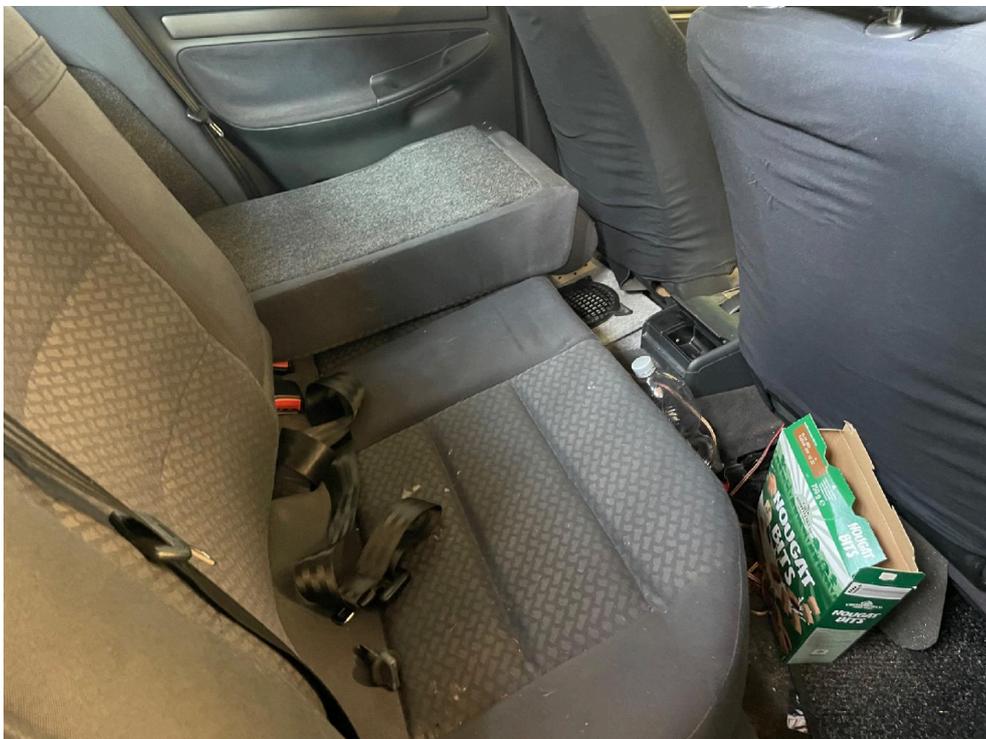


Bild: 34 Detailansicht Innenraum hinten



Bild: 35 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 36 Innenraum, vorn rechts



Bild: 37 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

Raum für sonstige Eintragungen der Zulassungsstelle

1	Fahrzeug und Aufbauart		PKW GESCHLOSSEN		Scheinplate	0102
2	Fahrzeughersteller		AUDI		21	
3	Typ und Ausführung		B 5		0533	
4	Fahrzeug-Ident.-Nr.		WAUZZZ8DZSA002439		592001	
5	Antriebsart		OTTO/GKAT			
7	Leistung kW bei min*		K92/5800		518	Höchstgeschwindigkeit km/h
8	Hubraum cm³		-		205	
9	Masse oder Auftriebslast kg		-		1781	Raumhöhe des Sinks mm
10	Steh-/Liegeplätze		-		5	Einzelplätze einseitig Zuhilfenahme
11	Maße über alles mm		Länge 4479 Breite 1733 Höhe 1414			
12	Leergewicht kg		1300		1775	Höchstzuladung kg
13	Zul. Achslast kg		vorn 950 mittlen - hinten 920			
14	Räder und/oder Gieseketten		1 10 Zahl der Achsen 2 16		1	davon angehängte Achsen
15	vorn		195/65R15 83V			
16	mittlen und hinten		195/65R15 83V			
17	oder vorn		205/60R15 83V			
18	mittlen und hinten		205/60R15 83V			
19	Überdruck am Bremsenschlauch		-			
20	Anhängerkupplung		-			
21	DIN-Nr., Form, Größe		-			
22	Anhängelast kg bei Anhängern mit Bremsen		1250		650	bei Anhängern ohne Bremsen
23	Standgeräusch dB (A)		79		73	Fahrgeräusch dB (A)
24	Tag der ersten Zulassung		20. Sep. 1995		9	
25	Bemerkungen		ZIFF.13: LANG 4581, HOCH BIS 1418 U. ZIFF.14: BIS 1395 JE NACH AUSR.*ZIFF.16: H. 970 B. ANH-BETRIEB*ZIFF.20 BIS 23 A. FELGE 6JX15, ET 45MM OD. 7JX15, ET 45MM*ZIFF.20 BIS			
26	Bemerkungen		23 AUCH GEN.: 205/55R16 83V A. FELGE 7JX16, ET 45MM OD. 185/65R15 88Q M+S A. FELGE 6JX15, ET 45MM*ZIFF.27:F&192 ANBAUABNAHME NICHT ERFORDERLICH, FALLS WERKSEITIG MONTIERT*ZIFF.28: 1450 BEI 8% STEIG. GEM. BESONDEREM GUTACHTEN*FZ ERFÜLLT AUCH RL 94/12/EWG*			

*) ggf. streichen

Bild: 38 KFZ-Brief (alt) vorhanden



Bild: 39 Ansicht Bordliteratur

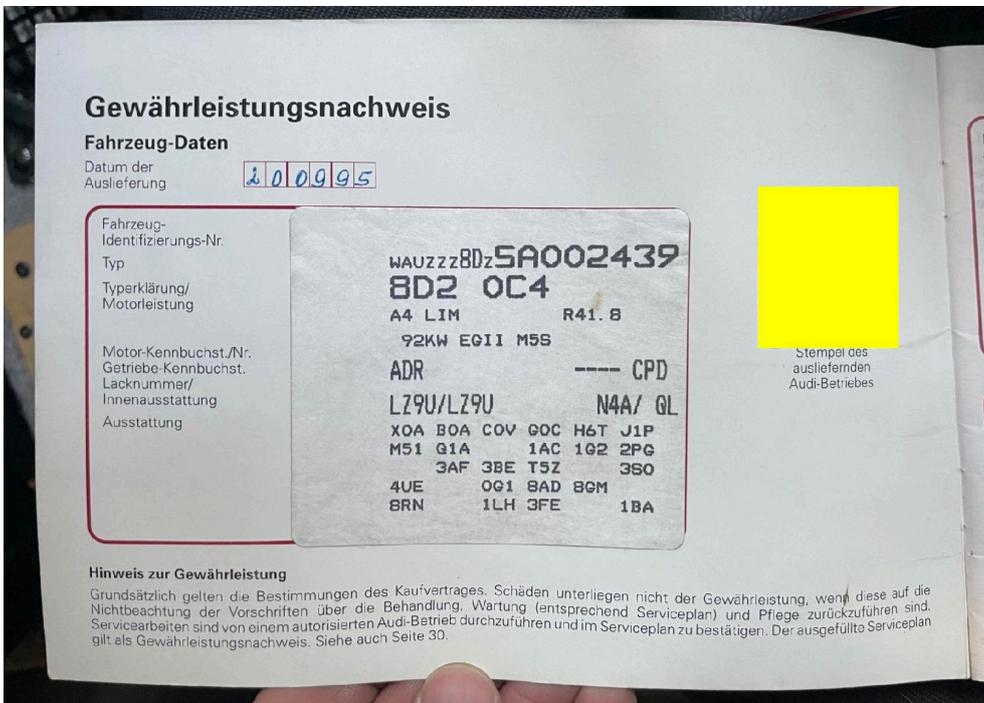


Bild: 40 Serviceheft vorhanden - Letzter Eintrag 2018 bei 135.145 km



Bild: 41 Heckverkleidung im Lackaufbau markiert.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WAUZZZ8DZSA002439	Datum: 21.03.2024
Hersteller	Audi	
Haupttyp	A4 Lim. (B5)(11.1994->)	
Untertyp	1.8	
Herstellercode:	8D20C4	
Motorkennung:	ADR	
Getriebekennung:	CPD	
SilverDAT identifyCODE ®:	010600720040001	
Bauzeit:	28.10.1994 (2989)	
Motorvariante:	Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 20V	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
ADR	ADR	85401
Audi AG, Ingolstadt	PLANTCODE:021	
Description not found	4R2	
Description not found	S0C	
Description not found	S61	
Description not found	3FE	16801
Description not found	3L3	32580
Description not found	3L3	32705
Description not found	3L3	32706
Description not found	3NZ	33508
Description not found	3NZ	33806
Description not found	4W1	39401
Description not found	H6T	58202
Description not found	X0A	99954
Radio gamma CC mit Heckscheibenantenne	RVC	
Vulcanoblack perleffect	W9W9	11109
Winterpaket	PW1	2400
Winterpaket	PW1	15201
anthrazit/anthrazit/anthrazit	QL	
	COUNTRY:DE	
	EXT.ENG:C	
	EXT.GEAR:4	
	VIN10:S	
	VIN11:A	
	WHC:WAU	

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Vulcanoblack perleffect	A1	W9	
Vulcanoblack perleffect	A2	W9	
	L1		
anthrazit/anthrazit/anthrazit	I1	QL	
anthrazit	PF		

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi	Besichtigungsdatum	22.02.2024
Modell	A4 Lim. (B5), 1.8,	Farbe	Vulcanoblack perleffect
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname	05322WF24	KBA-Schlüssel	0588/592
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	
Erstzulassung / HU	20.09.1995 /	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (abgelesen)	142.300 km	Schadstoffklasse EU	SCHADSTOFFARM E2
VIN	WAUZZZ8DZSA002439	Zustand	mangelhaft
Leistung	92 kW / 125 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1781 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Manuell, 5-Gänge		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	PointS	205/60R15	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,5 mm /--	
Reifen Achse 2	PointS	205/60R15	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,5 mm /--	
Reserve-Rad 1	Continental	205/60R15	91 H	Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	6,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

250,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 22.03.2024 zum 22.02.2024

Datenstand

03/2024

Bezeichnung	05322WF24	Besichtigungsdatum	22.02.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	WAUZZZ8DZSA002439	KBA-Schlüssel	0588/592

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Batterie 44 Ah
- > Flankenschutz Türen
- > Frontscheibe mit Bandfilter oben
- > Generator 70 A
- > Getriebe 5-Gang
- > Heckscheibe heizbar
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopfstützen hinten
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 20V KAT (ADR)
- > ohne Longlife-Service
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Scheinwerfer H4
- > Servolenkung
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Außenspiegel heizbar, beide
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Türschließzylinder heizbar (Fahrerseite)
- > Winter-Paket

Zusatzausstattung

- > Kenwood Radio/MP3
- > LM-Felgen Fa. ENZO - 6,5x15 - Typ EHL325
- > Subwoofer-Box

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.