

DEKRA Automobil GmbH  
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück  
Kollegienwall 11  
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Meppen  
Dieselstr. 11  
49716 Meppen  
Telefon 05931 / 9861-0  
Fax 05931 / 9861-22  
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



## Bewertungsgutachten

### Sonderkennzeichen

[REDACTED]

FIN WAUZZZ4F16N117451

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück

Ihr Auftrag vom

04.07.2024, schriftlich durch [REDACTED]

Besichtigung

11.07.2024 um 09:00 Uhr

[REDACTED], 48465 Schüttorf

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

ohne MwSt.

mit 19% MwSt.

Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt

1.500,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

### Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.07.2024.

### Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.07.2024 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED], 48465 Schüttorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

### Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

### Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 250 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube ca. 250 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

### Fahrzeugbeschreibung

#### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen [REDACTED]  
Tag der Erstzulassung 08.03.2006

#### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	4F / A6 Avant quattro
Aufbauart	Kombi
Fahrzeug-Ident -Nr.	WAUZZZ4F16N117451
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Phantomschwarz
Lackierung	2-Schicht / L8, LZ9Y
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	165 kW / 2967 cm <sup>3</sup>
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	179.708

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 ZR 17 99 Y	Banoze / X Pacer	S / O	6 mm
rechts	245 / 45 ZR 17 99 Y	Banoze / X Pacer	S / O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / P Zero Nero GT FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 45 ZR 17 99 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S / O	1.6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

Abgasrückführung, Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi Parking System APS, hinten, Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar, beheizt, Außentemperaturanzeige, Dachreling Aluminium eloxiert, Dekoreinlagen, Aluminium Radial, Diebstahlwarnanlage inkl. Innenraumüberwachung und Back-up-Horn, Differentialsperre elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten hinten, Fußmatten vorn, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: tiptronic (6-Stufen), Grundausstattung A6 Avant, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Komfortklimaautomatik, Komfortklimaautomatik plus, Kopfstützen vorne aktiv und 3 hinten, Kraftstoffbehälter mit 80 L Inhalt, Lackierung: Perleffekt, Ladeboden aufklappbar, Laderaumkonzept mit Schienensystem, Lederlenkrad, Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad) mit Schaltwippen, Lenksäule mit mechanischer Neigungs- und Axialverstellung, Lichtsensor, MMI, MMI basic, Mittelarmlehne hinten, klappbar, Nebelscheinwerfer, ellipsoid, Paket Glanz, Paket Licht, Rad: Aluminium Schmiedeleichtbauräder (4 Stück) im "7-Arm-Dynamik-Design", Rad: Radschrauben mit Diebstahlsicherung, Rad: tire mobility system, Radiozubehör: DSP-Soundsystem, Radiozubehör: zweiter CD-Wechsler für MMI, Regensensor, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwaschdüsen beheizbar, Servotronic, Sitzbezüge in "Volterraleder", Sitzbezüge in Stoff "Meridian", Sitze, Fahrer- und Beifahrersitz höhenstellbar, Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Tagfahrlicht, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth) mit Mittelarmlehne, Trennetz, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün, Wegfahrsperrung elektronisch, Xenon Plus Licht mit Scheinwerferreinigungsanlage, Zentralverriegelung

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugaufbereitung innen, reinigen (Bild 5, 6); Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 7); Leichtmetallfelge vorne links stark verschrammt, erneuern (Bild 8); Tür hinten links verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Leichtmetallfelge hinten links verschrammt, erneuern (Bild 10, 11); Heckleuchte links gebrochen, erneuern (Bild 13); Heckleuchte links innen matt, erneuern (Bild 14, 15); Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16); Seitenteil hinten rechts verkratzt und Korrosion, instandsetzen (Bild 17); Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 18); Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 19); Seitenteil hinten links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Batterie defekt, erneuern.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

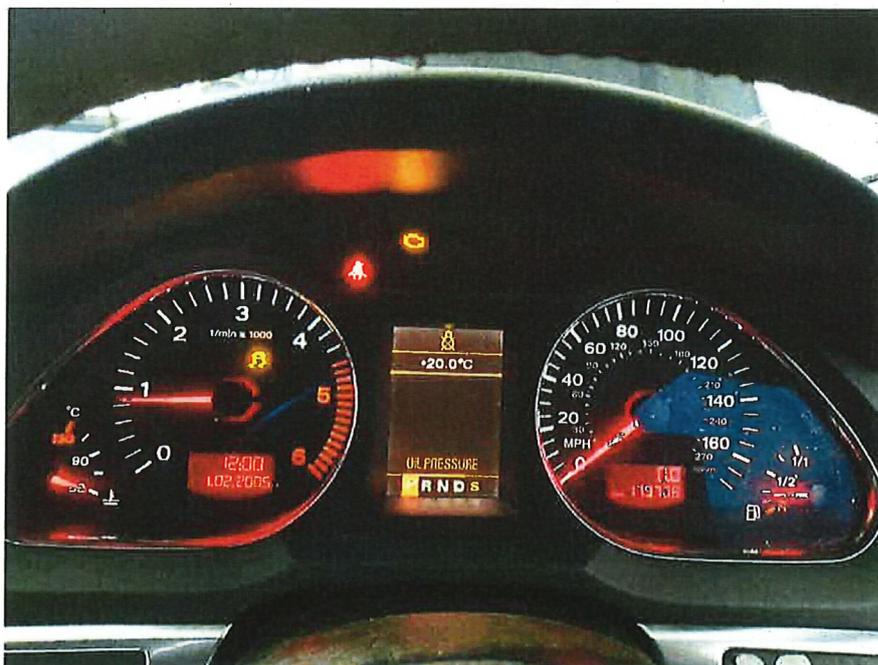


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugaufbereitung innen

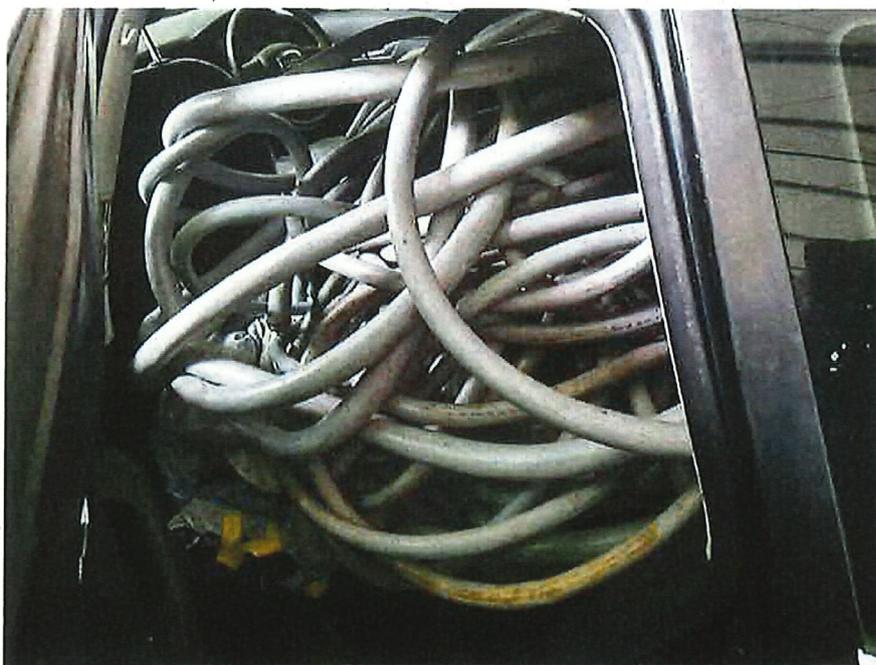


Bild 6 : Fahrzeugaufbereitung innen

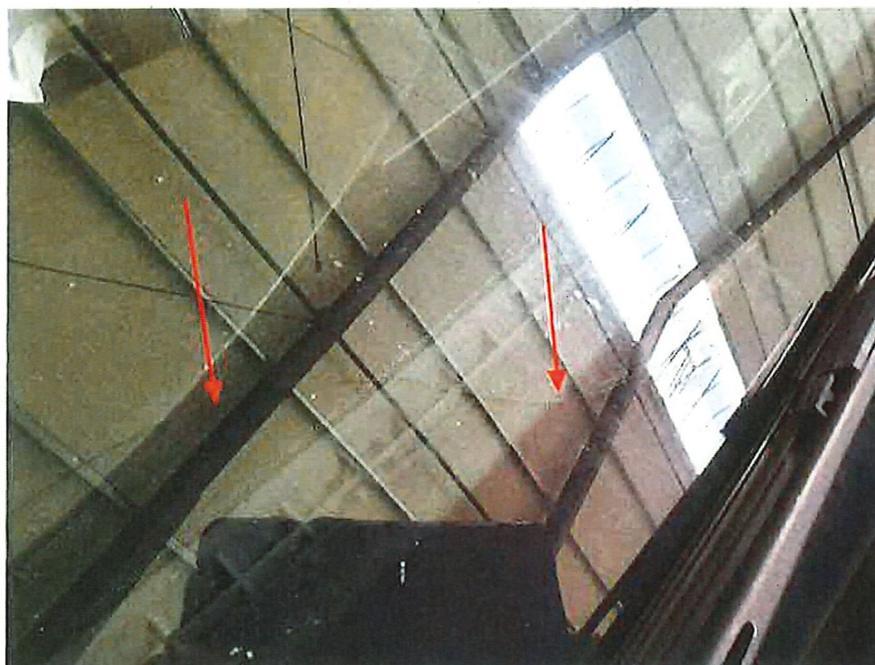


Bild 7 : Frontscheibe gerissen



Bild 8 : Leichtmetallfelge vorne links stark verschrammt

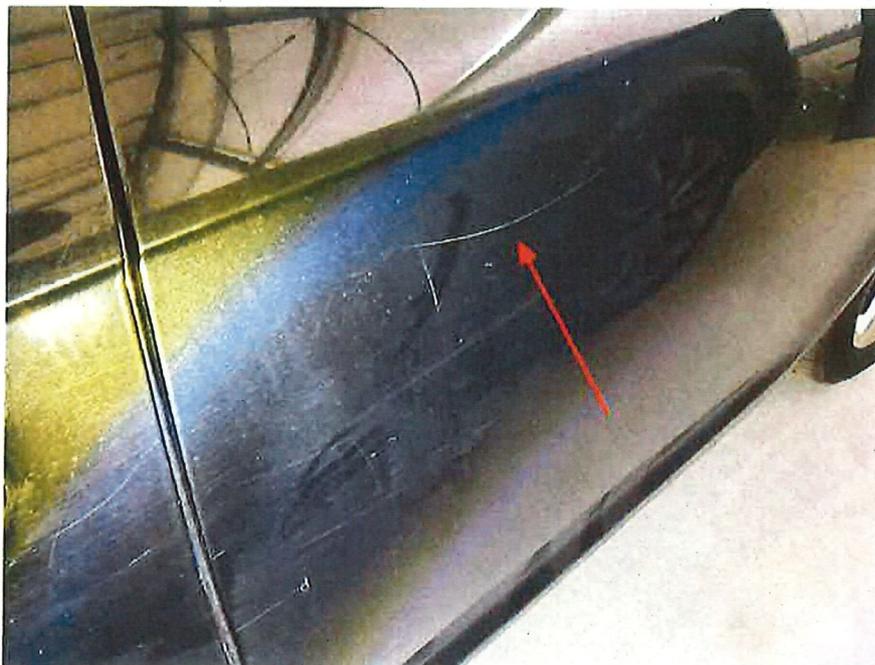


Bild 9 : Tür hinten links verkratzt



Bild 10 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt

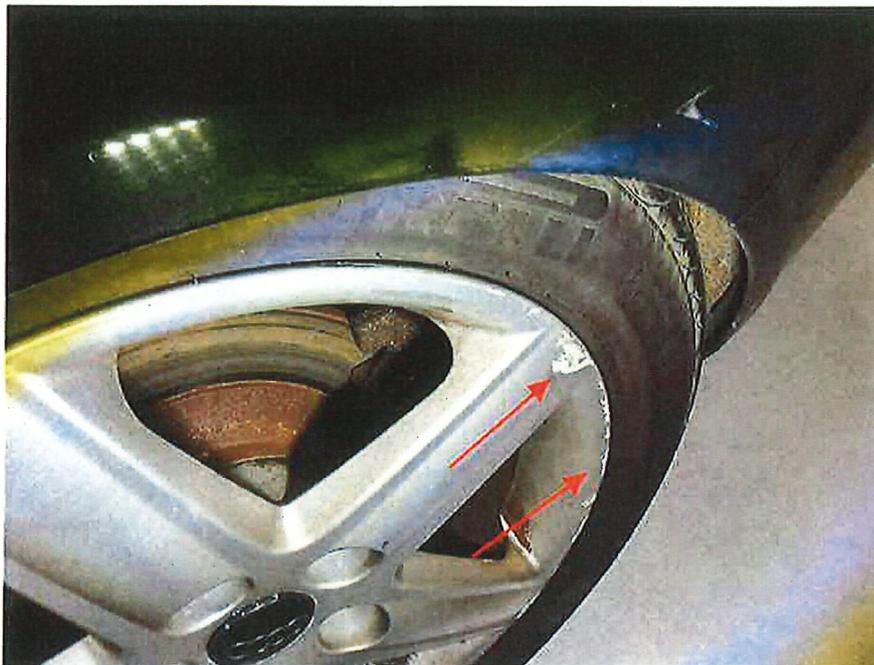


Bild 11 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt

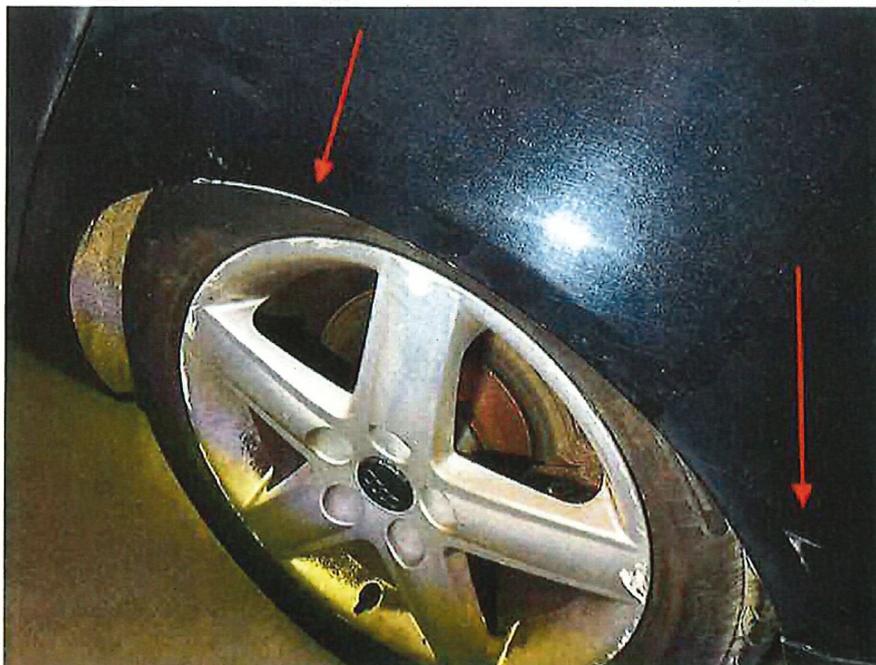


Bild 12 : Seitenteil hinten links verschrammt



Bild 13 : Heckleuchte links gebrochen

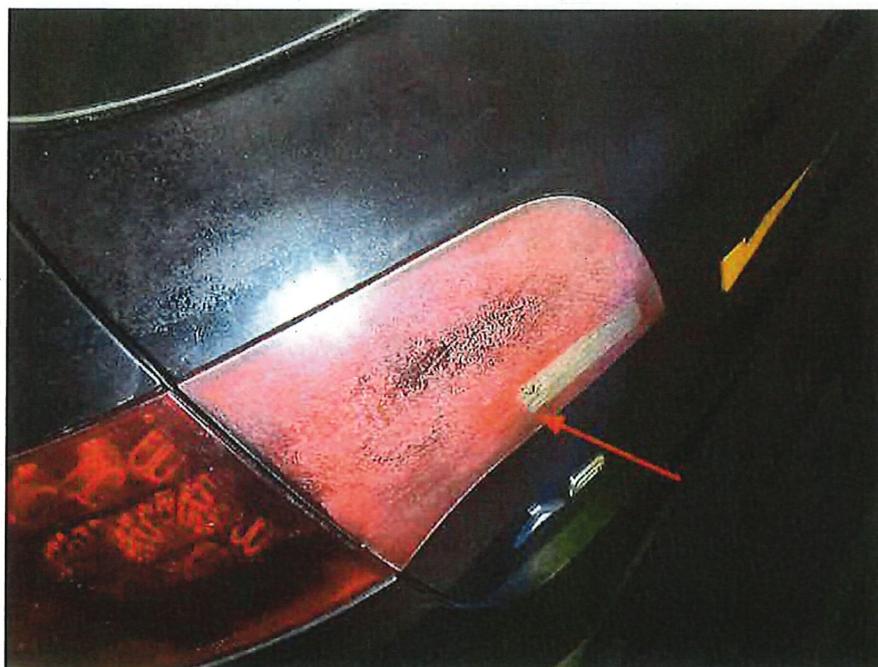


Bild 14 : Heckleuchte links innen matt

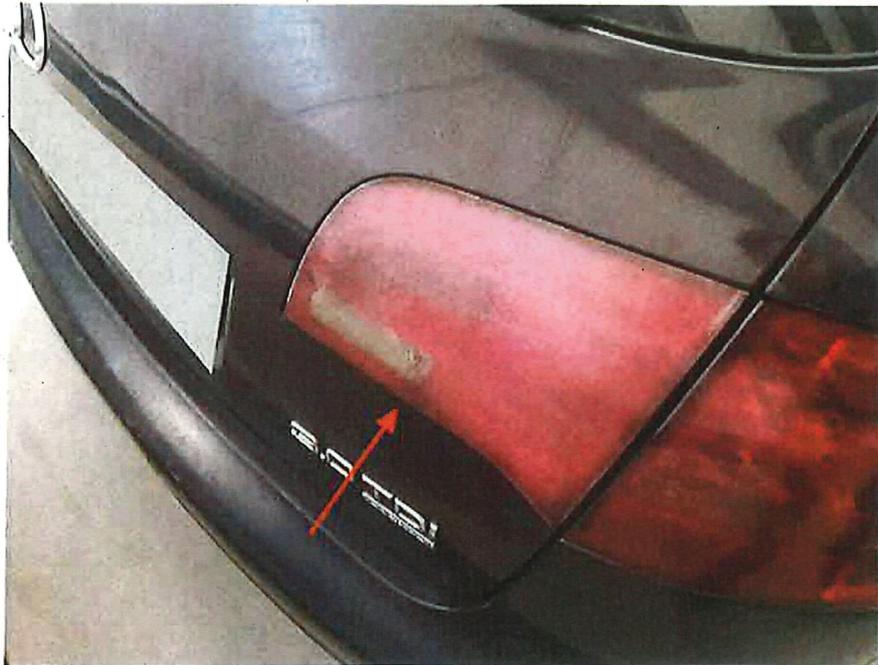


Bild 15: Heckleuchte links innen matt

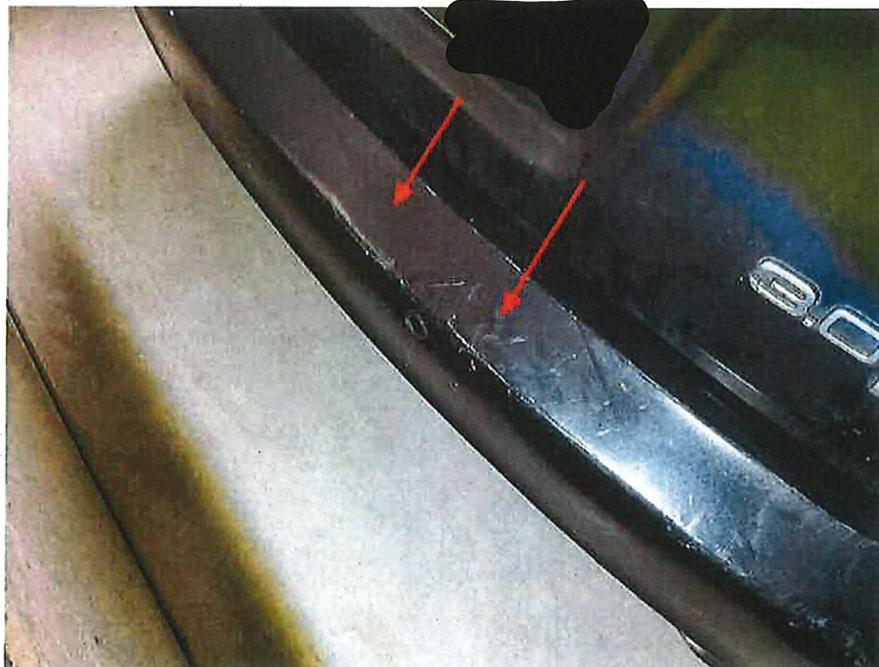


Bild 16: Stoßfänger hinten verschrammt

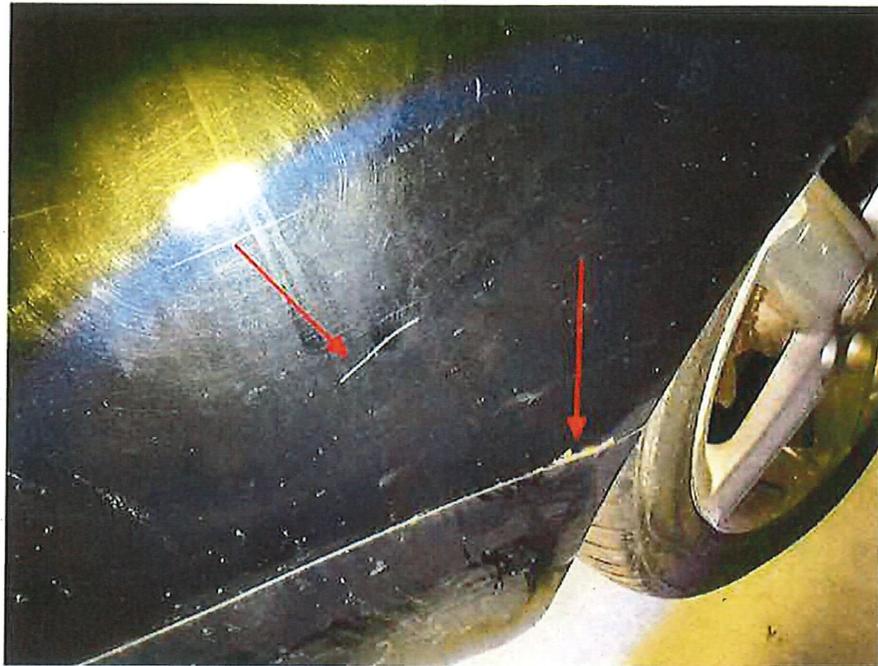


Bild 17 : Seitenteil hinten rechts verkratzt und Korrosion

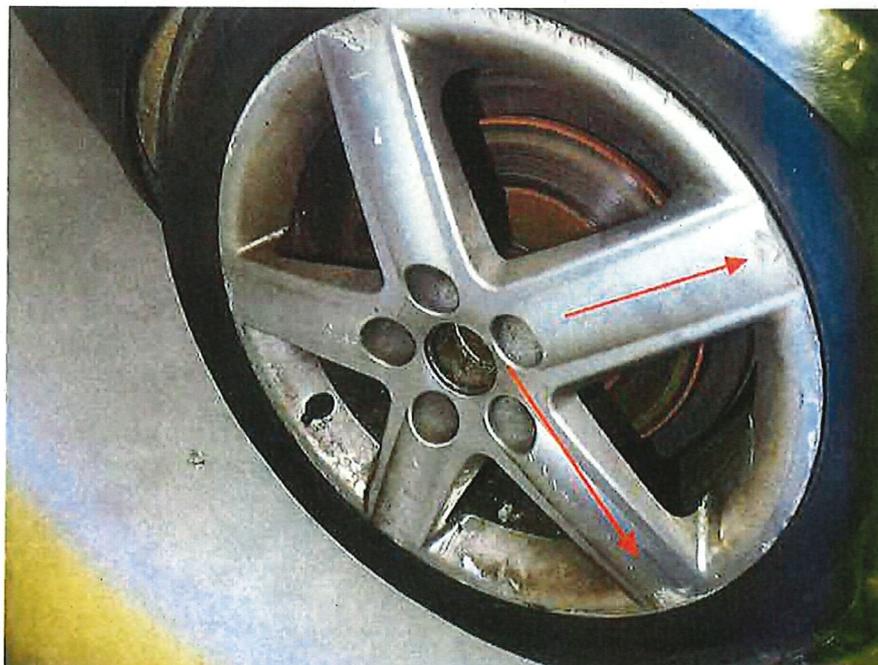


Bild 18 : Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt

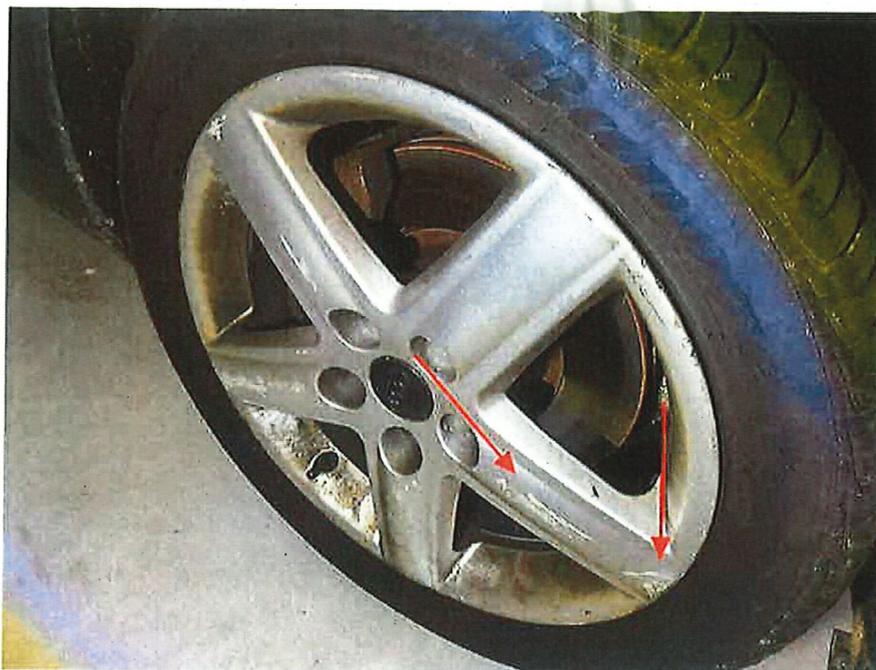


Bild 19 : Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt