

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

MARKTWERT

Der Marktwert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

400 EUR

Wert in Buchstaben
VIERHUNDERT EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	C -Klasse T-Modell (BM 203)(01.2001->), C 180 K, T Classic, 2004 - 2007
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1796 ccm
Motorart	Benzin
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	27.01.2006
Laufleistung	170.392 km
DAT Europa-Code®	01 570 026 003 0002 DE004 4160
VIN	WDB2032461F605501
Amtl. Kennzeichen	
KBA-Schlüssel	0710/566
Aufbauart	Kombi
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Anzahl Halter	2

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Volker Sigmann

Ingenieurbüro Petzold
Solitudeallee 60
71636 Ludwigsburg

Urkundennummer	1053485-5JAIT08ESNL/000
Gutachtennummer	24-01031
Wertfeststellung am	16.01.2024
Wertfeststellung zum	31.12.2023
Datenstand	01/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1053485-5JAIT08ESNL/000



Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	11.01.2024
Modell	C -Klasse T-Modell (BM 203)(01.2001->), C 180 K, T Classic, 2004 - 2007	Farbe	CUBANITSILBER - METALLIC
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 026 003 0002 DE004 4160
Vorgangsname	24-01031	KBA-Schlüssel	0710/566
Auftragsnummer		Aufbau	Kombi
Vertragsnummer		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Anzahl Halter	2	Schadstoffklasse EU	Euro 4
Erstzulassung / HU	27.01.2006 /	Zustand	ausreichend
Laufleistung (abgelesen)	170.392 km	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
VIN	WDB2032461F605501	Besteuerungsart	Differenz
Leistung	105 kW / 143 PS	Letzter Kundendienst	
Hubraum	1796 ccm	nächster Kundendienst	
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Wertermittlung zum 31.12.2023

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		29.638,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.989,40 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 16,00 % MwSt.)		31.627,40 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		3.320,10 EUR
Bezugsfahrstrecke: 210.000 km		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 170.392 km / -39.608 km		
Korrektur durch Laufleistung	+	311,78 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	-	67,26 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		3.564,62 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	41,97 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		3.606,59 EUR
Aufwertung	+	0,00 EUR
Abwertung	-	0,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	137,81 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	0,00 EUR
Zwischensumme I		3.468,78 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (2)	3,0%	- 104,07 EUR
Anpassungsfaktor	100,0%	+ 0,00 EUR
Zwischensumme II		3.364,71 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 475,00 EUR)	-	2.975,00 EUR*
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt. 37,33 EUR)	400,00 EUR	389,71 EUR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 37,33 EUR)	225,00 EUR -	233,83 EUR
Händlereinkaufswert DAT	175,00 EUR	155,88 EUR

(*) Manuelle Änderung
durchgeführt von: Volker Sigmann



Bezeichnung 24-01031
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr WDB2032461F605501

Besichtigungsdatum 11.01.2024
DAT Europa-Code® 01 570 026 003 0002 DE004 4160
KBA-Schlüssel 0710/566

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803)
Anti-Blockier-System (ABS) (40000)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201)
Außentemperaturanzeige (25702)
Dachreling (16000)
Design- und Ausstattungslinie Classic (2510)
Drehzahlmesser (25300)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003)
Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400)
Getriebe 6-Gang (75205)
Heckscheibenwischer (19300)
Innenraumfilter: Staubfilter (29109)
Karosserie: 5-türig (10005)
Klimaautomatik (Thermatic) (28808)
Kopf-Airbag-System (Windowbag) (26901)
Kopfstützen hinten (3-fach) (34807)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar (69505)
Mittelarmlehne vorn (27202)
Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT (85005)
Reiserechner (25405)
Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung (33601)
Seitenairbag (Sidebag) vorn (26903)
Servolenkung (69800)
Tempomat (26708)
Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG (22309)

Sonderausstattung

Bezeichnung	Neupreis EUR	Abw.	%	Restwert EUR
Ascher anstelle Ablagefach (28208)	29,00	T4		0,27
Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) (24112) Lautsprecher vorn und hinten	765,60	T2		12,02
Metallic-Lackierung (11000)	846,80	T2		13,29
Sitzheizung vorn (29500)	348,00	T1		16,39
Summe Sonderausstattung	1.989,40			41,97

(*) Manuelle Änderung
durchgeführt von: Volker Sigmann |



Bezeichnung	24-01031	Besichtigungsdatum	11.01.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 026 003 0002 DE004 4160
Fahrzeug-Ident.Nr	WDB2032461F605501	KBA-Schlüssel	0710/566

Bemerkungen

Bei der Besichtigung festgestellte Beschädigungen:

- Die hintere Stoßfängerverkleidung ist angeschrammt und gebrochen (mittig und rechts), der Kofferraumdeckel ist eingedrückt.
- Die rechte hintere Türe ist verkratzt..
- Die Stoßfängerverkleidung vorne rechts und links ist beschädigt.
- Die linke vordere Türe ist eingedellt.
- Die linke hintere Seitenwand inklusive der Stoßfängerverkleidung ist beschädigt.

Diverse kleinere Lackbeschädigungen können als Gebrauchsspuren bewertet werden.

Anmerkungen zum Fahrzeug:

- Die Sitze sind mit Schonbezügen überzogen, der Innenraum ist verschmutzt.
- Die Radblenden sind nicht montiert und liegen lose im Fahrzeug.
- Die Batterie ist entladen.
- Das Wartungsheft sowie die Bedienungsanleitung sind vorhanden
- Der zuletzt dokumentierte Service war 09/2016
- Ein Probelauf des Motors konnte durchgeführt werden.

Diese Punkte wurden in der Fahrzeugbewertung nach DAT-Richtlinien berücksichtigt.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	205/55R16	91	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	205/55R16	91	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Differenz zur Serienbereifung							-137,81 EUR

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen	LB-WS 714	Kundenart	
Auftragsnummer		Ort der Besichtigung	Fa. Resch, Bietigheim-Bissingen
Vertragsnummer		Besichtigt von	Volker Sigmann

(*) Manuelle Änderung
durchgeführt von: Volker Sigmann |





Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 001



Fahrzeugansicht vorne links

Bild Nr. 002



Fahrzeugansicht vorne rechts



Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 003



Fahrzeugansicht hinten rechts

Bild Nr. 004



Fahrzeugansicht hinten links

Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 005



Typenschild mit Identnummer

Bild Nr. 006



Innenansicht vorne



Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 007



Innenansicht hinten

Bild Nr. 008



Innenansicht Kofferraum

Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 009



Aktuelle Laufleistung

Bild Nr. 010



Fahrzeugunterlagen




Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 011

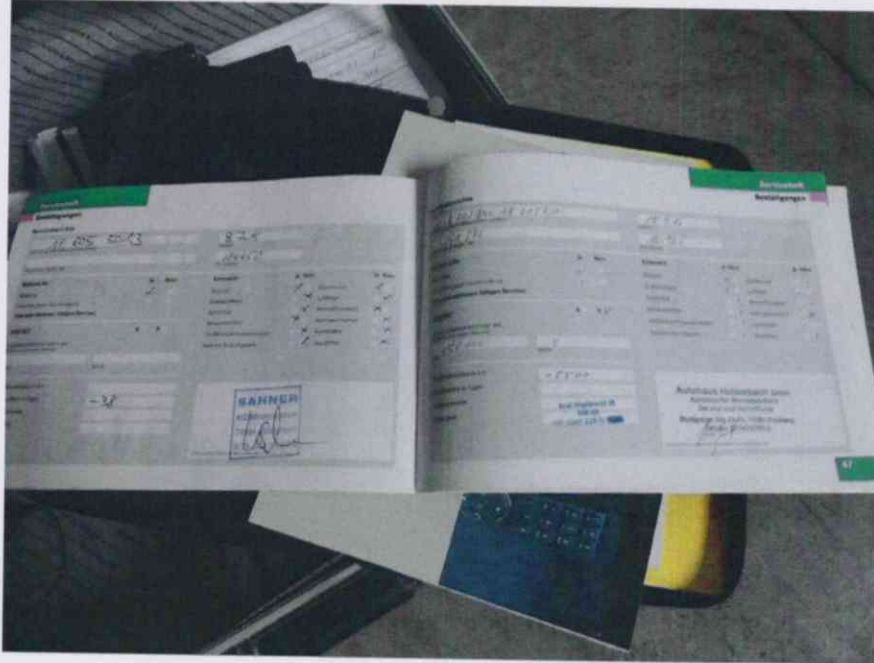

Letzter Eintrag Serviceheft

Bild Nr. 012



Motor

Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 013



Kofferraumdeckel eingedrückt, Stoßfängerverkleidung gebrochen

Bild Nr. 014



Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben


Nr. 24-01031

Bild Nr. 015



Stoßfänger hinten rechts angeschrammt

Bild Nr. 016

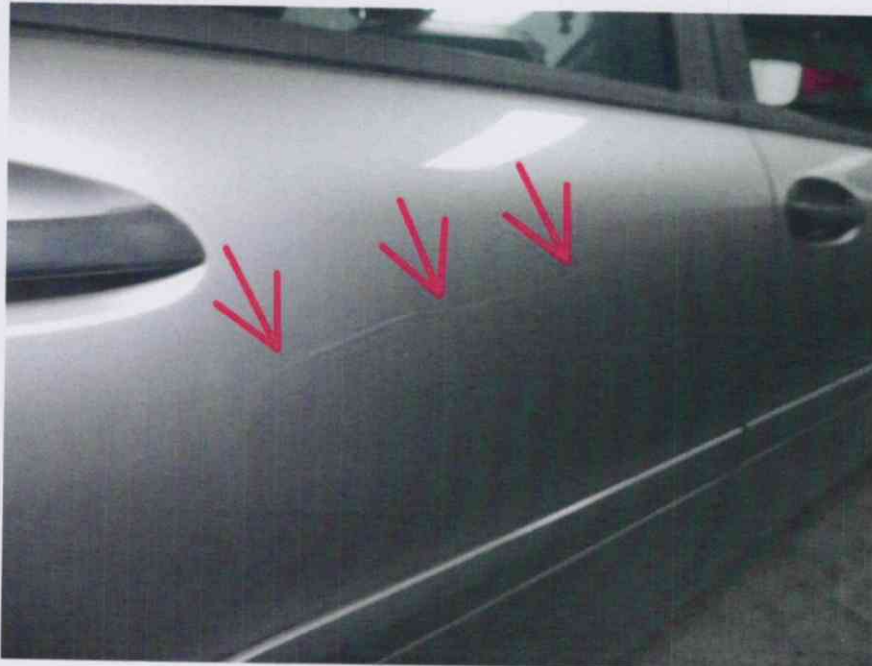

Kratzspur Türe rechts hinten



Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 017



Stoßfänger vorne links beschädigt

Bild Nr. 018



Stoßfänger vorne rechts beschädigt



Ludwigsburg, 16.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24-01031

Bild Nr. 019



Seitenwand hinten links/ Stoßfängerverkleidung hinten links beschädigt

Bild Nr. 020



Türe links vorne eingedellt