USH Schadenservice Hamburg UG
Anemonenweg 1d / 22047 Hamburg
Ihre Sachverständigen für Kfz. Schäden und Bewertung
Besichtigung in Hamburg / Schleswig Holstein / Niedersachsen / Mecklenburg

Sachverständiger:	Mathias von Borstel
Standort:	Anemonenweg 1D
Tel:	040 / 5722 9223
Auftrag vom:	24.07.2023
beauftragt durch:	Frau Schlösser
Hamburg, den	04.08.2023

USH Schadenservice Hamburg UG, Anemonenweg 1d, 22047 Hamburg

Frau
Annika Schlösser
Gerichtsvollzieherin
22113 Hamburg

Expertise Nr.: Bitte bei Rückfragen angeben

VB07235260

Auftraggeber:	**Frau Schlösser**		
Auftrag:	**Marktwertermittlung des u.g. Fahrzeuges**	Grundlage:	**Besichtigung ohne Hebebühne und technischen Einrichtungen**

Beinhaltet Fahrzeugbewertung zum Stichtag: **31.07.2023**

I. Fahrzeugdaten:

Amtl. Kennzeichen:	[redacted]		
Art/Aufbau	**Pkw / Limousine**	Reifenzustand	**nicht verkehrssicher**
Fabrikat / Typ:	**Jaguar / S-Type (03.2002->) 4.2 V8 R**	Vorschäden:	**ja**
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**SAJAA03S021M51166**	Altschäden:	**ja**
Hubr./Leistg.:	**4196 ccm / 291 kw Otto E3**		
Erste Zul. / letzte Zul.:	**19.03.2003 / 05.07.2017**	Vorbesitzer:	**3**
NHU §29:	**12.2012**		
Km-Zählerstand:	**122178 km**		
Farbton/Ausf.:	**Anthracite / Metallic 2-Schicht**		
Allgemeinzustand:	**schlecht**	Sonderausstattung:	**siehe Bewertung**

II. Berechnungsübersicht: (Zusammenfassung der Einzelergebnisse)

Wertermittlung zum Besichtigungstag

Ortsüblicher Neupreis	inkl. MwSt.	79.240,67 €
Marktwert		**1.900,00 €**

Für die Richtigkeit der Feststellungen:

Der Sachverständige
Karosserie- und Fahrzeugbaumeister
Mathias von Borstel
Ifs zertifiziert, Zert.-Nr. 012784, vom BVSK anerk. SV
Fachkundiger HV-S2

Schwacke Bewertung
Part of Autovista Group

USH Schadenservice Hamburg UG

Bewertung

Bearbeitet durch:
von Borstel

Auftraggeber:
siehe Anlage

Auftragsdatum: 24.07.2023
Wertermittlung: VB07235260
Fahrzeughalter: siehe Zulassungsbesch.

Besichtigungsort:
22045 Hamburg

Bewertungsnummer: 4303
Bearbeitungsnummer: VB07235260
Wertermittlungsdatum: 02.08.2023
Besichtigungstag: 24.07.2023
Besonderes:

Fahrzeugdaten	Schwacke-Code: 10331406 Art: PKW	KBA-Code	2051 / 368
Hersteller	JAGUAR	Aufbau/Türen	Limousine, 4-türig
Typ	S-Type R (CCX)	Motorart	OTTOMOTOR
Amtl. Kennzeichen		Hubraum/KW (PS)	4196/291 (395)
FZ-Ident-Nr.	SAJAA03S021M51166	Zylinderzahl/-art	8/V-Form
Erstzulassung	19.03.2003	Getriebeart	autom.
Gesamtlaufleistung	122178 abgelesen	Schadstoffklasse	EU3
Nächste HU-AU	00/0000-00/0000	Farbe	
Vorbesitzer	3	Scheckheft	Ja
Bereifung	235/40 R18 95Y / 265/35 R18 97Y	letzter Eintrag	12.2011, 89.000km
Vorschaden	ja, siehe Texte unten	Fahrbereit	nein

Ehemaliger Neupreis: **74.670,00 EUR**
Grundwert des Fahrzeuges: **11.500,00 EUR**

serienmaessige Ausstattung
- Airbag (Fahrer/Beifahrer) 2-stufig
- Airbag Kopfairbags, vorne und hinten
- Airbag Sideairbag (Fahrer/Beifahrer) mit Sitzbelegungserkennung
- Airbag: Ultraschall Sitzerkennung für Airbags (A.R.T.S.)
- Anti-Blockier-System mit EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
- Applikationen außen: in Wagenfarbe - Kühlergrilleinfassung, Stoßfängerzierleisten und Kofferaumzierleisten in Wagenfarbe - Scheibenrahmen in schwarz
- Außenspiegel elektrisch einklappbar
- Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt
- Bremsassistent
- Cupholder vorn
- Diebstahlschutz mit Ultraschall-Innenraumüberwachung und Zentralverriegelung - Fernbedienbare Zentralverriegelungs-/Alarmfunktion - Perepherieüberwachung - Wegfahrsperre - Elektromechanisches Lenkradschloss (kann nur mit codiertem Transponderschlüssel aktiviert werden) - Rundumverriegelung für alle Fenster und Schiebedach - Zweistufen-Entriegelung
- Drehzahlmesser
- Fahrwerk: CATS-Fahrwerk Computer Active Technology Suspension (Adaptives Dämpfersystem)
- Felgen: Leichtmetallfelgen 18" Design "Zeus" - vorne 8 J x 18" mit Reifen 245/40 ZR 18 - hinten 9,5 J x 18" mit Reifen 275/35 ZR 18
- Fensterheber hinten, elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Fensterheber vorn, elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Fußraummatten Velours - Teppiche, vorne und hinten
- Geschwindigkeitsregelung, automatisch inkl. Multifunktionslenkrad
- Getriebe: Automatik 6-Gang
- Grundausstattung "S-Type" Pyrotechnische Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer Dreipunktgurte vorne und hinten Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem Flexible Stoßfänger in Wagenfarbe Seitenaufprallschutz Notrad Fahrgestellnummer außen sichtbar Leseleuchten hinten Licht-an-Warnton Hochgesetzte dritte Bremsleuchte Beleuchtete Spiegel in den Sonnenblenden Antenne in Heckscheibe integriert Isofix-Kindersitzverankerung im Fond Verbandskasten Warndreieck Türausstiegsleuchten Cupholder mit 12-Volt-Anschluss, vorne
- Handbremse, elektronisch
- Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert
- Interieur: Vogelaugenahorn-Holzapplikationen Farbe: Smoke Grey (grau gebeizt)
- Klimaautomatik (2-Zonen) - Luftfilter - Umluftfunktion
- Kopfstützen (5) höhenverstellbar
- Lenkrad: Lederlenkrad - Bei Schaltgetriebe: Leder-Schaltknauf - Bei Automatikgetriebe: Holz-Wählhebel - Lenksäule elektrisch verstellbar

Hamburg 02.08.2023
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 0 Lichtbilder

Copyright 2023- SCHWACKE-Bewertung GmbH & Co. KG-Osnabrück

USH Schadenservice Hamburg UG

Bewertung

Auftragsdatum: 24.07.2023 Bewertungsnummer: 4303

Serienausstattung Fortsetzung
- Nebelscheinwerfer
- Radio: JAGUAR Audiosystem - RDS, EON, PTY, TA - 140 Watt - CD-Player - 4 Doppelmembran-Lautsprecher - automatische Lautstärkenregelung - CD-Wechsler-kompatibel
- Rückspiegel: Innen und Außenspiegel automatisch abblendend
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig mit variabler Unterstützung
- Skisack
- Stabilitätskontrolle, dynamisch (DSC) mit Traktionskontrolle (TC)
- Tripcomputer mit Fahrerinformationsdisplay - Anzeige von Verbrauchs und Reichweitedaten - Anzeige von versch. Funktionen (z.B. Alarmanlage, Motordiagnose)
- Verglasung: Colorverglasung
- Xenon Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage

Sonderausstattung

- Dach: Glasschiebe-/Hubdach elektrisch	1.280,00 EUR (2)	0,00 EUR	
- Lackierung: Metallic	820,00 EUR (5)	0,00 EUR	
- Park Distance Control	430,00 EUR (3)	0,00 EUR	
- Radiozubehör: CD-Wechsler für 6 CD´s	490,00 EUR (5)	0,00 EUR	
- Radiozubehör: Kassette statt CD-Player	0,00 EUR (5)	0,00 EUR	
- Sitze: Ledersitze "Classic" mit 16-/16-Wege-Sitzeinstellung und Fahrer-Memory - Memory-Paket für den Fahrer (beinhaltet zwei speicherbare Positionen für den Fahrersitz, Lenkradverstellung inkl. Komforteinstieg, Außenspiegel und einstellbare Pedalerie (falls eingebaut)) - elektrische Sitzverstellung 16-Wege für den Fahrer - elektrische Sitzverstellung 16-Wege für den Beifahrer - inkl. Lordosenstütze	0,00 EUR (3)	0,00 EUR	
- Sitzheizung, vorne 2-stufig	400,00 EUR (3)	0,00 EUR	
- Sprachsteuerung "JaguarVoice" - für Audiosystem - für Klimaautomatik - für Navigationssystem - für Telefon - für Bordfernseher (wenn vorhanden)	650,00 EUR (3)	0,00 EUR	
- Telefon-System (vollintegriert) Motorola -Dualband-Telefon und Freisprecheinrichtung	990,00 EUR (4)	0,00 EUR	
Summe Sonderausstattung			**0,00 EUR**
Summe zusätzliche Sonderausstattung			**0,00 EUR**

Laufleistungskorrektur 0 km **0,00 EUR**

Bereifung	Reifen	Hersteller	Profil	Art	Zustand	Neupreis	Anrechnung
Achse 1 rechts	235/40 R18 95Y	Conti	0,0 mm	Sommer	nicht verkehrssicher	150 EUR	0 EUR
Achse 1 links	235/40 R18 95Y	Conti	0,0 mm	Sommer	nicht verkehrssicher	150 EUR	0 EUR
Achse 2 rechts	265/35 R18 97Y	Conti	0,0 mm	Sommer	nicht verkehrssicher	176 EUR	0 EUR
Achse 2 links	265/35 R18 97Y	Conti	0,0 mm	Sommer	nicht verkehrssicher	176 EUR	0 EUR
Notrad			0,0 mm			0 EUR	0 EUR
Summe Reifenanrechnung							**0,00 EUR**

wertmindernde Positionen

	Kosten	Anrechnung	
Stoßfänger vo. re. Unfallschaden	-1.750,00 EUR(1)	0,00 EUR	
A-Säule li. verformt, zerschrammt	-1.400,00 EUR(1)	0,00 EUR	
Aussenspiegel li. Kratzer		0,00 EUR	
HU abgelaufen	-130,00 EUR(1)	0,00 EUR	
Batterie tiefentladen	-250,00 EUR(1)	0,00 EUR	
Getriebe (nur ET - AT-Preis) Display meldet Störung	-4.030,00 EUR(1)	0,00 EUR	
Felgen alle abgeschürft		0,00 EUR	
Bremsscheibe hi. Korrosion	-590,00 EUR(1)	0,00 EUR	
große Wartung überfällig	-1.500,00 EUR(1)	0,00 EUR	
Summe wertmindernde Positionen, netto			**-9.650,00 EUR**

Summe Tauschaggregate **0,00 EUR**

Sonstige Korrekturen

Korrektur Anzahl Besitzer -6 %	-111,00 EUR	
Summe sonstige Korrekturen		**-111,00 EUR**

Kommentare / Besonderes:

Fahrzeugidentifizierung:	FIN am Fahrzeug abgelesen
Fahrzeugzustand:	Standfahrzeug seit 2012. Stark verwittert, stromlos.
Zulassung:	Zulassungsbescheinigungen lagen vor.

Hamburg 02.08.2023
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 0 Lichtbilder

Copyright 2023- SCHWACKE-Bewertung GmbH & Co. KG-Osnabrück

USH Schadenservice Hamburg UG

Bewertung

Auftragsdatum: 24.07.2023 Bewertungsnummer: 4303

Besichtigungsbedingungen:	Die Besichtigung fand am Tage statt. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung. Der Motor wurde mittels Starthilfe gestartet. Das Fahrzeug konnte nur wenige Meter rangiert werden. Die Automatik ruckt stark beim Einlegen der Fahrstufe und zeigt Störung im Display an. Karosserieseitig konnten Beschädigungen am vorderen Stossfänger und der linken A-Säule festgestellt werden. Das Fahrzeug war äusserlich stark verschmutzt. Der Innenraum war augenscheinlich im guten Zustand, riecht aber muffig.
Vorschäden:	Vorschäden. Teile der rechten Fahrzeugseite wurden nachlackiert. Schichdicke bis ca. 586µm. Altschäden an: Stossfänger vorn und A-Säule links.
Fahrzeugausrüstung:	Bordmappe, Warndreieck, 2x Schlüssel vorhanden.

Wertermittlungsergebnis	Die Wertermittlung wurde unparteiisch und nach besten Wissen und Gewissen gefertigt. Auftragsgemäß wurde der Marktwert ermittelt. Wertmindernde Faktoren (offensichtliche Mängel und Schäden) wurden so weit feststellbar berücksichtigt. Der unten angegebene Marktwert wurde bei Recherchen am örtlichen Markt (Händler) bestätigt.

Markwert **1.900,00 EUR**

Hamburg 02.08.2023
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Die Bewertung umfasst 0 Lichtbilder

Copyright 2023- SCHWACKE-Bewertung GmbH & Co. KG-Osnabrück

Foto Nr. 001 VB07235260

Foto Nr. 002

Foto Nr. 003 VB07235260

Foto Nr. 004

Foto Nr. 005 VB07235260

Bordnetz mit Booster überbrückt. Motor springt an und hält Leerlauf, Fehlermeldung Getriebe, kräftiges Rucken beim betätigen.der Fahrwählhebels

Foto Nr. 006

Besichtigungsbedingungen eingeschränkt, ohne Bühne, ohne Probefahrt. Fzg. äusserlich stark verschmutzt / verwittert.

VB07235260

Foto Nr. 007

Schaden Stossfänger vorn rechts, gebrochen

Foto Nr. 008

Schottwand vo re lose

Foto Nr. 009 VB07235260

Alle Felgen mit leichten bis mittleren Bordsteinschäden / Zerkatzungen, alle Reifen veraltet

Foto Nr. 010

Foto Nr. 011 VB07235260

Kofferraum trocken

Foto Nr. 012

Foto Nr. 013 VB07235260

Foto Nr. 014

Aussenspiegel links zerschrammt.

Foto Nr. 015 VB07235260

Schaden an A-Säule und Fensterleiste, verformt und zerschrammt

Foto Nr. 016

Foto Nr. 017 VB07235260

Foto Nr. 018

Augenscheinlich keine erkennbare Flüssigkeitsverluste, Motoröl und Menge laut Peilstab io.

Foto Nr. 019 VB07235260

Foto Nr. 020

Innenraum io.

Foto Nr. 021 VB07235260

Sitzwange gering verschlissen

Foto Nr. 022

Foto Nr. 023 VB07235260

Foto Nr. 024

Foto Nr. 025 VB07235260

Druckstellen am Beifahrersitz durch abgestellte Box

Foto Nr. 026

Foto Nr. 027 VB07235260

Foto Nr. 028

Foto Nr. 029 VB07235260

Foto Nr. 030

Foto Nr. 031 VB07235260

Foto Nr. 032

Foto Nr. 033 VB07235260

Hintere Bremsscheiben stark verrostet

Foto Nr. 034

Sichtung Unterboden ohne erkennbare Schäden

Foto Nr. 035 VB07235260

Korrosionserscheinungen an diversen Achsteilen

Foto Nr. 036

Foto Nr. 037 VB07235260

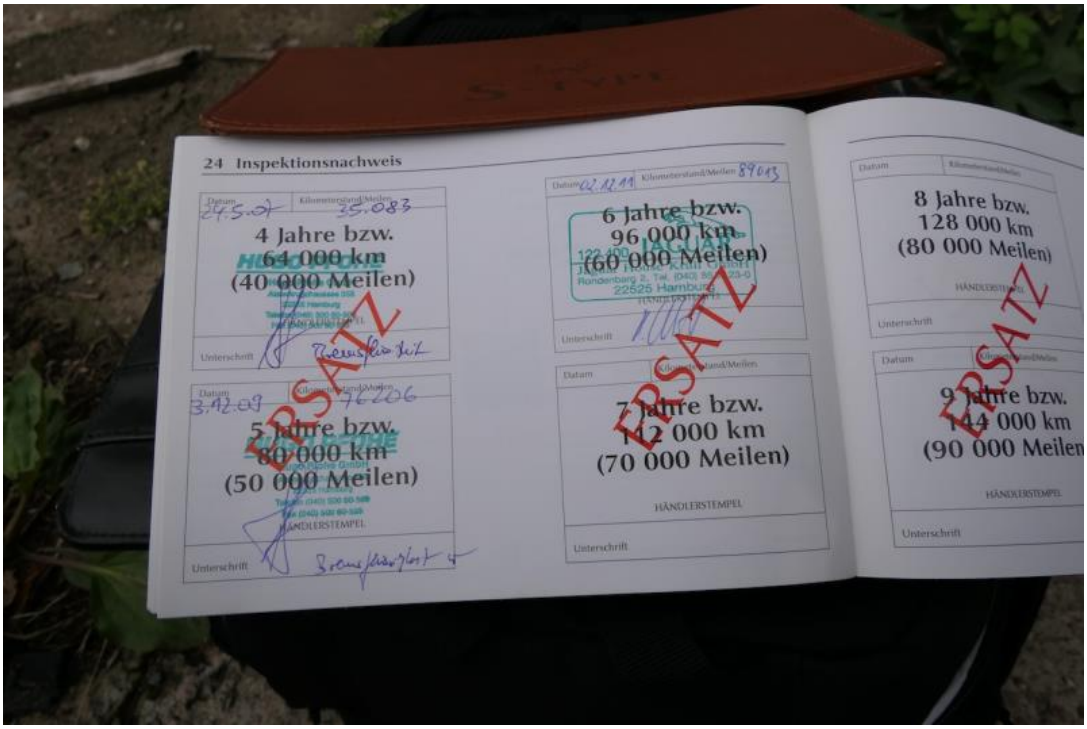

Letzter Service 12.2011

Foto Nr. 038

Schichtdickenmessungen durchgeführt, rechte Seite in Teilen erhöht, instandgesetzt und lackiert